

COMUNE DI PALERMO



COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

STUDI, RILIEVI E INDAGINI
INTERFERENZE CON GLI EDIFICI

Quaderno con le schede degli edifici interferiti dal
n.006 al n.122

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
R S 7 2	0 1	E	Z Z	S H	Q C 0 0 0 0	0 0 1	C

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)



PROGIN SPA (Capogruppo Mandataria)



Sab (Mandante)

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato/Data
A	Emissione	Cacopardi	25/10/10	Piccirillo	25/10/10	S. Esposito
C	Emissione a seguito istruttoria RS07-1W01 11 298	Cacopardi	10/11/11	Piccirillo	10/11/11	S. Esposito

Nole del file:

RS7201EZZRHOC0000001_C

n: Elab. 89

APPALTATORE		ATI DI PROGETTAZIONE								
		(Mandataria) Sab (Mandante)  								
CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA										
Interferenze con gli edifici: Quaderno con le schede degli edifici interferiti dal n.006 al n.122	COMMESSA RS72	LOTTO 01	FASE E	ENTE ZZ	TIPO DOC. SH	OGGETTO DOC. OC 00 00	PROG. DOC. 001	REV C	Pag. 2 di 251	

1. INTRODUZIONE

La presente raccolta di schede di censimento, degli edifici interferenti con le lavorazioni previste nell'ambito del primo lotto della Metroferrovia di Palermo, riporta per ognuno di essi le seguenti informazioni:

- Stralcio planimetrico
- Destinazione d'uso
- Se si tratta di edificio storico
- Se si tratta di un recettore sensibile
- Posizione degli ingressi
- Anno di costruzione
- N° piani fuori terra
- N° piani interrati.
- Dimensioni in pianta.
- Scheda con le principali caratteristiche strutturali.
- Eventuali modificazioni strutturali avvenute.
- Stato di consistenza delle strutture
- Tipologia delle fondazioni
- Eventuali note
- Prospetto edificio e quadro fessurativo.
- Rilievo fotografico.


Si precisa che tali schede non sono state prodotte per gli edifici lungo linea da demolire (edifici n°15, n°16 e n°20) e per quegli edifici che non risultano influenzati dalle lavorazioni (edifici n°7, 8, 12, 56).



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	6
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	TR01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	GIACHERY
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 6

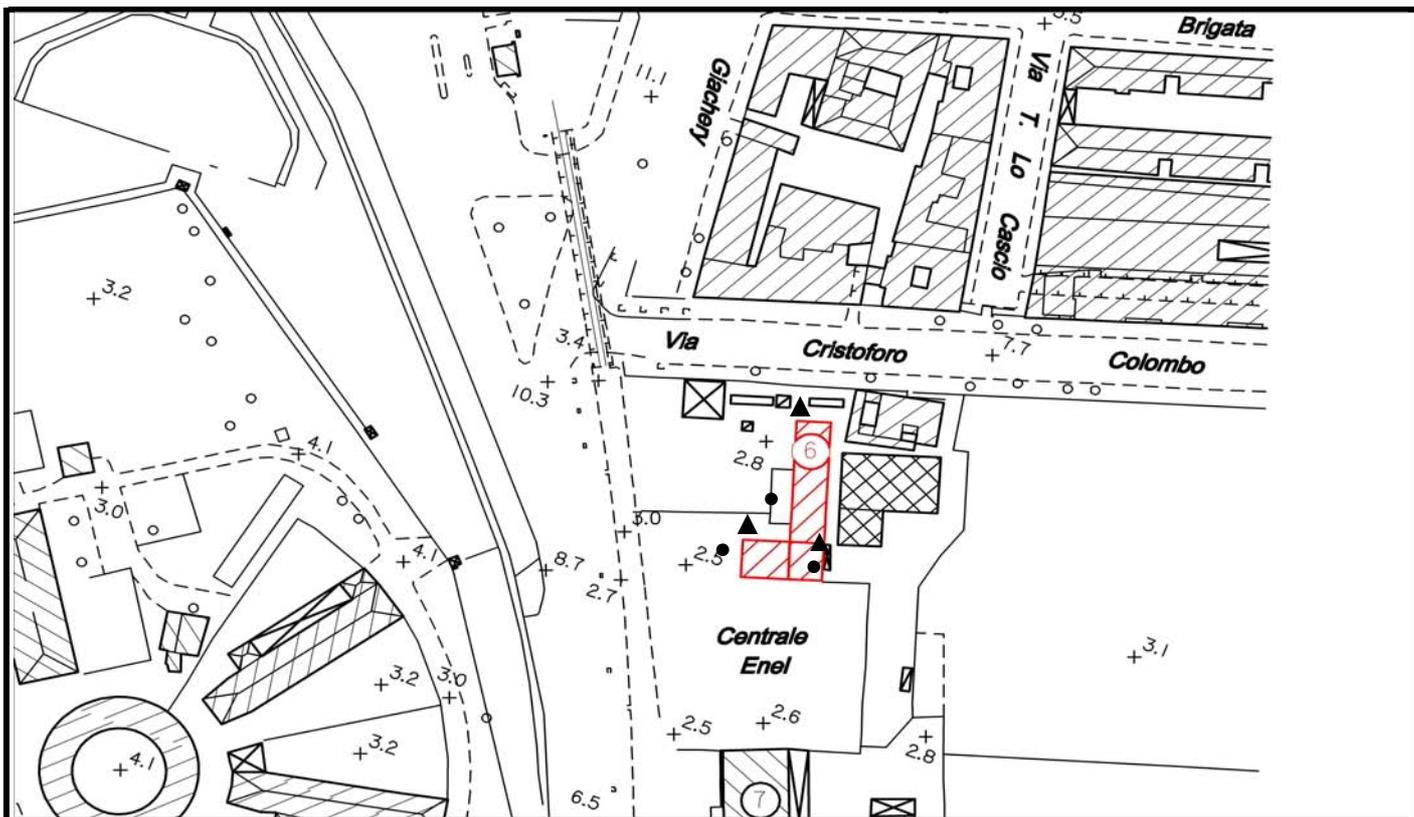

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Piazza della Pace
DESTINAZIONE D'USO:	Centro Alta Tesione, Riparazioni trasformatori, trattamento olio e gas SF6
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Impianto di trsformazione media-alta tensione
INGRESSO:	Piazza della Pace n°2
PERIODO DI COSTRUZ.:	1960-65

PIANI FUORI TERRA: 2

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 19.20m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 6
CLASSE c
TRATTA TR01
ZONA GIACHERY

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Cls armato	No	Latero cemento
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Cls armato	no	Latero cemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: lievi

Umidità: solai latero-cementizi

Corrosioni: Armature pilastri e travi, solai latero-cementizi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Travi di c.a.

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti


NOTE:

E' presente un carroponete per la riparazione dei trasformatori elettrici; quest'ultimo è collocato in una zona dove la luce libera raggiunge l'intera altezza dell'edificio (h=13m). Lievi lesioni al livello del muretto d'attico e negli spigoli per plausibile corrosione delle armature.



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	6
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	TR01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	GIACHERY
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

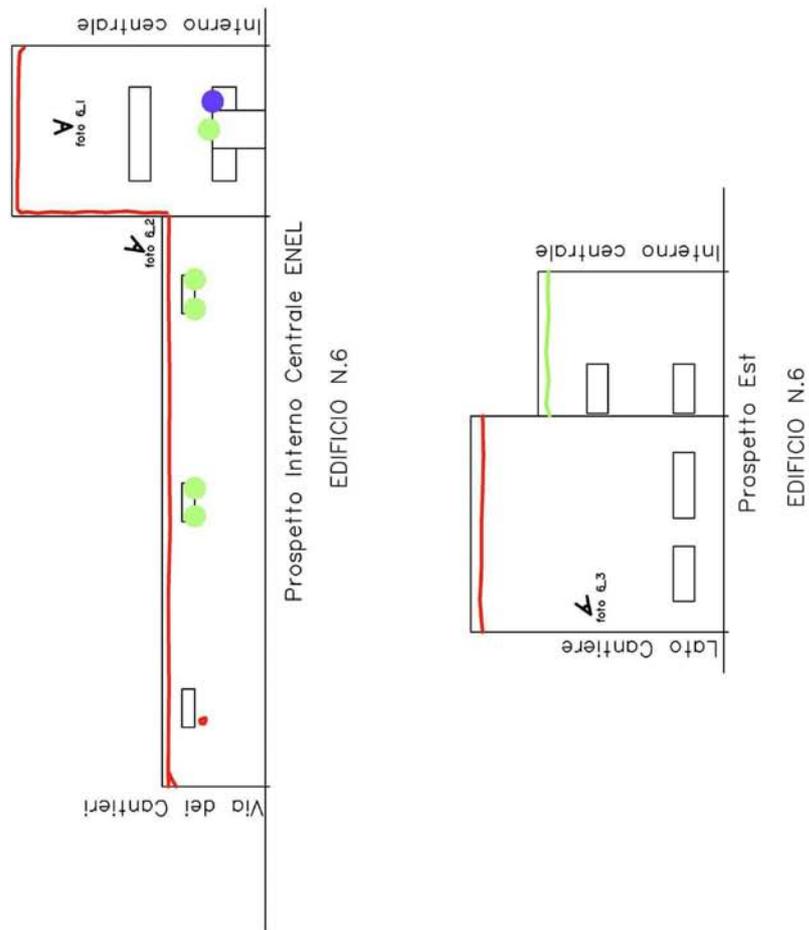

LEGENDA

Lesione lieve	Lesione puntuale lieve
Lesione grave	Lesione puntuale grave
Lesione media	Velette con distacco di massici
Umidità' con o senza distacco di materiale	Marmi spaccati
Como ottico fotografia	Umidità' con ammoramenti - grave
	Comissione a rischio caduta con telo verde
	Balconi pericolanti con telo verde
	Umidità' con ammoramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	6
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	TR01
<i>RILEVAMENTI TOPOGRAFICI</i>	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	GIACHERY
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	9
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 9

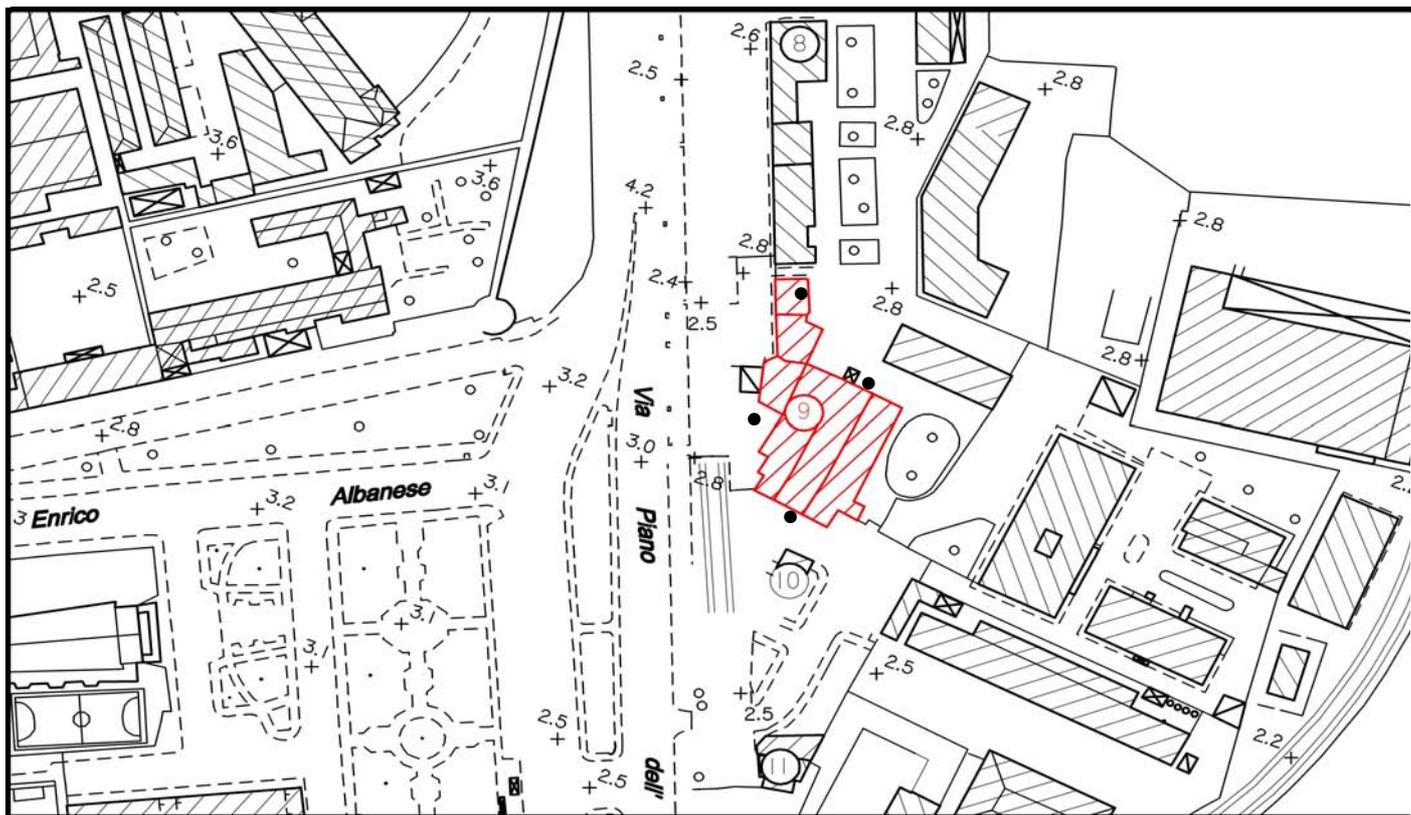

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Piazza della Pace
DESTINAZIONE D'USO:	Enel, (attualmente in disuso) archivio
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Piazza della Pace
INGRESSO:	Piazza della Pace s.n.c
PERIODO DI COSTRUZ.:	13/05/1905

PIANI FUORI TERRA: **1**

PIANI INTERRATI: **no**

LUNGHEZZA: 18.50m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 9
CLASSE b
TRATTA GA01
ZONA CRISPI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	muratura	No	Latero cemento e lamiera
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	No	0	0	0	0

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna (archivio)

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni-Solai latero-cementizi

Corrosioni: Solai latero-cementizi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Si nota la presenza di fessure diffuse su tutto l'edificio dovute essenzialmente allo stato di abbandono in cui esso versa. Attualmente è presente un cantiere di ristrutturazione che riguarda tutto l'immobile




SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	9
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09


- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velleite con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidita' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidita' con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidita' con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia

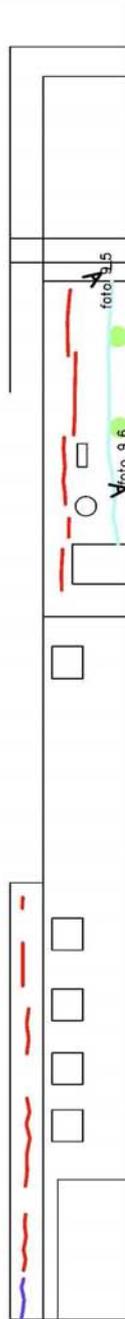


Prospetto lato interno ENEL

EDIFICIO N.9

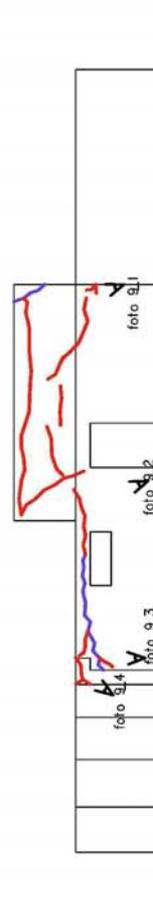

Prospetto ingresso ENEL

EDIFICIO N.9

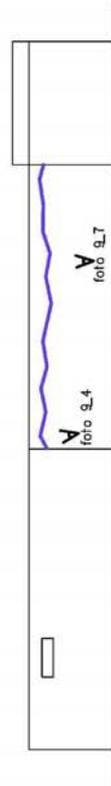

Prospetto Ovest

EDIFICIO N.9



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	9
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	10
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 10

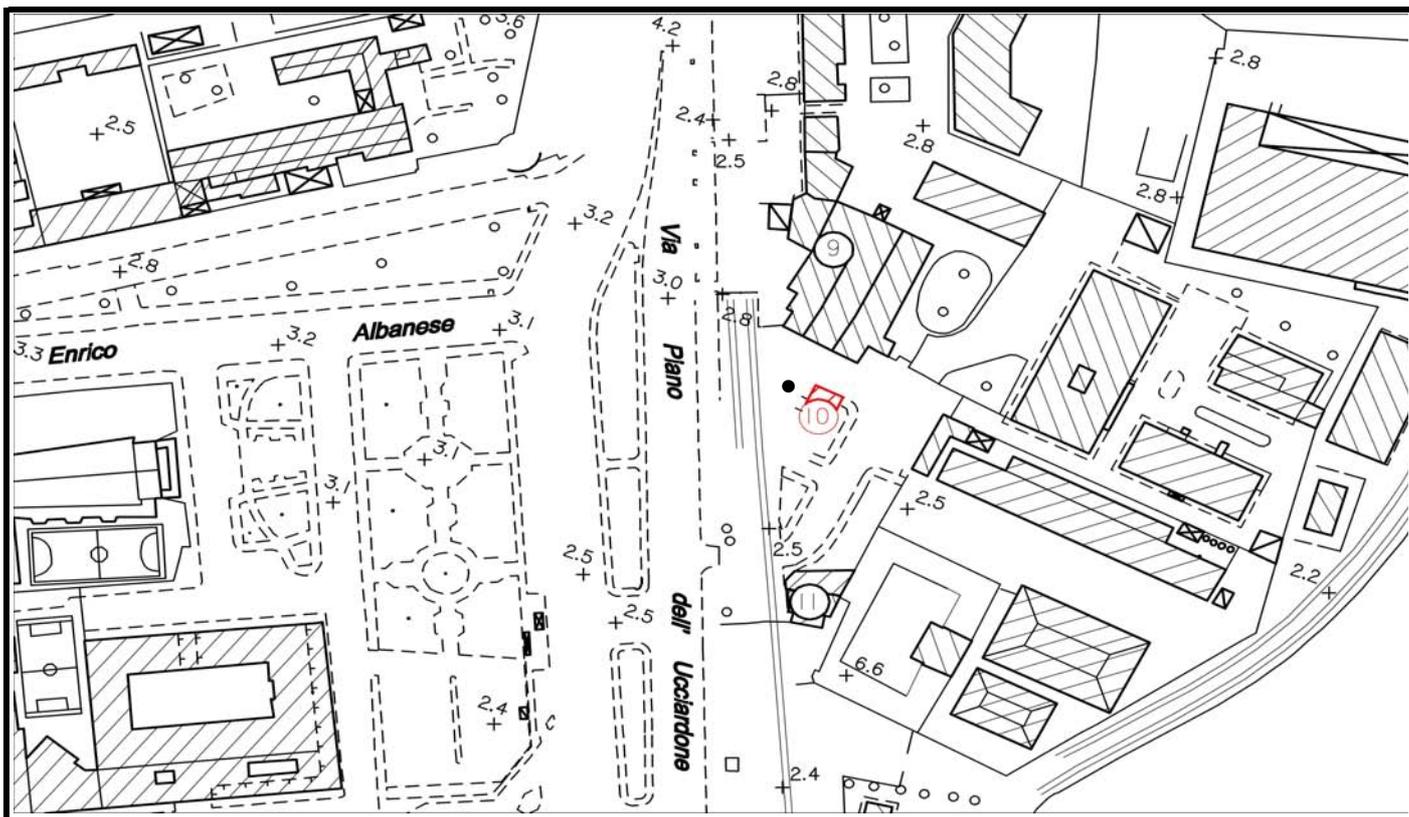

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Piazza della Pace
DESTINAZIONE D'USO:	Servizio Manutenzione Rete Fognaria Amap
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Piazza della Pace
INGRESSO:	Piazza della Pace s.n.c
PERIODO DI COSTRUZ.:	1930-40

PIANI FUORI TERRA: 1

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: 7.40m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 10
CLASSE b
TRATTA GA01
ZONA CRISPI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	No	0	0	0
Piano terra	No	0	0	0	0
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	No	0	0	0	0

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: solai latero-cementizi

Corrosioni: assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti


NOTE:

L'edificio è in muratura, internamente è presente un telaio in cls armato il quale funge da sostegno ad un carro ponte in acciaio. In posizione centrale rispetto alla pianta dell'edificio è presente una vasca di raccolta delle acque fognarie che provengono da diverse condotte qui confluenti. presenza di qualche lesione orizzontale in corrispondenza




SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO


ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	10
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione: 10-nov-09	

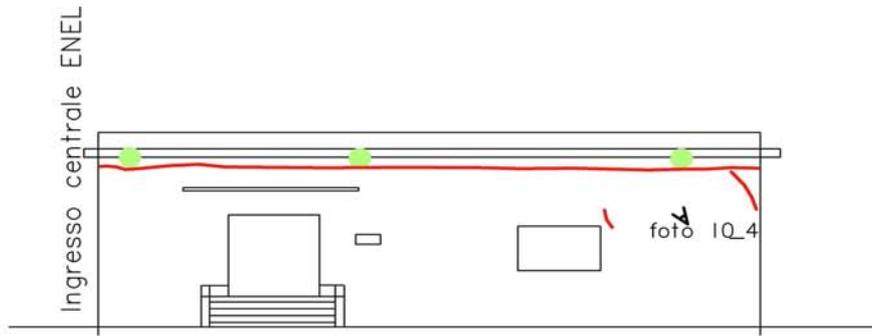


Prospetto lato Cantiere
EDIFICIO N.10

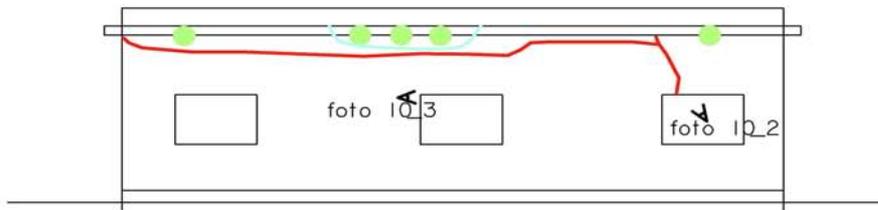

Prospetto ingresso Autorita' Portuale
EDIFICIO N.10

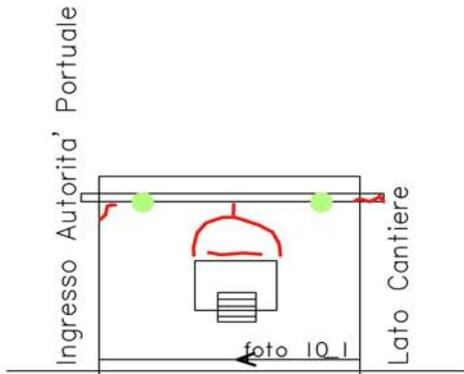

Prospetto Ovest
EDIFICIO N.10

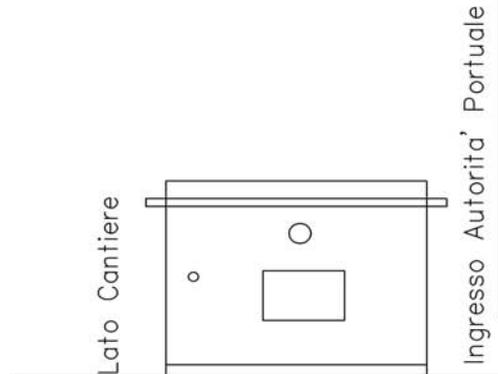

Prospetto Est
EDIFICIO N.10

LEGENDA

A

- Cono ottico fotografia
- Umidità' con o senza distacco di materiale
- Lesione media
- Lesione grave
- Lesione lieve
- Lesione puntuale grave
- Lesione puntuale lieve
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità' con ammaloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	10
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo		Creazione: 10-nov-09	




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	11
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 11

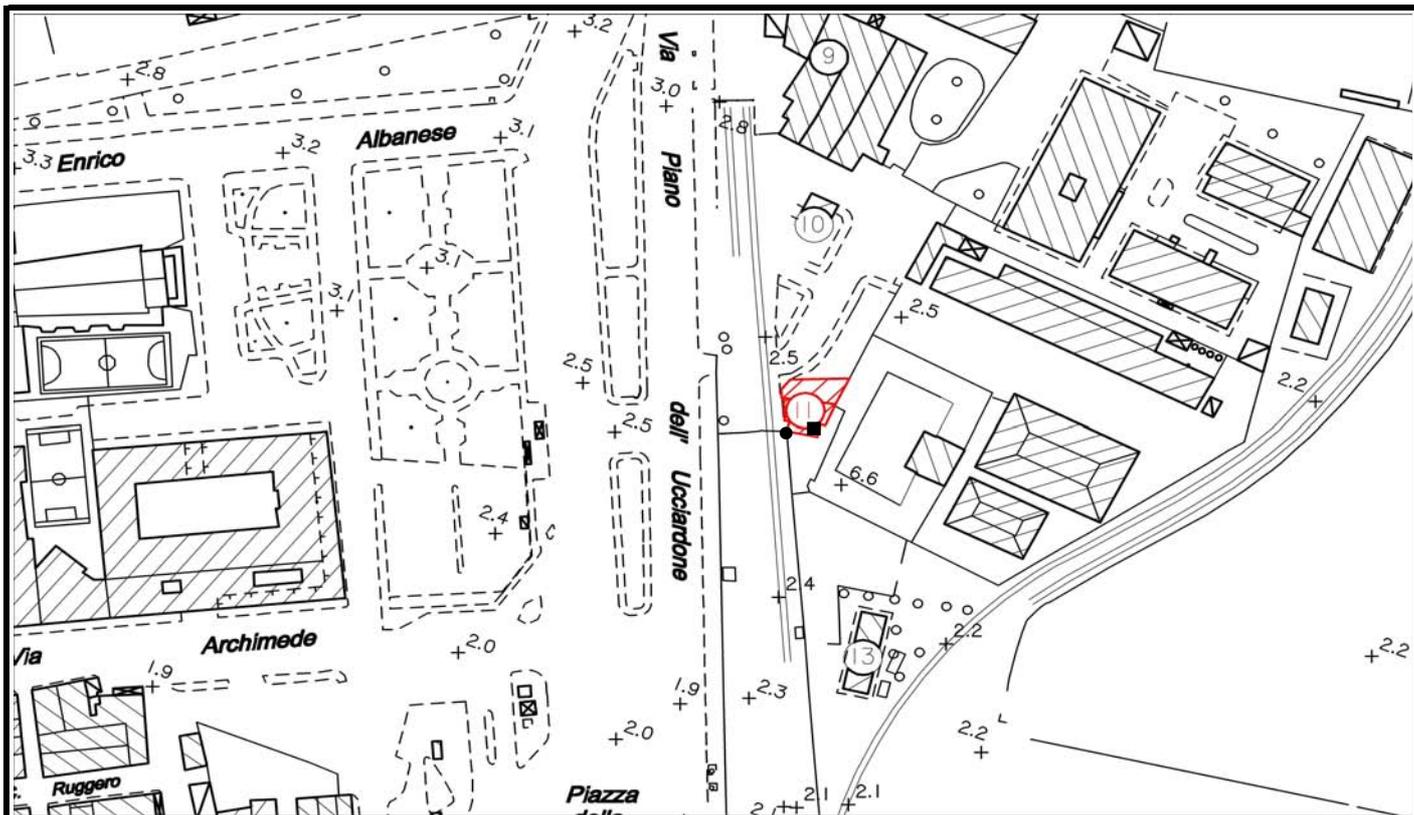

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Porto di Palermo
DESTINAZIONE D'USO:	Ufficio e deposito Battellieri
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	A destra serbatoio interrato, a sinistra Piazza della Pace
INGRESSO:	Calata Marinai d'Italia s.n.c
PERIODO DI COSTRUZ.:	1950-60

PIANI FUORI TERRA: **1**

PIANI INTERRATI: **no**

LUNGHEZZA: 12.20m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 11
CLASSE b
TRATTA GA01
ZONA CRISPI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	muratura	si/no	Latero cemento e lamiera
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	No	0	0	0	0

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Si notano lievi fessure dovute a scarsa manutenzione





Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	11
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia

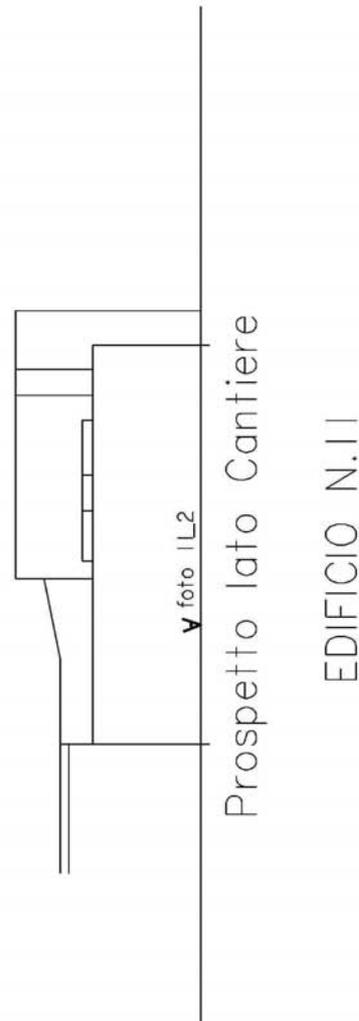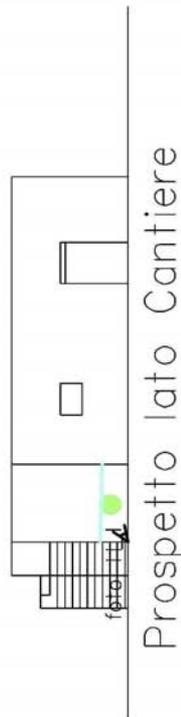



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	11
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
<i>RILEVAMENTI TOPOGRAFICI</i>	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	13
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 13

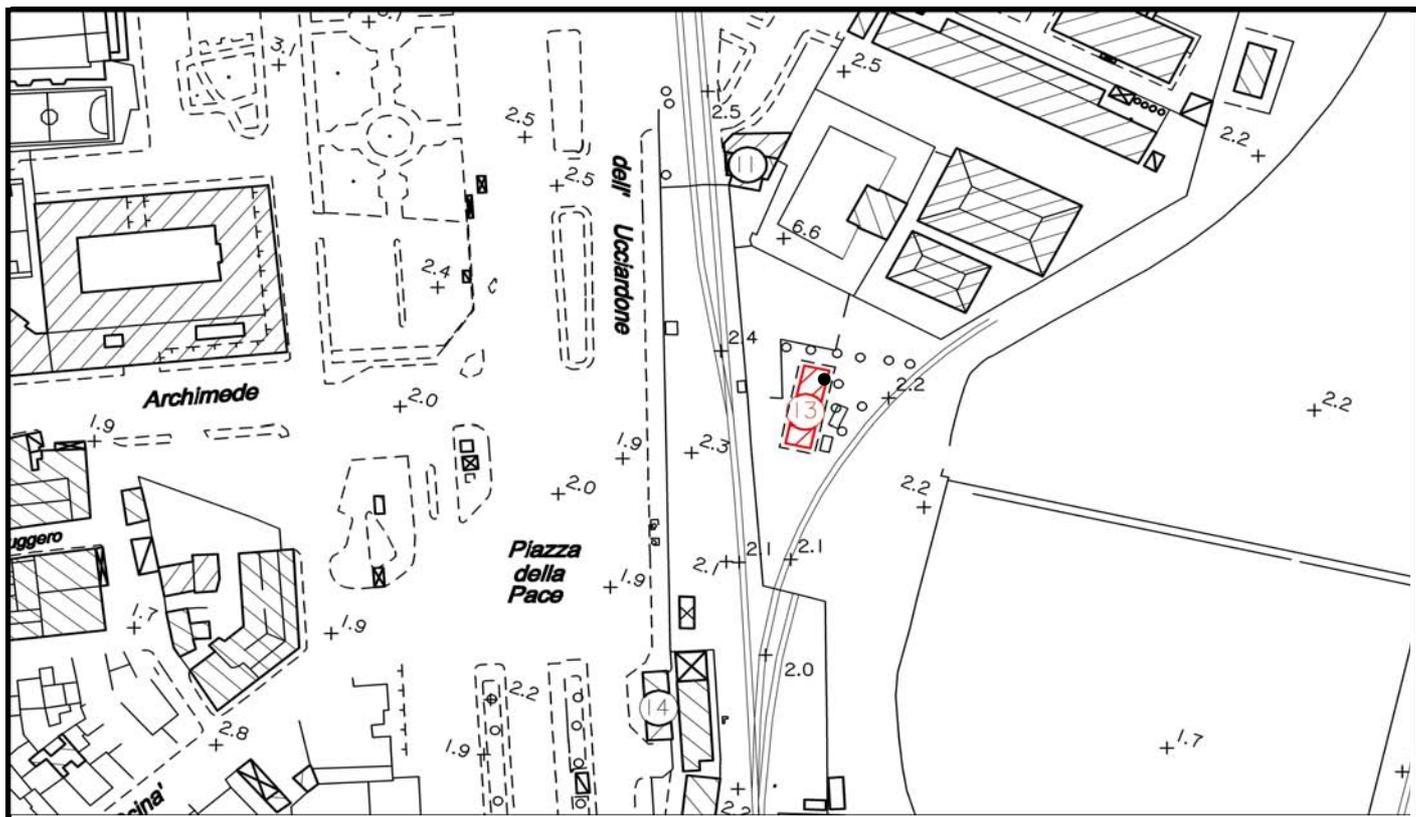

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Porto di Palermo
DESTINAZIONE D'USO:	Deposito Autorità Portuale di Palermo
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Isolato all'interno dell'area portuale
INGRESSO:	Calata Marinai d'Italia s.n.c
PERIODO DI COSTRUZ.:	1950-60

PIANI FUORI TERRA: **1**

PIANI INTERRATI: **no**

LUNGHEZZA: 6.30m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 13
CLASSE c
TRATTA GA01
ZONA CRISPI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Cls armato	No	Latero cemento
Piano ammezzato	no	0	0	0	0
Piano Primo	no	0	0	0	0

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Solai latero-cementizi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.50m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:


Lesioni e distacchi di pellicola e intonaco negli aggetti del cornicione per corrosione delle armature in c.a.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO


ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	13
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

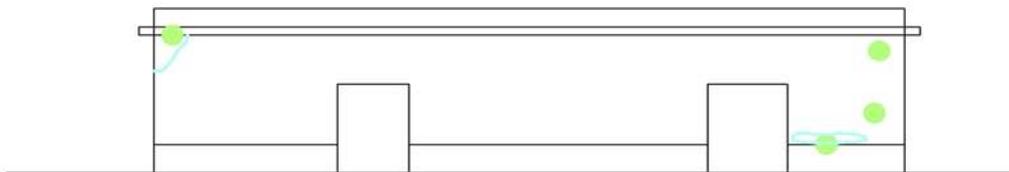


Prospetto interno Porto
EDIFICIO N.13

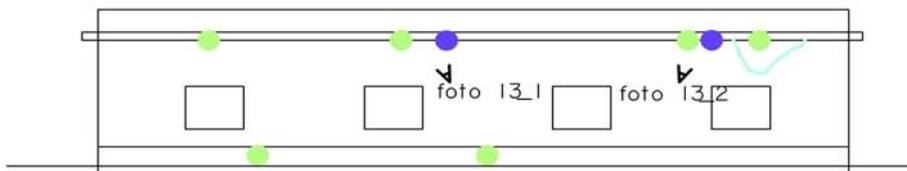

Prospetto trincea Giachery
EDIFICIO N.13

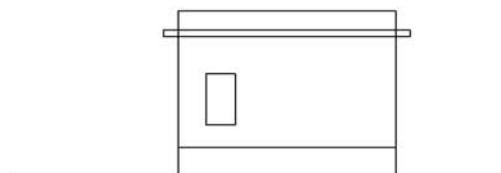

Prospetto Ovest
EDIFICIO N.13

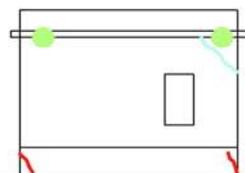

Prospetto Est
EDIFICIO N.13

LEGENDA

A

- Cono ottico fotografia
- Umidità con o senza distacco di materiale
- Lesione media
- Lesione grave
- Lesione lieve

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Volete con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	13
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	14
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 14

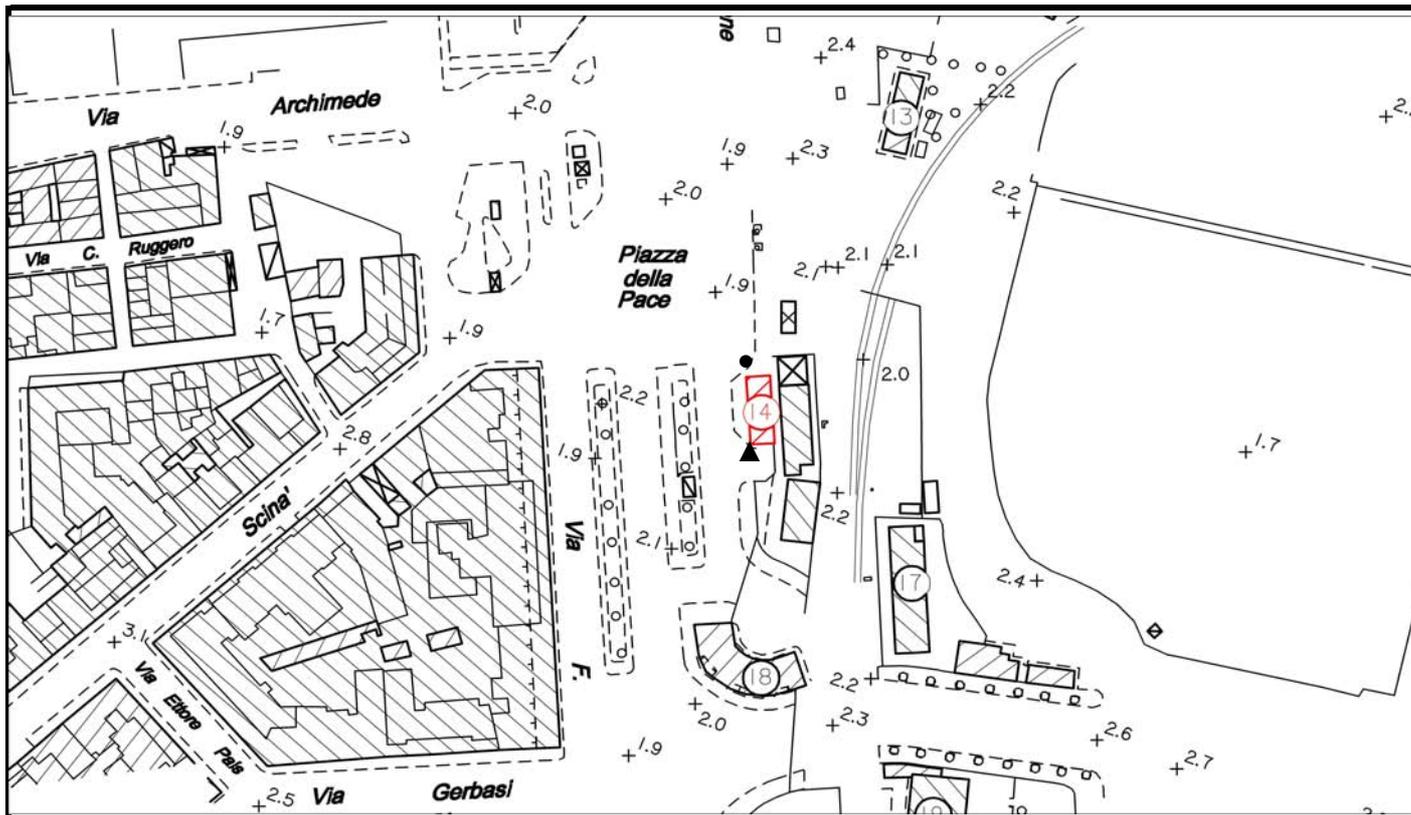

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Via F.sco Crispi
DESTINAZIONE D'USO:	Stazione di rifornimento Esso
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Via F.sco Crispi, Porto di Palermo
INGRESSO:	Via F.sco Crispi s.n.c
PERIODO DI COSTRUZ.:	12/06/1905

PIANI FUORI TERRA: **1**

PIANI INTERRATI: Serbatoi carburanti

LUNGHEZZA: 5.20m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 14
CLASSE b
TRATTA GA01
ZONA CRISPI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Cls armato	No	Latero cemento
Piano ammezzato	no	0	0	0	0
Piano Primo	no	0	0	0	0

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: lievi

Umidità: fondazioni-solai latero cementizi

Corrosioni: Armatura pilastri e travi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Tlavi di c.a.

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.50m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:


Sono presenti 2 serbatoi carburante da 10.000 litri, 2 da 6.000 litri, 1 da 2.000 litri ed una vasca idrica per la raccolta di olii da m³. La profondità dei serbatoi è di circa 3m.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO


ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	14
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

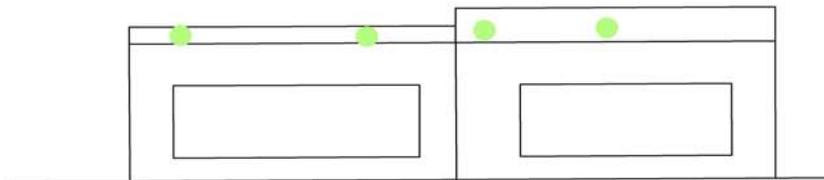


Prospetto Piazza della Pace
EDIFICIO N.14

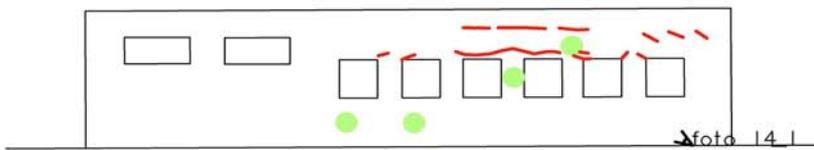

Prospetto Lato Porto
EDIFICIO N.14

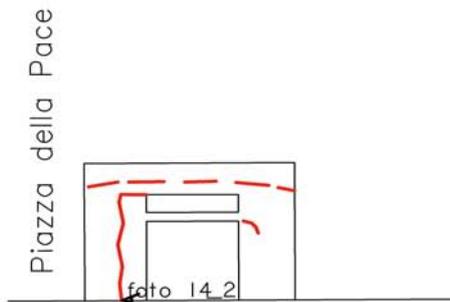

Prospetto Est
EDIFICIO N.14

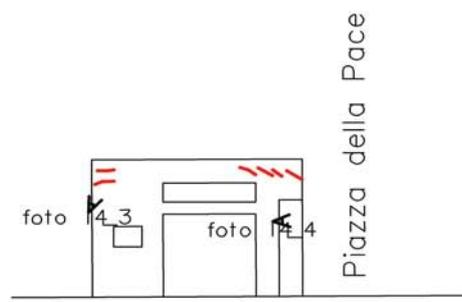

Prospetto Ovest
EDIFICIO N.14

A

LEGENDA

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velleite con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammoloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammoloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	14
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	17
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 17



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Porto di Palermo
DESTINAZIONE D'USO:	Alloggi Capitaneria di Porto-Palermo
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Porto di Palermo
INGRESSO:	Calata Marinai d'Italia s.n.c
PERIODO DI COSTRUZ.:	1950-60

PIANI FUORI TERRA: **1**

PIANI INTERRATI: **no**

LUNGHEZZA: 7.95m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **17**
CLASSE **b**
TRATTA GA01
ZONA CRISPI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	No	Legno
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	No	0	0	0	0

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti


NOTE:

Le informazioni sono state fornite dal Geom. D'amico dell' ufficio tecnico dell'Autorità Portuale di Palermo. Lesione della muratura in uno spigolo Nord-ovest ed Est, presubilmente dei cedimenti differenziali.



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	17
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

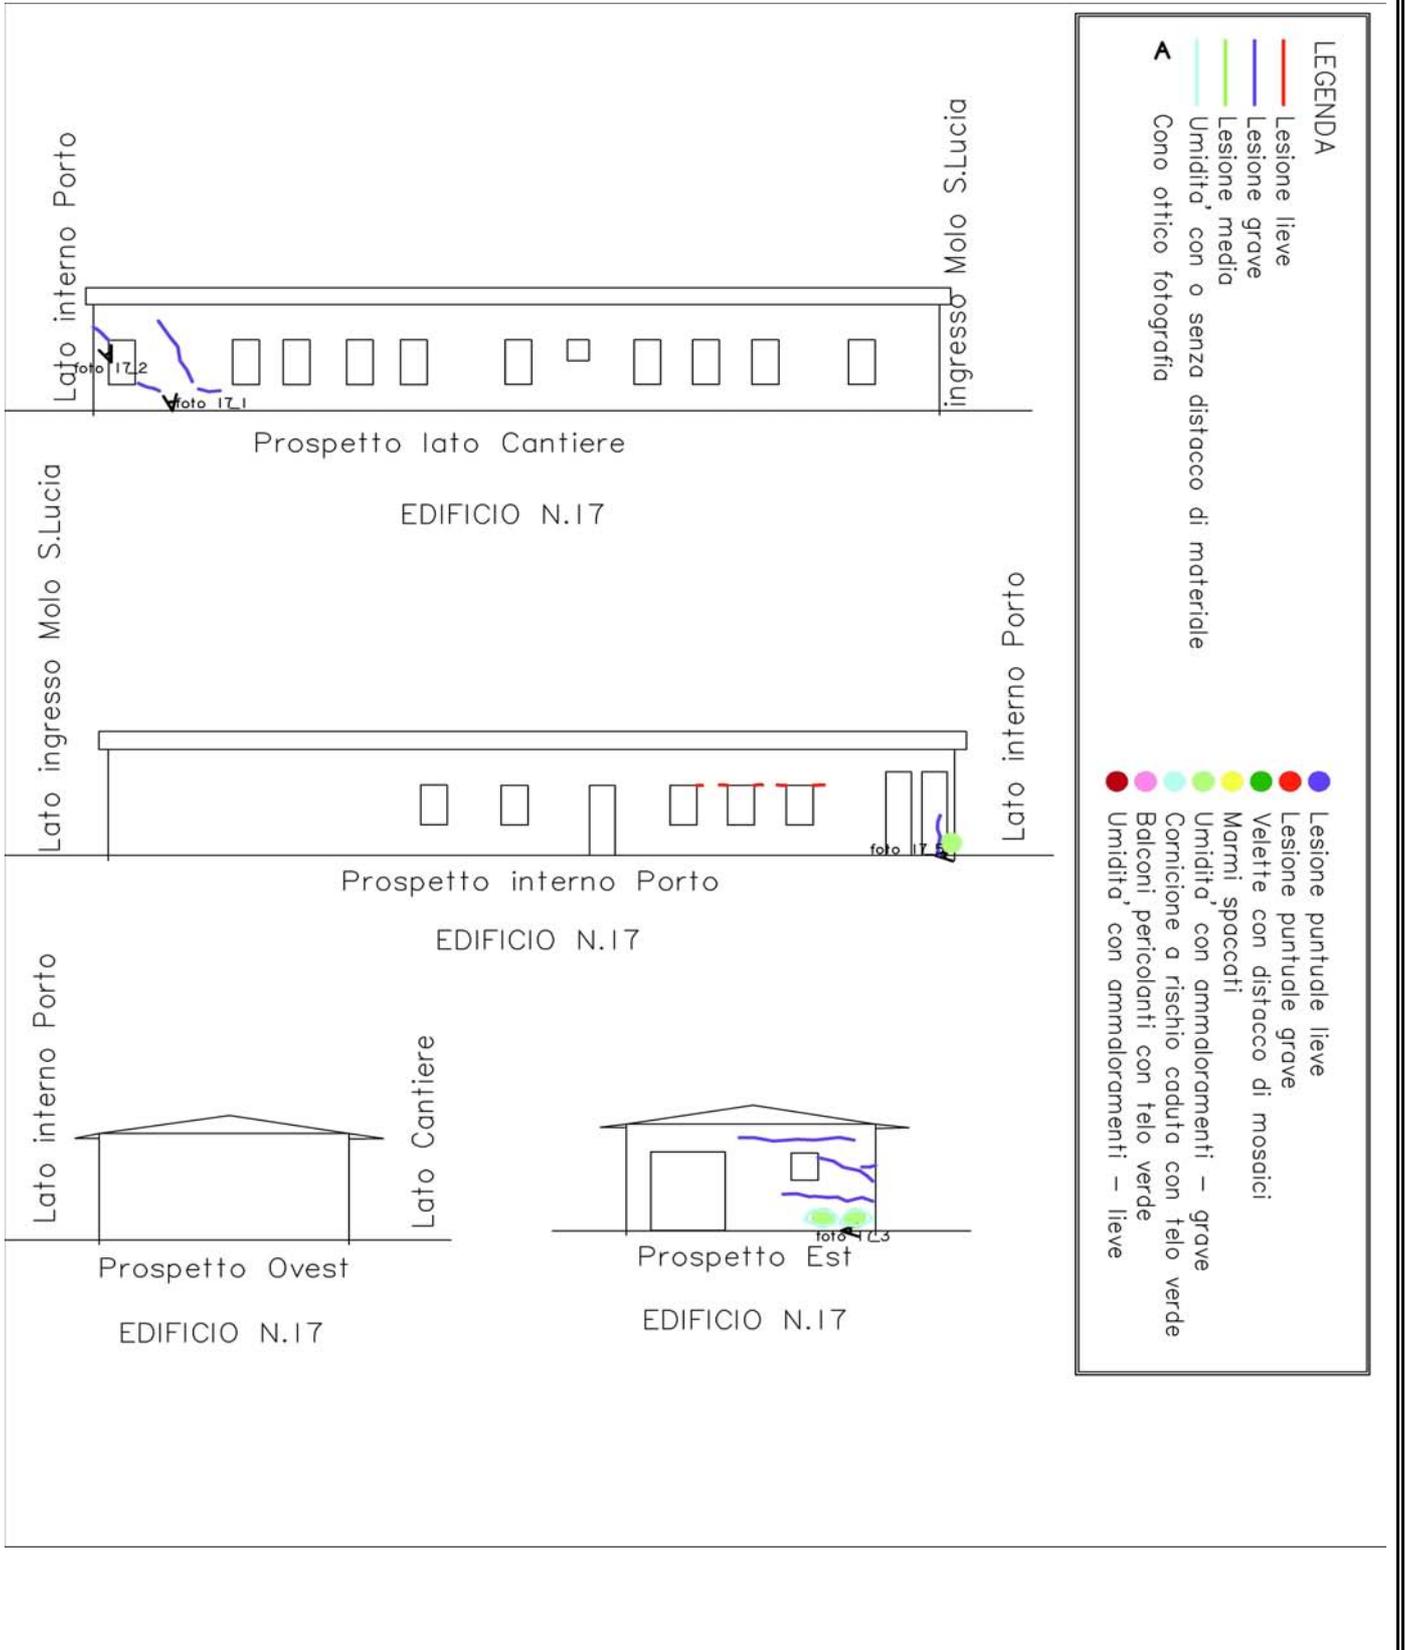

Prospetto edificio e quadro fessurativo evidenziato



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	17
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	18
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 18

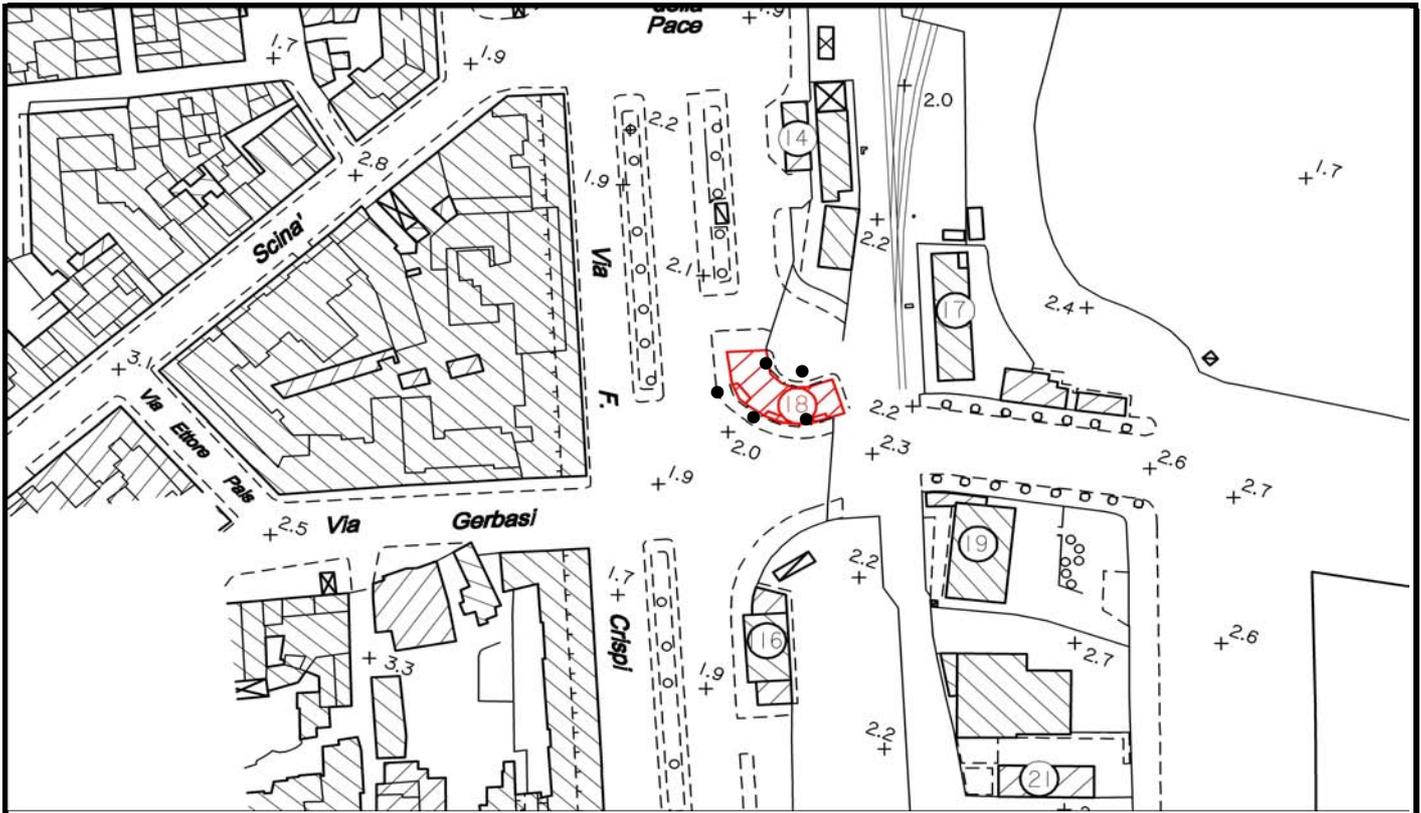

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Porto di Palermo
DESTINAZIONE D'USO:	Comando Guardia di Finanza
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Via F.sco Crispi, Porto di Palermo
INGRESSO:	Calata Marinai d'Italia s.n.c
PERIODO DI COSTRUZ.:	1950-60

PIANI FUORI TERRA: **1**

PIANI INTERRATI: **no**

LUNGHEZZA: 15.50m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 18
CLASSE b
TRATTA GA01
ZONA CRISPI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	no	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	No	Laterocemento
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	No	0	0	0	0

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni-Solai latero-cementizi

Corrosioni: solai latero-cementizi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Si notano piccole fratture sub-verticali che hanno inizio in copertura e si sviluppano circa per metà altezza del tetto. Le lesioni sono probabilmente dovute a modesti cedimenti differenziali. Le informazioni sono state fornite dal Geom. D'Amico dell' Ufficio Tecnico dell'Autorità Portuale di Palermo.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	18
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione:	10-nov-09

LEGENDA	
●	Lesione puntuale lieve
●	Lesione puntuale grave
●	Velette con distacco di mosaici
●	Marmi spaccati
●	Umidità' con ammaloramenti - grave
●	Cornicione a rischio caduta con telo verde
●	Balconi pericolanti con telo verde
●	Umidità' con ammaloramenti - lieve
—	Lesione lieve
—	Lesione grave
—	Lesione media
—	Umidità' con o senza distacco di materiale
—	Cono ottico fotografia

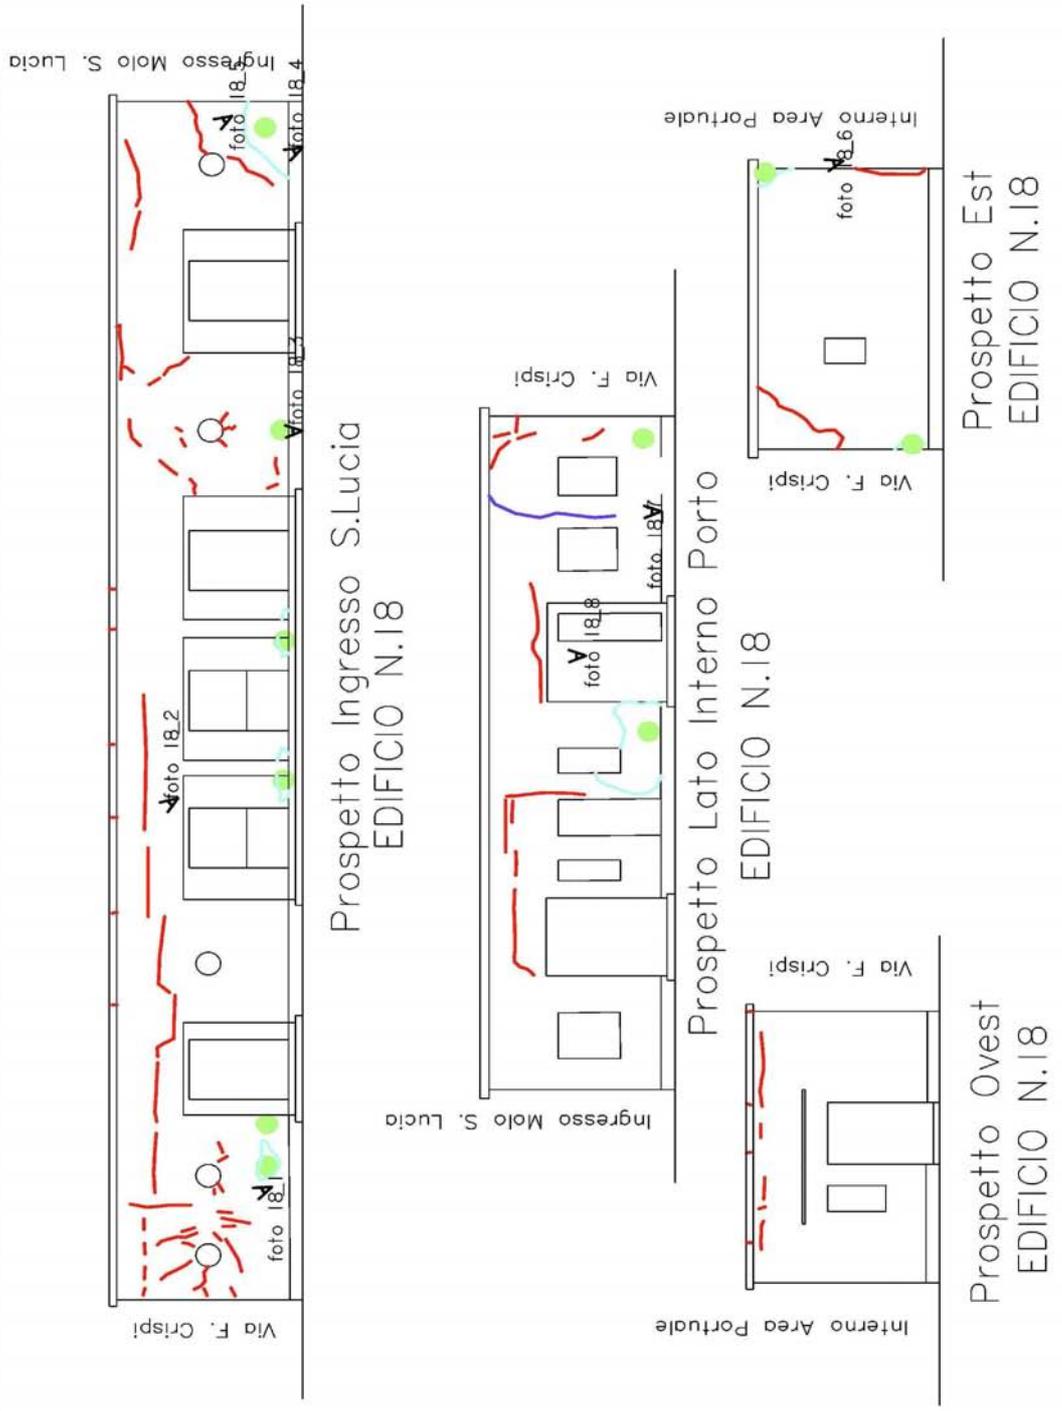



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	18
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA01
<i>RILEVAMENTI TOPOGRAFICI</i>	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	CRISPI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	19
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV02/GA12
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	PORTO
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 19

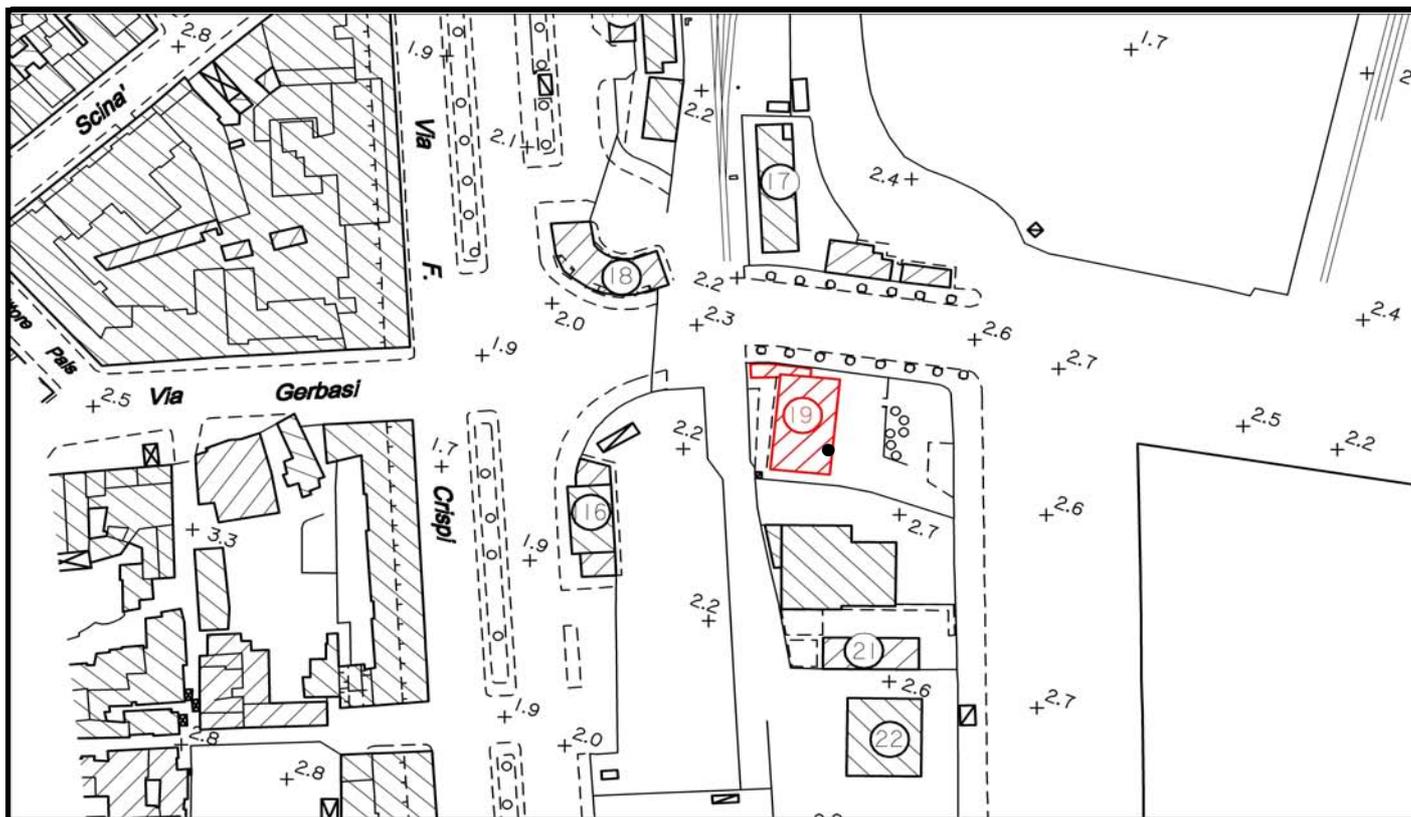

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Porto di Palermo
DESTINAZIONE D'USO:	Comando Polizia di Stato
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Porto di Palermo
INGRESSO:	Calata Marinai d'Italia s.n.c
PERIODO DI COSTRUZ.:	1950-60

PIANI FUORI TERRA: **2**

PIANI INTERRATI: **no**

LUNGHEZZA: 13.50m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 19
CLASSE b
TRATTA FV02/GA12
ZONA PORTO

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	No	Acciaio-laterizi
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	No	0	0	0	0

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assenti

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.70m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Non è stato possibile effettuare il sopralluogo in quanto l'edificio è zona militare. Lievi lesioni nello spigolo nord lato porto e nel cornicione.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	19
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV02/GA12
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	PORTO
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	


- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velleite con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità con o senza distacco di materiale
 - ▼ Cono ottico fotografia

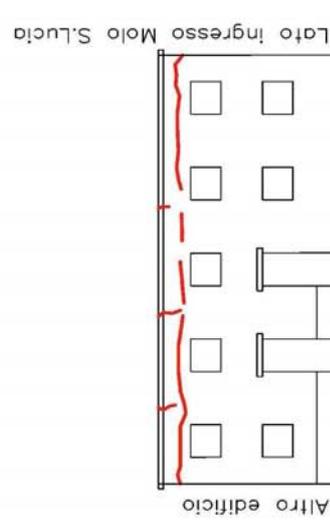


Prospetto lato interno Porto

EDIFICIO N.19

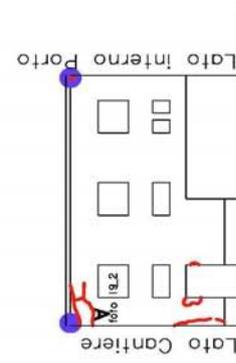


Prospetto Est

EDIFICIO N.19

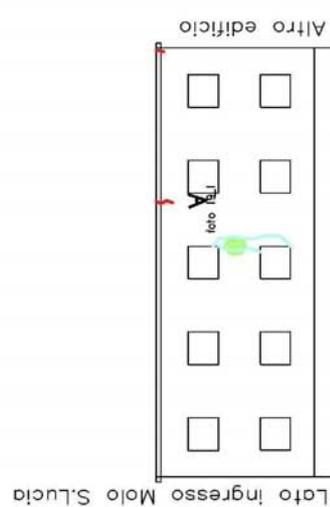

Prospetto lato Cantiere

EDIFICIO N.19

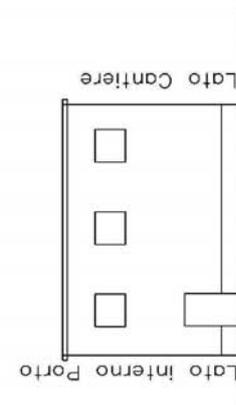

Prospetto Ovest

EDIFICIO N.19



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	19
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV02/GA12
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	PORTO
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 21
CLASSE b
TRATTA FV02/GA12
ZONA PORTO

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI


S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 21

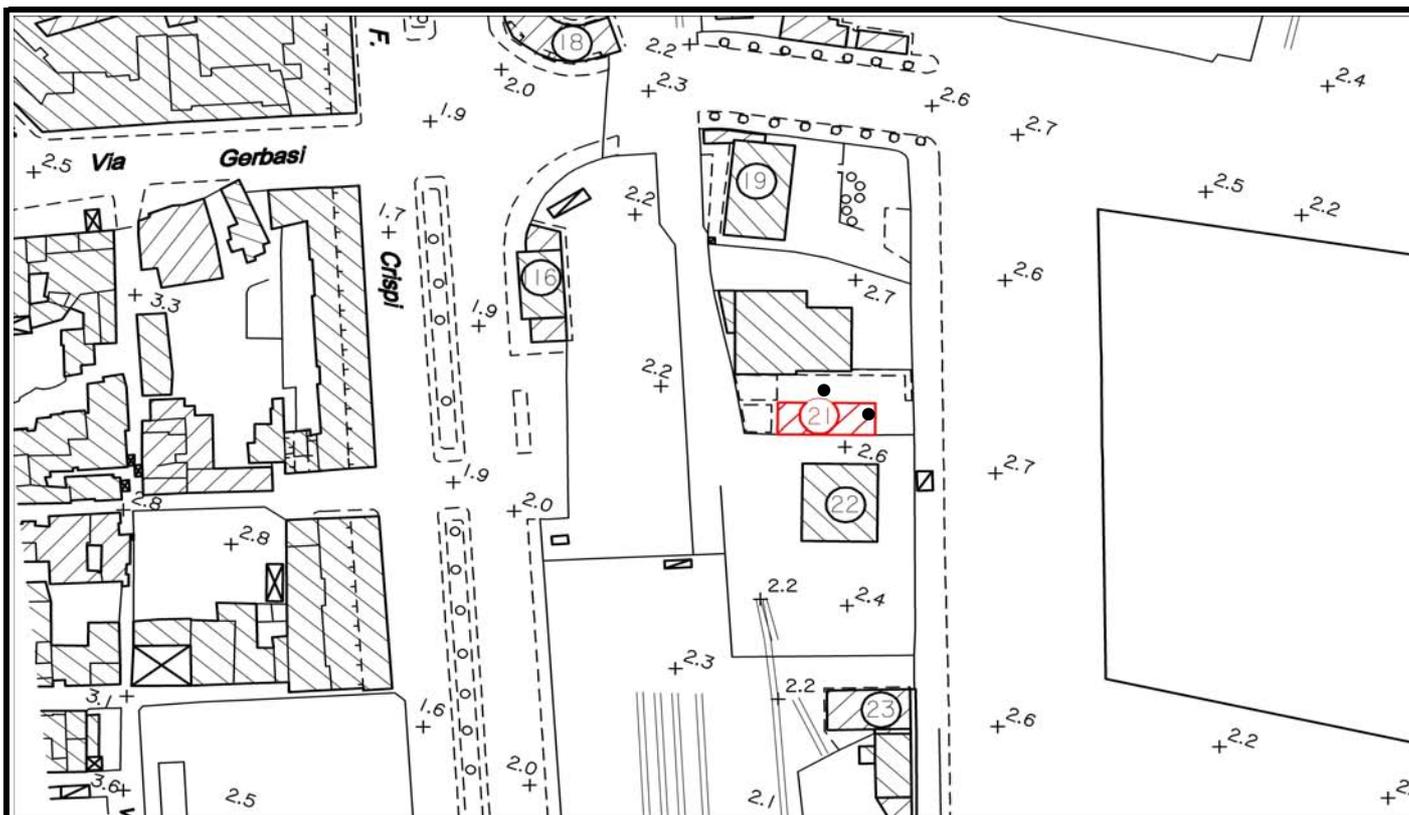

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Porto di Palermo
DESTINAZIONE D'USO:	Deposito Ministero LL.PP. Genio Civile OO. MM.
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Porto di Palermo
INGRESSO:	Calata Marinai d'Italia s.n.c
PERIODO DI COSTRUZ.:	1930-40

PIANI FUORI TERRA: 2

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 22.40m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **21**
CLASSE **b**
TRATTA FV02/GA12
ZONA PORTO

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	no	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	No	Legno
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	no	muratura	no	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assenti

Corrosioni: assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti


NOTE:

Era prevista la demolizione dell'edificio entro il 2006. L'edificio è presente e si presenta in buone condizioni. Le informazioni sono state fornite dal Geom. D'Amico dell'Ufficio tecnico dell'Autorità Portuale di Palermo.




SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO


ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	21
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV02/GA12
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	PORTO
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

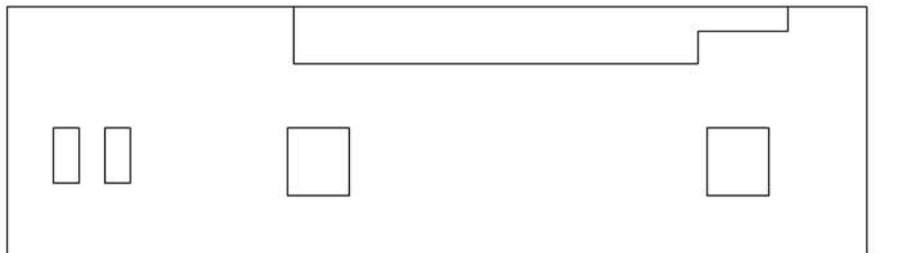


Prospetto Ovest
EDIFICIO N.21

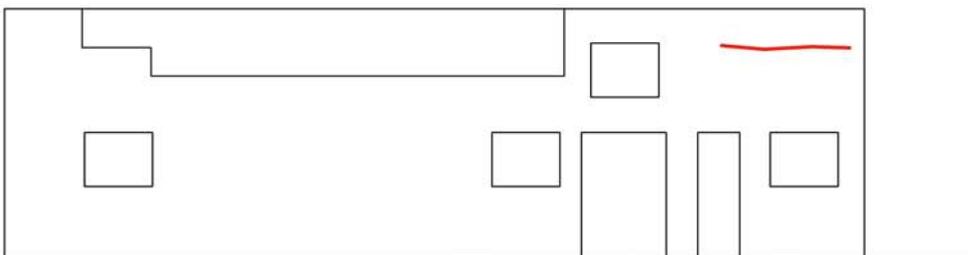

Prospetto Est
EDIFICIO N.21

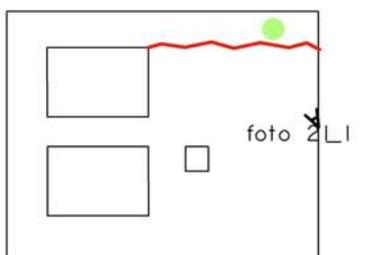

Prospetto interno Porto
EDIFICIO N.21

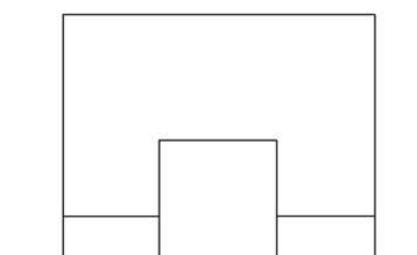

Prospetto lato Cantiere
EDIFICIO N.21

LEGENDA

A
Cono ottico fotografia

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità con o senza distacco di materiale
- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velleite con distacco di mosaici
- Marni spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **21**
CLASSE **b**
TRATTA FV02/GA12
ZONA PORTO

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 22
CLASSE b
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	no	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	No	Piastra in c.a.
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	No	0	0	0	0

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni-Solai latero-cementizi

Corrosioni: Armature pilastri e travi - Solai latero-cementizi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

L'edificio versa in condizioni di notevole abbandono. Il quadro fessurativo è diffuso sulla parte sommitale dell'edificio e sono evidenti i distacchi di ampie superfici di intonaco e sollevamenti del copriferro del cordolo di piano in c.a. E' prevista la demolizione dell'edificio entro il 2006. Le informazioni sono state fornite dal Geom. D'Amico dell' Ufficio Tecnico dell'Autorità Portuale di Palermo.



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **22**
CLASSE **b**
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO


ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	22
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	 Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	23
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 23

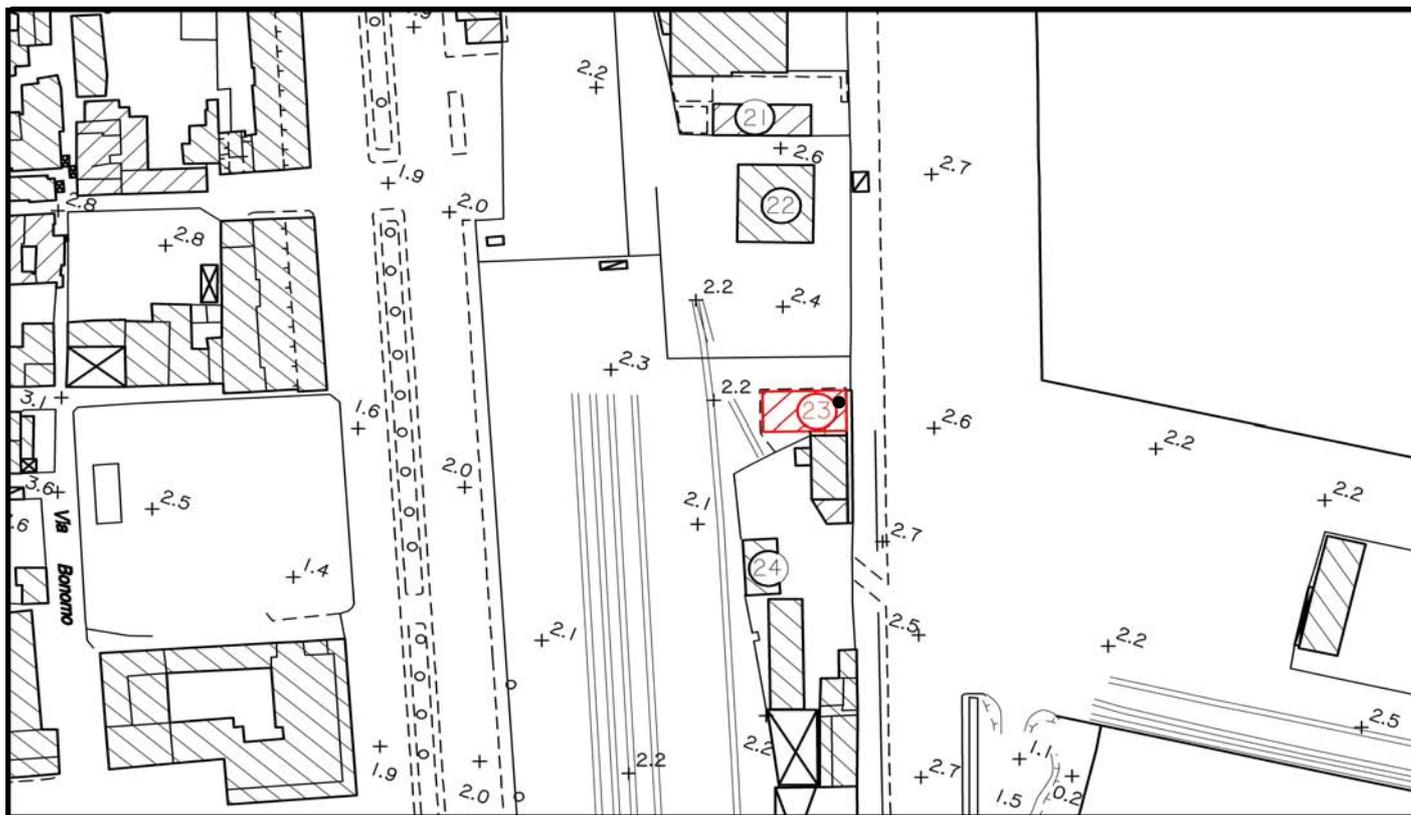

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	15/12/2009
UBICAZIONE:	Porto di Palermo
DESTINAZIONE D'USO:	Uffici e Bilglierteria SNAV
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Porto di Palermo
INGRESSO:	Calata Marinali d'Italia s.n.c
PERIODO DI COSTRUZ.:	1950-60

PIANI FUORI TERRA: 1

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 18.40m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 23
CLASSE c
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	no	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Cls armato	No	Laterocemento
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	No	0	0	0	0

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assenti

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Edificio di pannelli prefabbricati che non presenta lesioni. Le inforazioni sono state fornite dal Geom. D'Amico dell'Ufficio Tecnico dell' Autorità Portuale di palermo.



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO


ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	23
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	



Prospetto Ovest
EDIFICIO N.23



Prospetto Est
EDIFICIO N.23

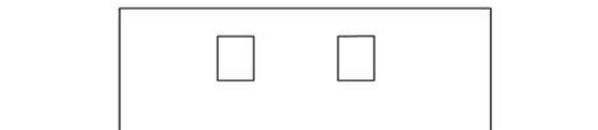

Prospetto interno Porto
EDIFICIO N.23



Prospetto lato Cantiere
EDIFICIO N.23

LEGENDA

- A**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità' con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia
-
- Lesione puntuale lieve
 - Lesione puntuale grave
 - Velleite con distacco di mosaici
 - Marmi spaccati
 - Umidità' con ammaloramenti - grave
 - Cornicione a rischio caduta con telo verde
 - Balconi pericolanti con telo verde
 - Umidità' con ammaloramenti - lieve



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	23
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 24
CLASSE c
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI


S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 24

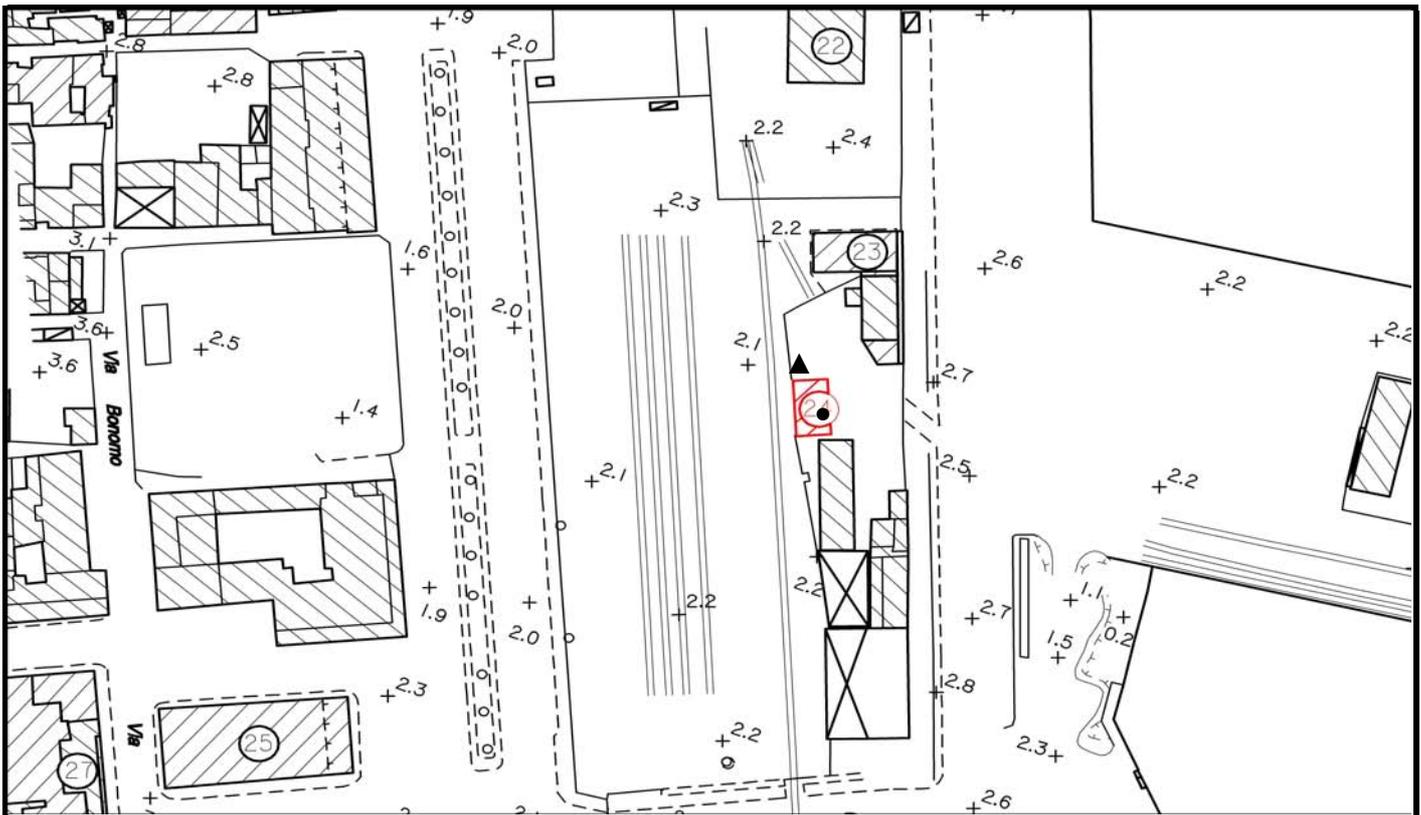

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Porto di Palermo
DESTINAZIONE D'USO:	Deposito
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Porto di Palermo
INGRESSO:	Calata Marinai d'Italia s.n.c
PERIODO DI COSTRUZ.:	1950-60

PIANI FUORI TERRA: 1

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 8.12m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **24**
CLASSE **c**
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	no	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Cls armato	no	Laterocemento
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	no	0	0	0	0

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Assente

Corrosioni: Armature pilastri e travi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:


Si riscontrano soltanto la corrosione di un architrave. Lievi lesioni in un pilastro d'angolo Nord-Est e in corrispondenza del muretto d'attico




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	24
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

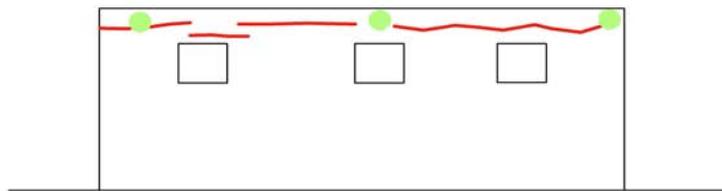


Prospetto interno Porto
EDIFICIO N.24

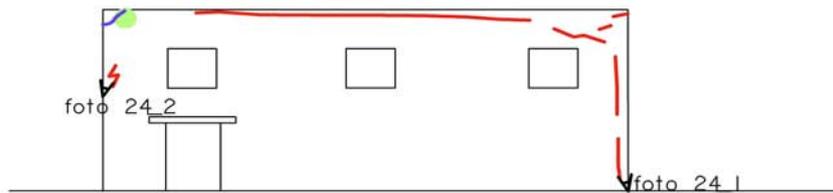


Prospetto lato Cantiere

EDIFICIO N.24

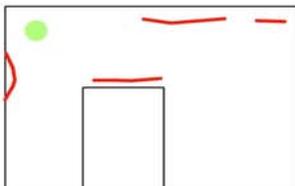

Prospetto Est
EDIFICIO N.24

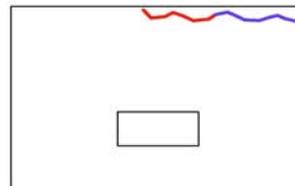

Prospetto Ovest
EDIFICIO N.24

LEGENDA

A Cono ottico fotografia

— Lesione lieve
— Lesione grave
— Lesione media
— Umidità con o senza distacco di materiale

● Lesione puntuale lieve
● Lesione puntuale grave
● Velette con distacco di mosaici
● Marmi spaccati
● Umidità con ammaloramenti - grave
● Cornicione a rischio caduta con telo verde
● Balconi pericolanti con telo verde
● Umidità con ammaloramenti - lieve



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	24
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **25**
CLASSE **a**
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 25



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO: 16/12/2009

UBICAZIONE: Via Emerico Amari

DESTINAZIONE D'USO: Uffici della Camera di Commercio di Palermo n°11, Banca di Sicilia n°1-3-5

EDIFICIO STORICO: No

RECETTORE SENSIBILE: No

DELIMITATO DA: Via E. Amari, Via Bonomo, Via B. Gravina, Via F. Crispi

INGRESSO: Via E. Amari n°11

PERIODO DI COSTRUZ.: 1955-1960

PIANI FUORI TERRA: 17

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: Per la sezione A è di 19,95 m., per la sezione B è di 19,60 m.



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **25**
CLASSE **a**
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	No	Mista	No	Laterocemento
Piano terra	Si	No	Mista	No	Laterocemento
Piano ammezzato	Si	No	Mista	No	Laterocemento
Piano Primo	Si	No	Mista	No	Laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: Nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assente

Corrosioni: In un pilastro piano terra

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di c.a. Isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -6.00m dal p.c.

Livello di falda: -2.50m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

La struttura è intelaiata con pilastri di tipo composto in profilati di acciaio e calcestruzzo e con travi d'acciaio. Sono stati eseguiti diversi lavori di ripristino di solai, travi e pilastri resi necessari a causa della corrosione. In particolare, nei mesi di settembre e ottobre sono stati realizzati lavori di ristrutturazione nel primo piano dell'edificio. Lavori effettuati al piano cantinato di consolidamento pilastri e al primo piano di ristrutturazione (open space). Le fondazioni sono costituite da plinti di c.a. collegati da una trave pastoia avente l'estradosso a circa 1m sotto il piano cantinato, quest'ultimo si trova alla profondità di 4.00m rispetto al p.c.. i solai sono laterocementizi. Al di sotto del piano cantinato (h>4.00m) è presente acqua di mare che viene smaltita attraverso apposite pompe. Le informazioni sono state fornite dal Sig. Gioè Leonardo, funzionario della Camera di Commercio di Palermo, e dall'ing. Piergiorgio Ingrassia responsabile dei lavori di manutenzione dell'immobile. I rivestimenti in marmo di un pilastro d'angolo del porticato prospiciente il porto sono spaccati, i sintomi di pressione dall'interno, sintomo probabile di corrosione delle armature. Il solaio corrispondente al porticato presenta due lesioni importanti in corrispondenza dei due pilastri esterni.



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO


ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	25
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità' con ammaloramenti - lieve



LEGENDA


- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità' con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia

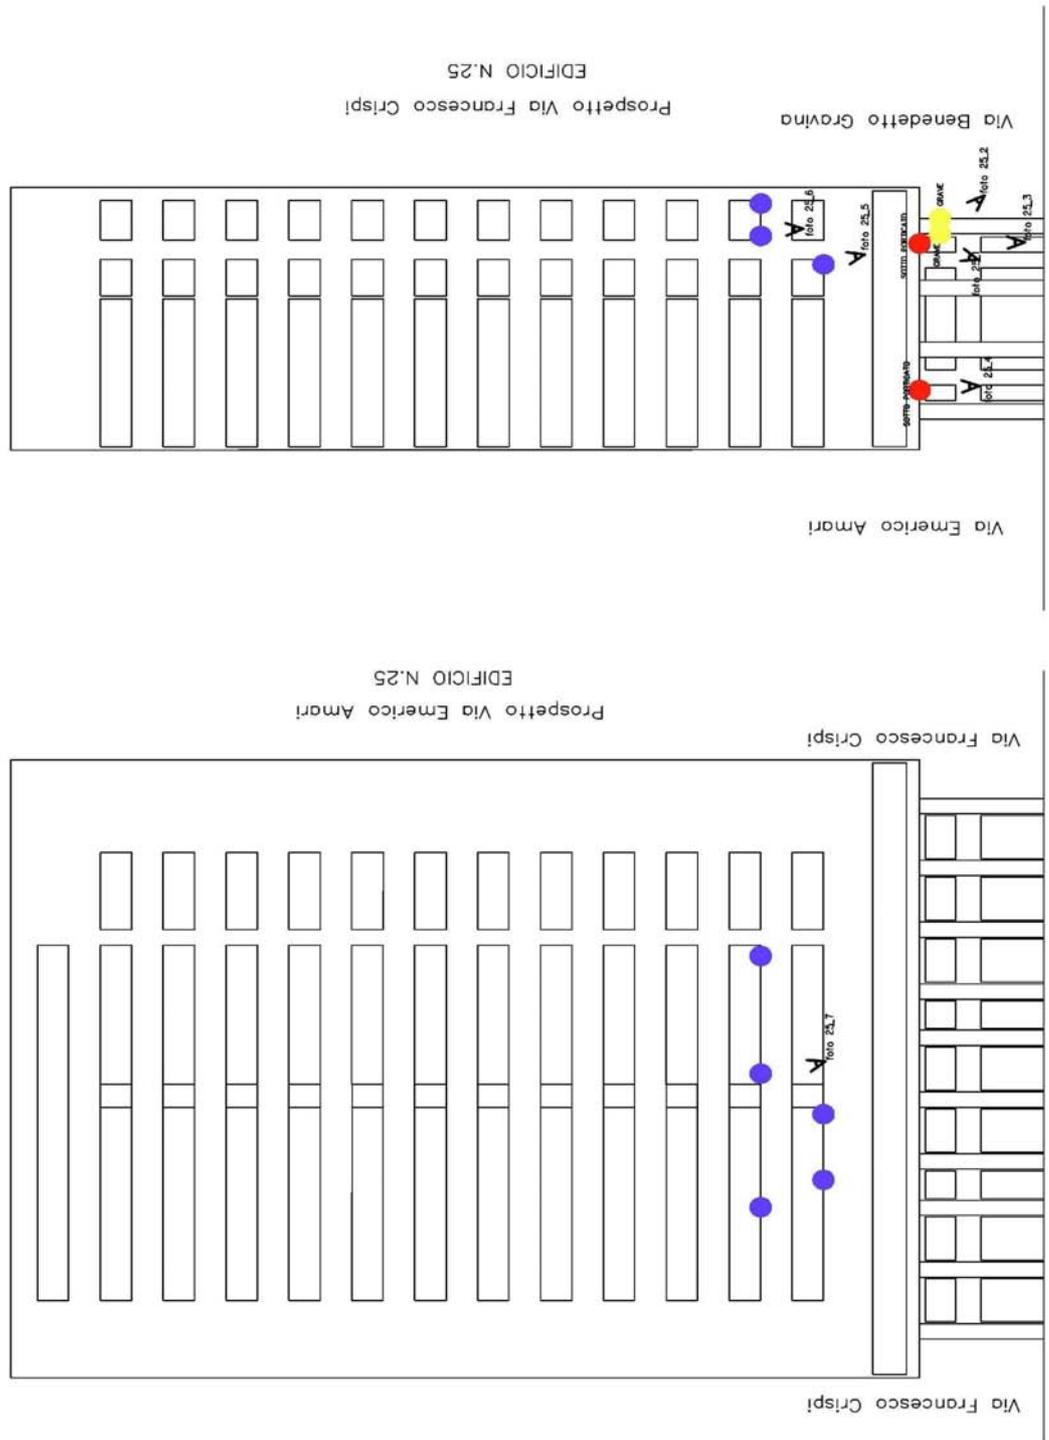



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	25
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

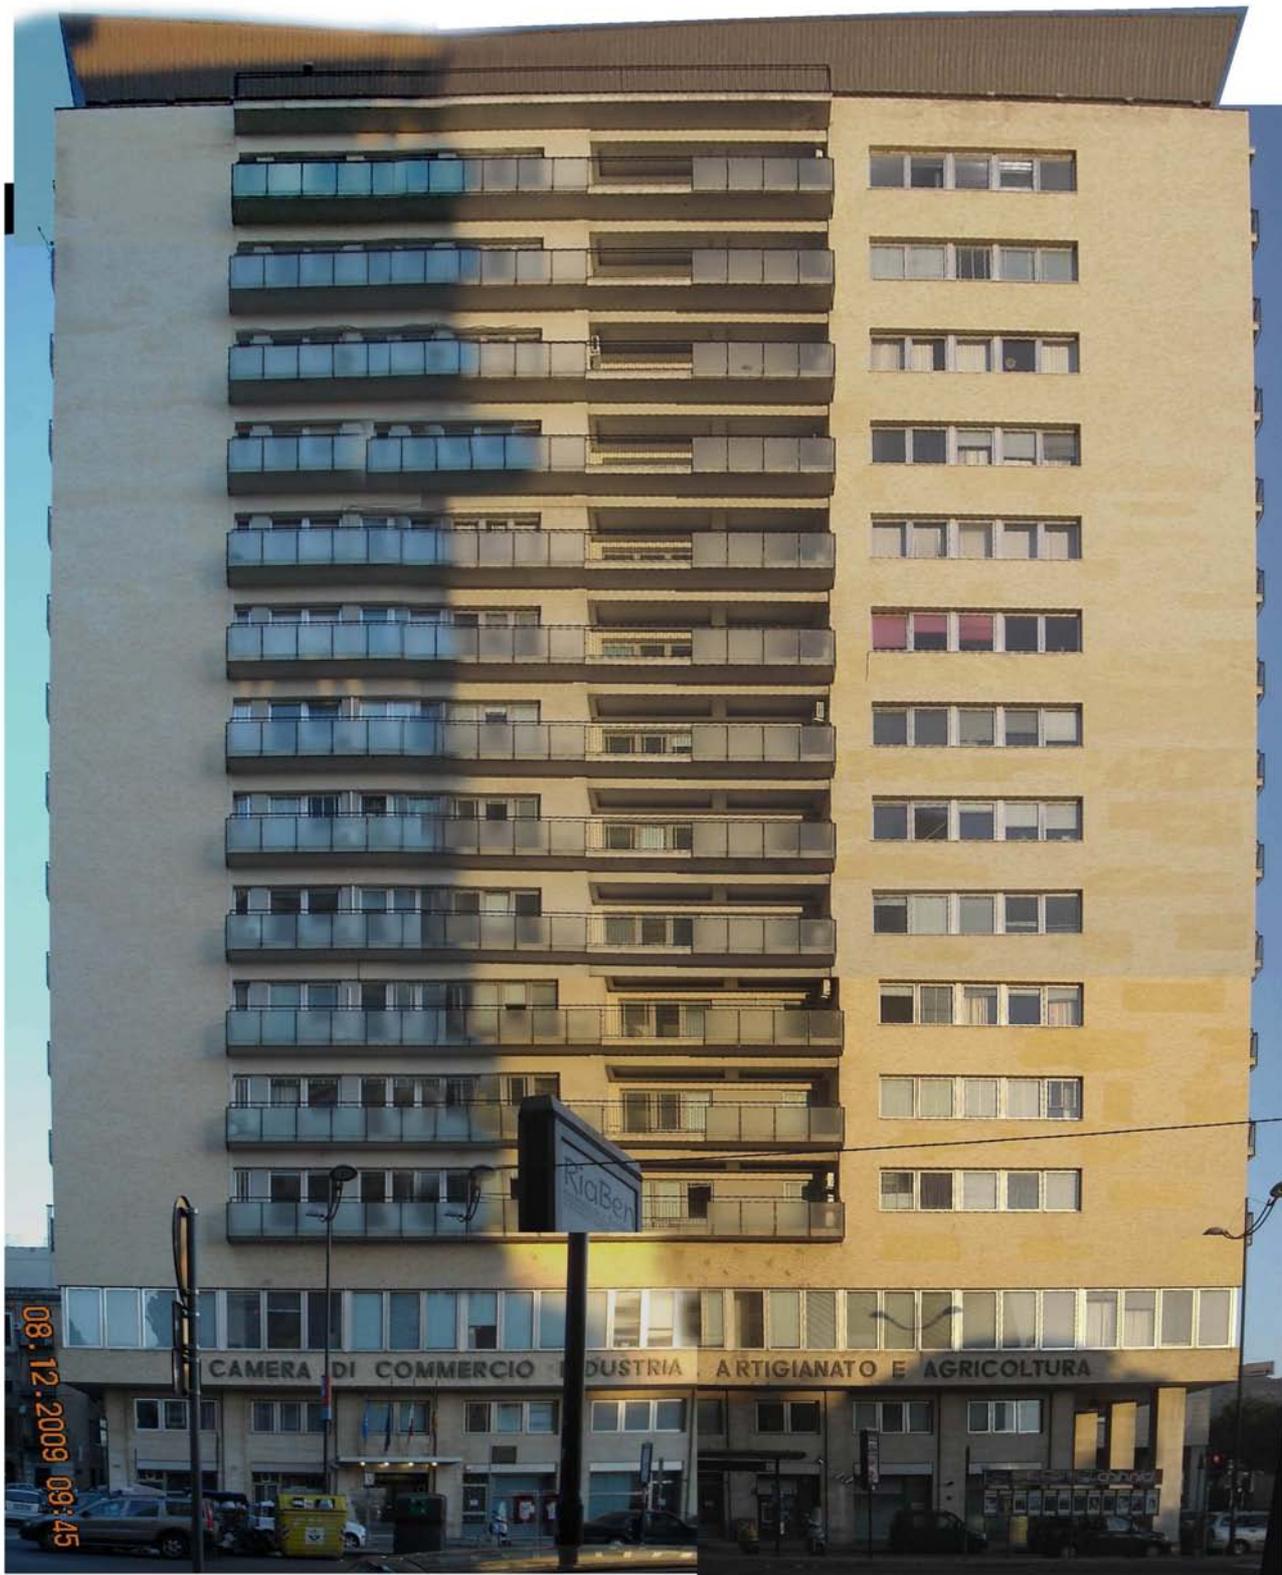


Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	26
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 26

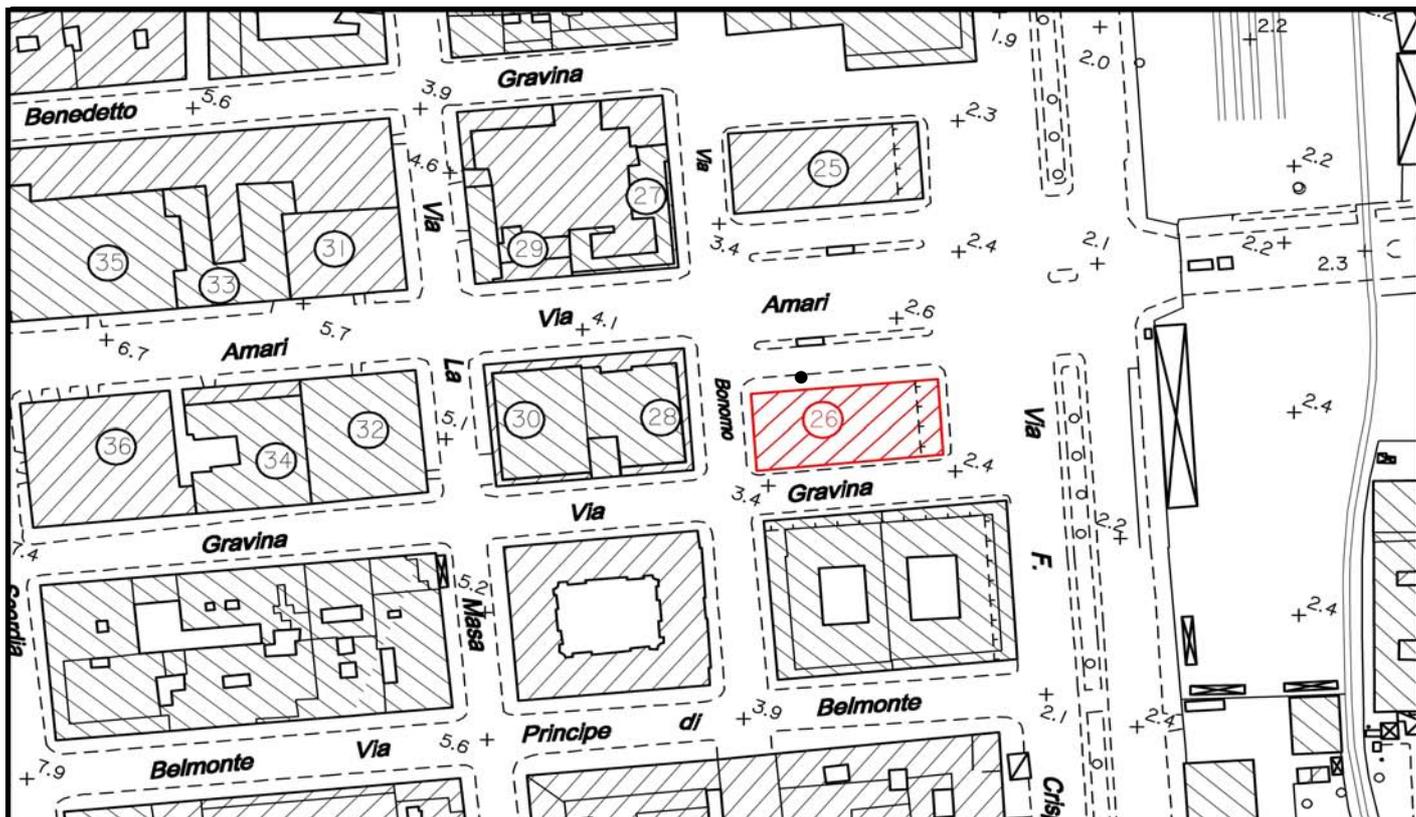

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

- Ingresso PEDONALE
- ▲ Ingresso CARRABILE
- Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari n°8
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni ed uffici n°8, farmacia n°2-4-6. Concessi onario moto n°10-12-14-16.
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	si
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, Via Miraglia, Via Amm. Gravina, Via F.sco Crispi.
INGRESSO:	Via E. Amari n°8
PERIODO DI COSTRUZ.:	1955-60

PIANI FUORI TERRA: 17

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: 18.50m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 26
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	No	Mista	No	Laterocemento
Piano terra	Si	No	Mista	No	Laterocemento
Piano ammezzato	Si	No	Mista	No	Laterocemento
Piano Primo	Si	no	Mista	no	Laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni-Balconi

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -6.00m dal p.c.

Livello di falda: -2.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

L'edificio in analisi è il gemello dell'edificio descritto nella scheda 25 a cui si rimanda per le caratteristiche costruttive. Cornicione rivestito con rete di protezione, probabile presenza di lesioni e distacchi di intonaco. Diversi Balconi con distacchi di intonaco dei frontalini mancanza di intonaco umidità e ammaloramenti degli intradossi. Parti in ferro delle ringhiere fortemente ossidate.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	26
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velezze con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità' con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità' con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia

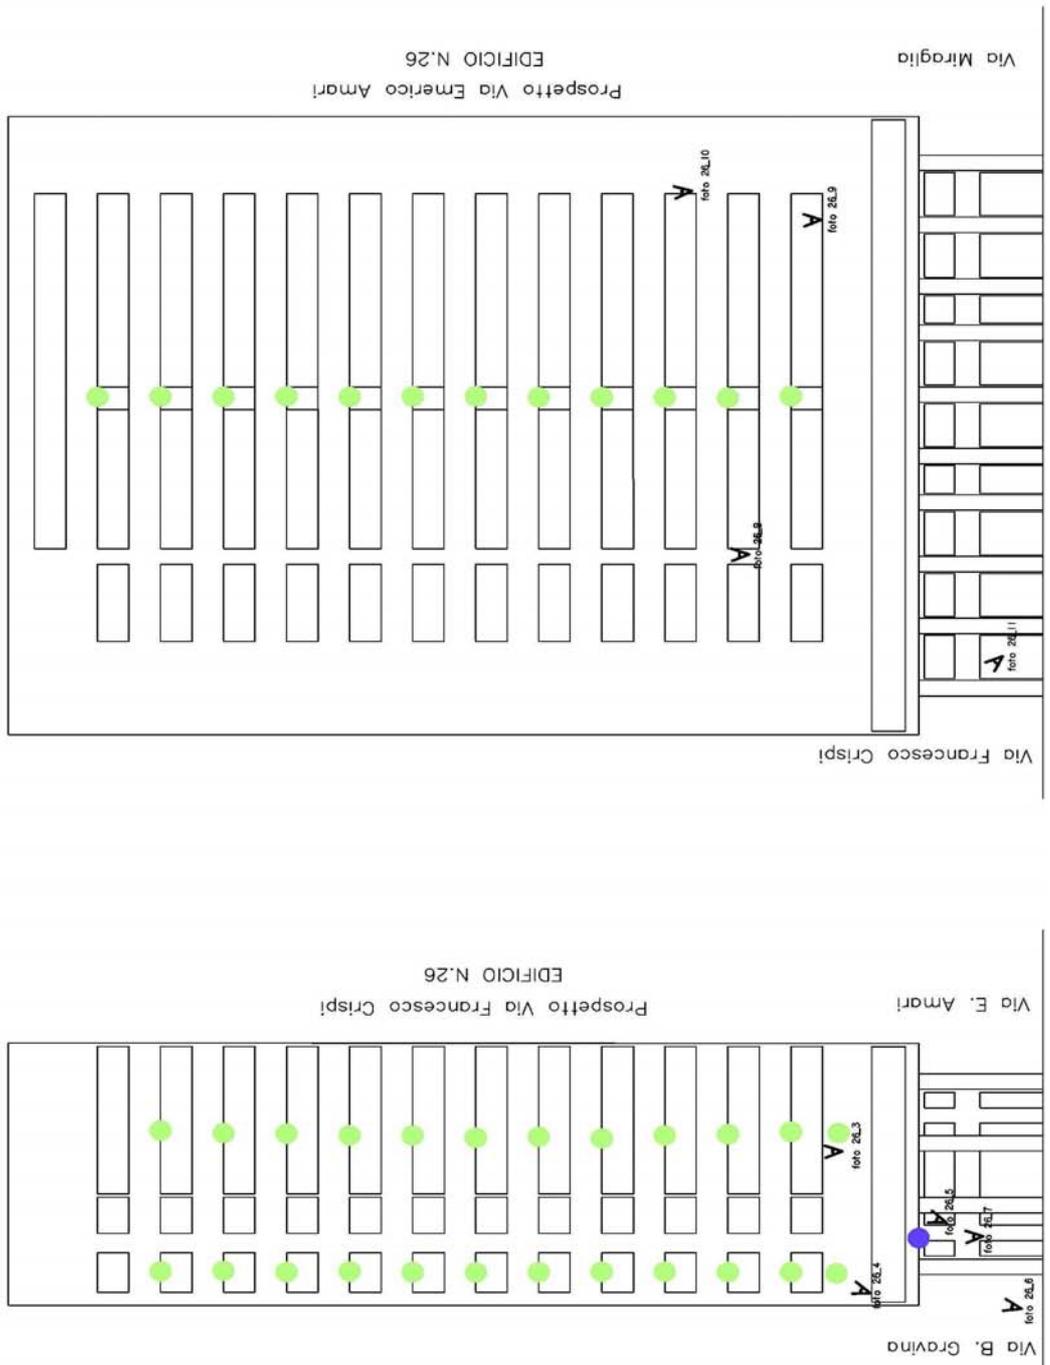

Prospetto edificio e quadro fessurativo evidenziato



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	26
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 27
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI


S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 27

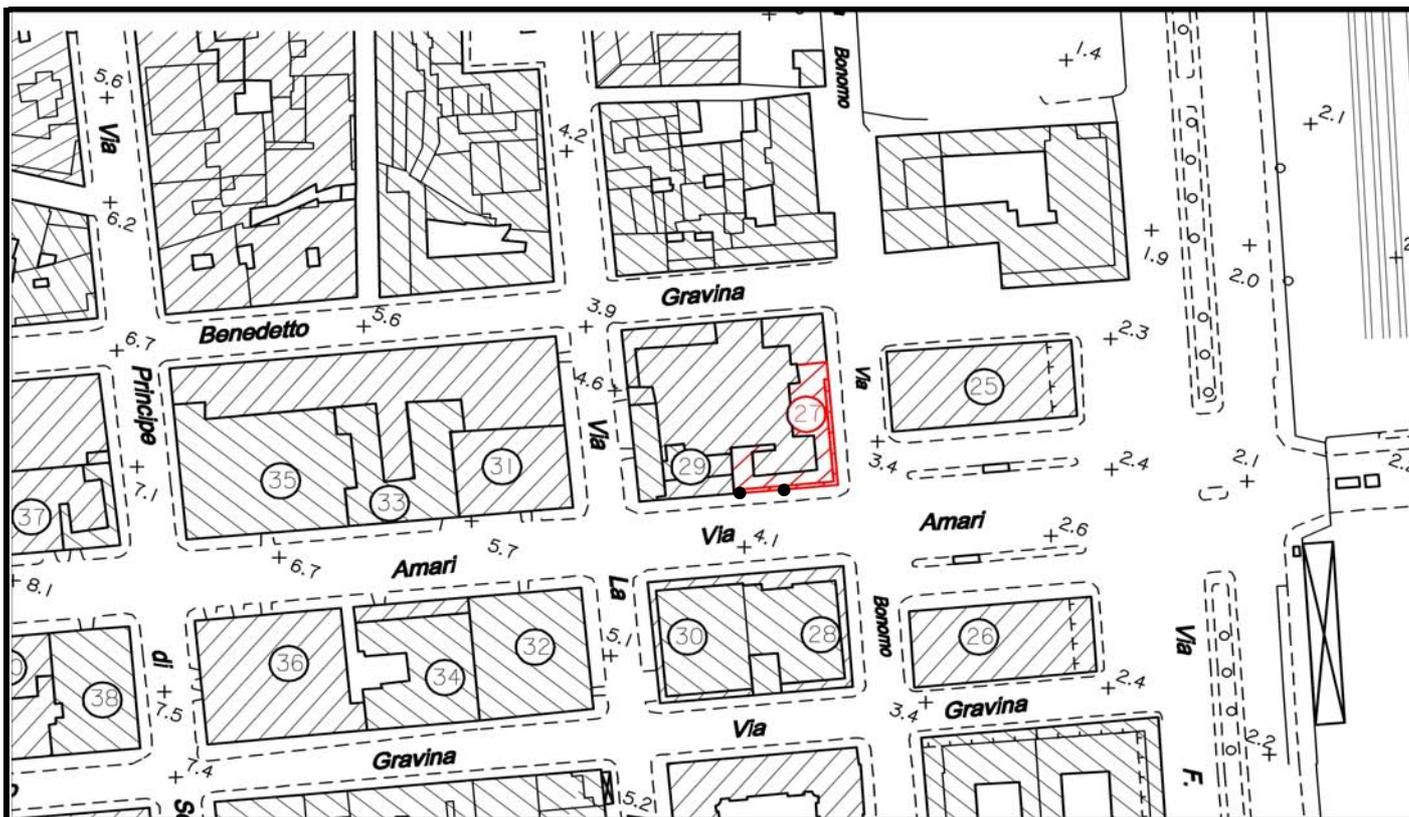

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO: 16/12/2009

UBICAZIONE: via Emerico Amari

DESTINAZIONE D'USO: Abitazioni ed uffici via G. Bonomo n°4, Artigianato siciliano via E. Amari n°31-29-27, locale ristorazione

EDIFICIO STORICO: No

RECETTORE SENSIBILE: No

DELIMITATO DA: Via G. Bonomo, via E. Amari, edificio con ingresso in via La Masa n°37, edificio con ingresso in via G. Bonomo n°4

INGRESSO: Via G. Bonomo n°4

PERIODO DI COSTRUZ.: 28/04/1905

PIANI FUORI TERRA: 10

PIANI INTERRATI: NO (vedi note)

LUNGHEZZA: 31.30m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **27**
CLASSE **a**
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	Si	cls armato	No	laterocemento
Piano terra	Si	No	cls armato	No	laterocemento
Piano ammezzato	Si	No	cls armato	No	laterocemento
Piano Primo	Si	No	cls armato	No	laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: Nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assente

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: plinti di c.a. Isolati

Terreni di fondazione: calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

Diversi balconi con rischio di distacco di materiale per evidente ammaloramento corticale. Il locale seminterrato è inaccessibile ed è possibile un' ispezione visiva tramite botole, alcune delle quali per motivi di carattere igienico sono state sigillate. (gastronomia) botola presente in locale w.c. visibile su prenotazione (0915077938). Tramite una delle botole accessibili è stato visionato il seminterrato che risulta una struttura cellulare divisa da setti murari in mattoni pieni. La profondità è di circa 2.5m. Intorno all'edificio si nota la presenza di forti avvallamenti nel marciapiede: il portiere dello stabile sostiene siano stati causati dalla rottura di un pluviale ora sostituito.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	27
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velezze con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Corrnicone a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità con o senza distacco di materiale
 - ▼ Cono ottico fotografia

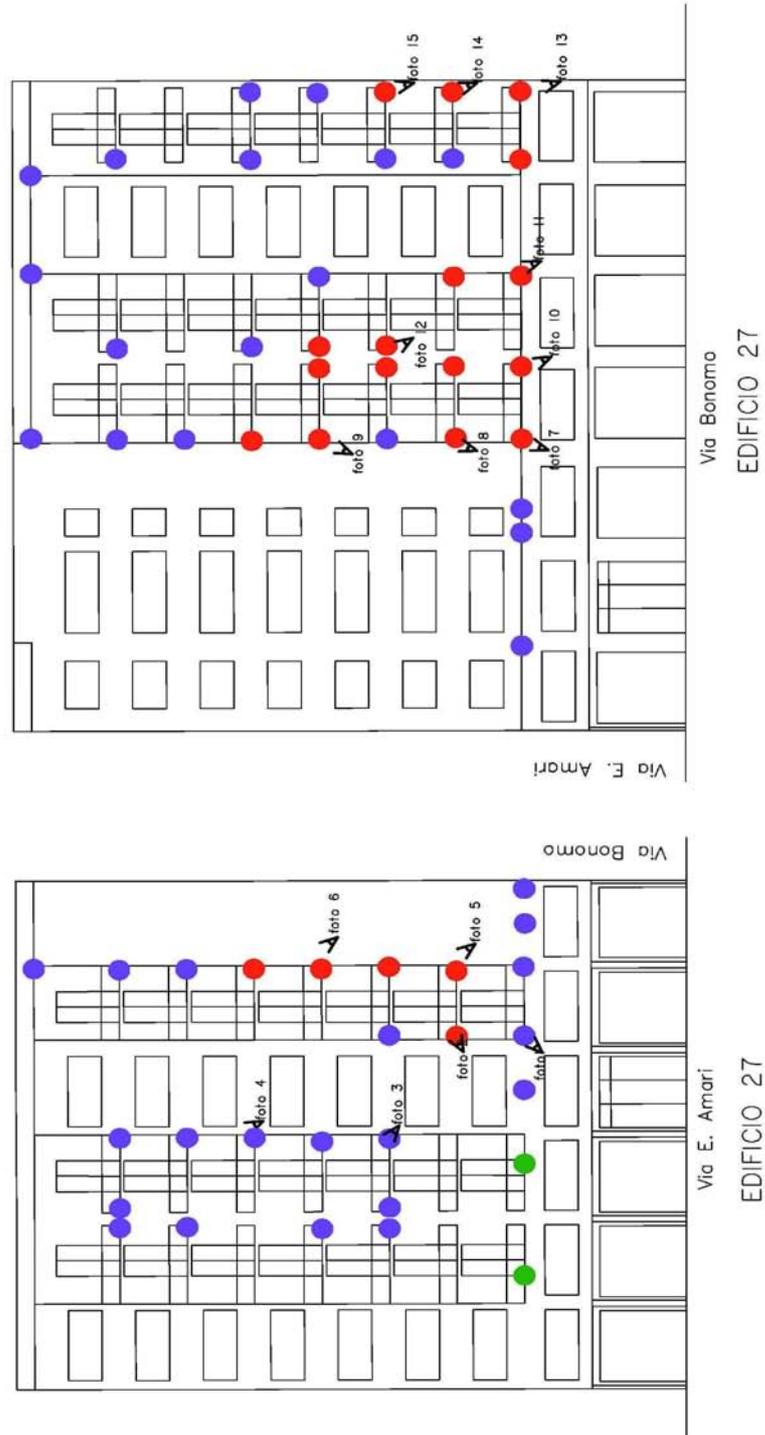



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	27
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	28
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 28

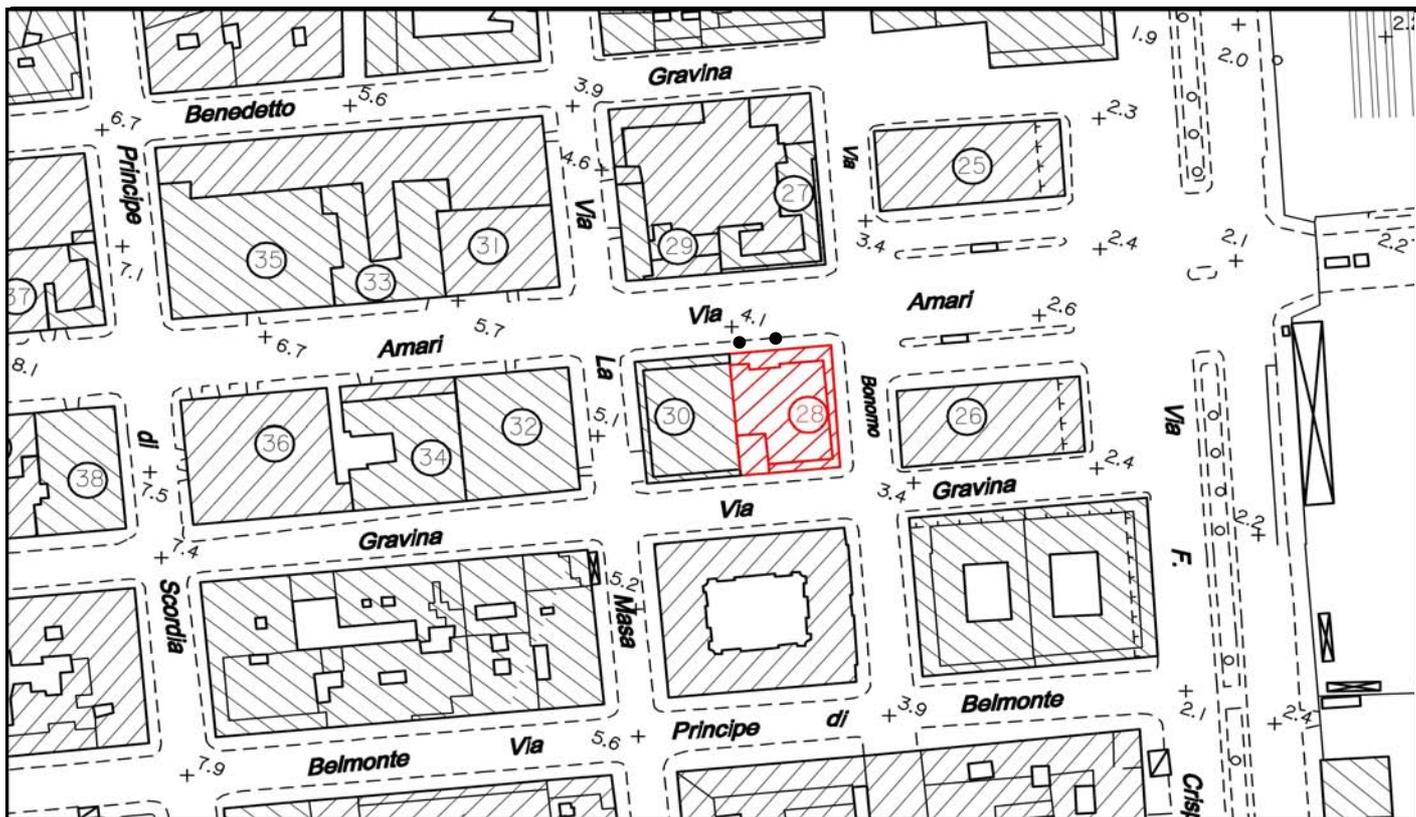

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	15/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni ed uffici n°32, immobiliare n°34, Bar Brist ol n°30
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via Miraglia, edificio con ingresso in via E. Amari n°38, Via A. Graviana
INGRESSO:	Via E. Amari n°32
PERIODO DI COSTRUZ.:	1955-56

PIANI FUORI TERRA: 10

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: 29.90m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 28
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	No	cls armato	No	laterocemento
Piano terra	Si	No	cls armato	No	laterocemento
Piano ammezzato	Si	No	cls armato	No	laterocemento
Piano Primo	Si	No	cls armato	No	laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:	Nessuna
Modifiche alla struttura intelaiata:	0
Corpi aggiuntivi:	Nessuno
Modifiche ai setti murari:	0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	Assenti
Umidità:	Assente
Corrosioni:	Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	plinti di c.a. Isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti (CL)
Quota di imposta:	-4.50m dal p.c.
Livello di falda:	-2.50m dal p.c.
Cavità sotterranee:	Assenti

NOTE:


L'edificio si trova in buono stato di conservazione; sono terminati da poco i lavori di restauro dei prospetti e sono ultimazioni di lavori di ripristino al piano terra ed al piano cantinato. Le lavorazioni hanno riguardato il rifacimento di alcuni campi di solaio (v. foto allegata) e il ripristino dei copiferri e il trattamento con malta passivante delle murature dei pilastri di piano terra. Falda a -30cm dal pavimento del piano cantinato.



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	28
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

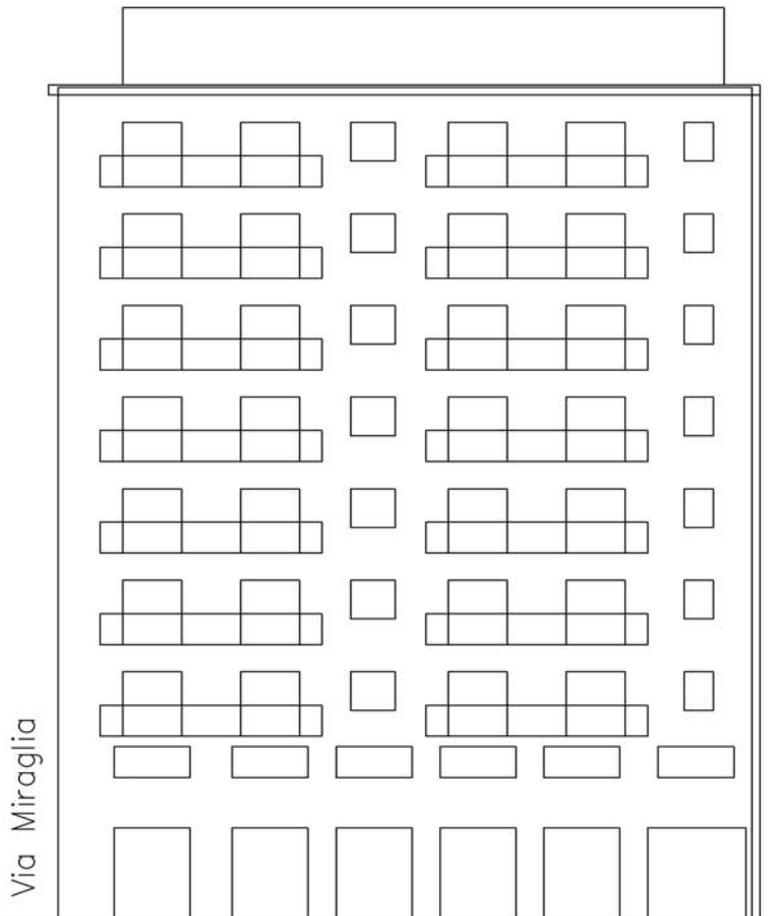

Via Miraglia

Prospetto Via Emerico Amari

EDIFICIO N.28

A

LEGENDA

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia
- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	28
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



08.12.2009 09:4

Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 29
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	SI	No	Mista	No	Legno
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Mista	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna (sopraelevazione realizzata intorno gli anni '60 probabilmente in struttura)

Modifiche alla struttura intelaiata: Nessuna

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi (Architravi varchi facciata)

Umidità: Assente

Corrosioni: Solai latero-cementizi (solo copertura sopraelevazione)

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura Plinti di c.a. isolati

Terreni di fondazione: calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -2.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:


La struttura è stata realizzata per tre piani di elevazione negli anni 20 con un corpo di fabbrica costituito da sette murari di conci di calcarenite e archi circolari a tutto sesto con imposta su pilastri in c.a. Negli anni 40 è stata operata una sopraelevazione di un piano utilizzando le medesime tecniche costruttive. Infine negli anni 60 è stato costruito il quarto piano e una mansarda di calcestruzzo armato che spiccano da un cordolo di c.a. posto alla sommità dell'antecedente struttura muraria. Rischio di distacchi intonachi nel giunto. Lesioni lievi in corrispondenza delle architravi sino al balcone di XXX



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	29
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

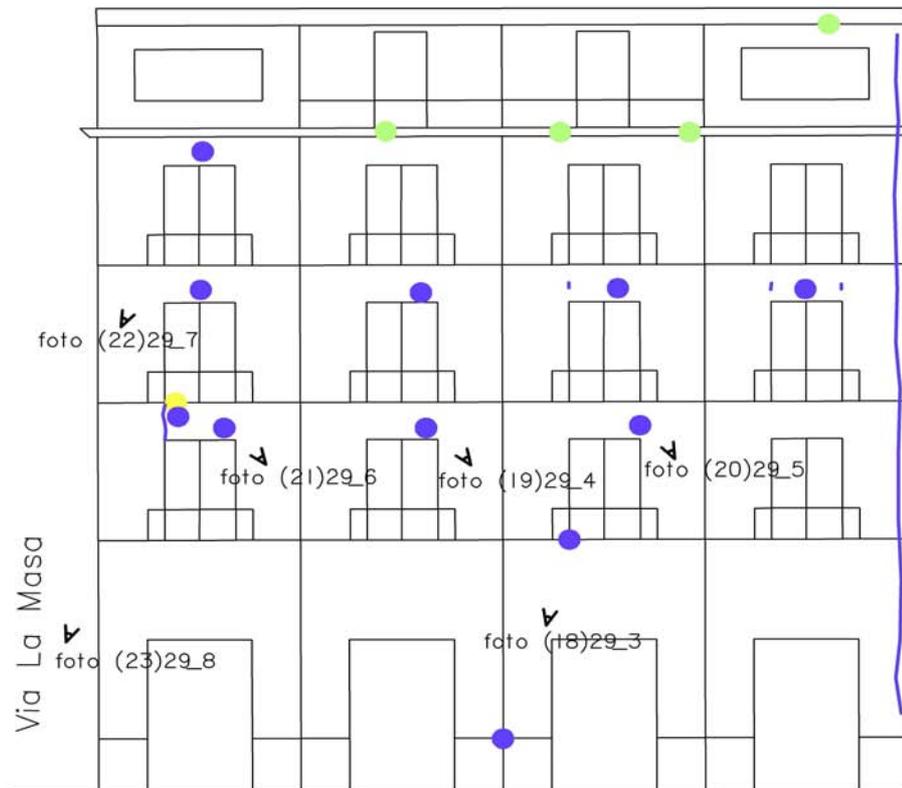

Via E. Amari
EDIFICIO 29

LEGENDA

A Cono ottico fotografia

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità con o senza distacco di materiale
- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con ammaloramenti - lieve
- Umidità con ammaloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	29
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **30**
CLASSE **a**
TRATTA GA02
ZONA **AMARI**

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI


S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 30

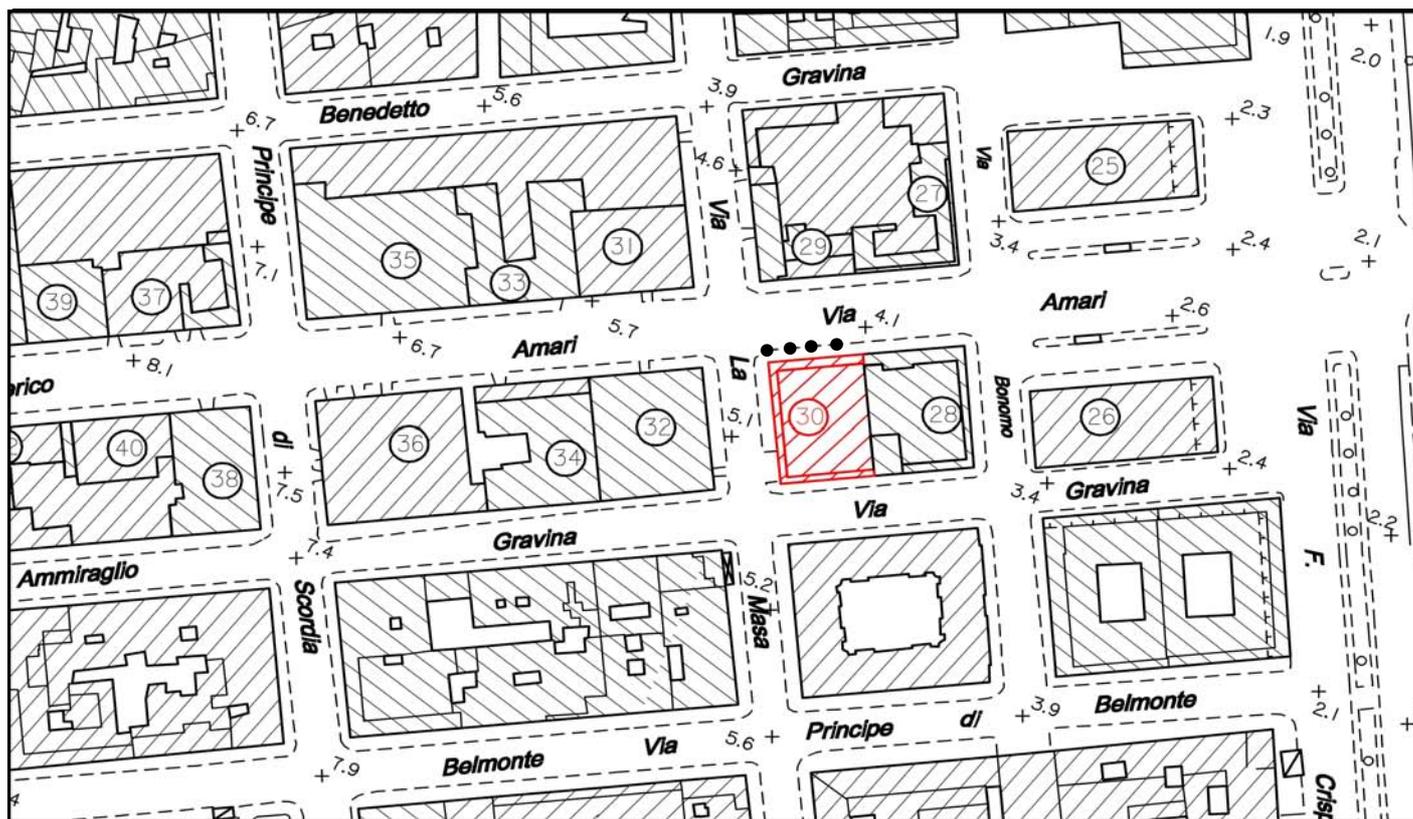

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	16/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°38, Agenzia viaggi n°40, Barbieri n°36 /a, Corriere espresso n°36
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Via A. Gravina, Via La Masa, edificio con ingresso in Via E. Amari n°38.
INGRESSO:	Via E. Amari n°38
PERIODO DI COSTRUZ.:	17/05/1905

PIANI FUORI TERRA: 11

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 30.00m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 30
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	no	0	0	0	0
Primo seminterrato	no	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Cls armato	no	Laterocemento
Piano ammezzato	Si	No	Cls armato	no	Laterocemento
Piano Primo	Si	No	Cls armato	No	Laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:	nessuna
Modifiche alla struttura intelaiata:	nessuna
Corpi aggiuntivi:	no
Modifiche ai setti murari:	0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	Assenti
Umidità:	Balconi
Corrosioni:	Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti (CL)
Quota di imposta:	-2.00m dal p.c
Livello di falda:	-2.50m dal p.c.
Cavità sotterranee:	Assenti

NOTE:


Le informazioni sono state fornite dal Sig. Giambone, portiere dello stabile. Balconi con diffusi fenomeni di umidità, con bollature e distacchi delle coloriture, lievi fessure sui frontalini dei balconi.



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	30
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

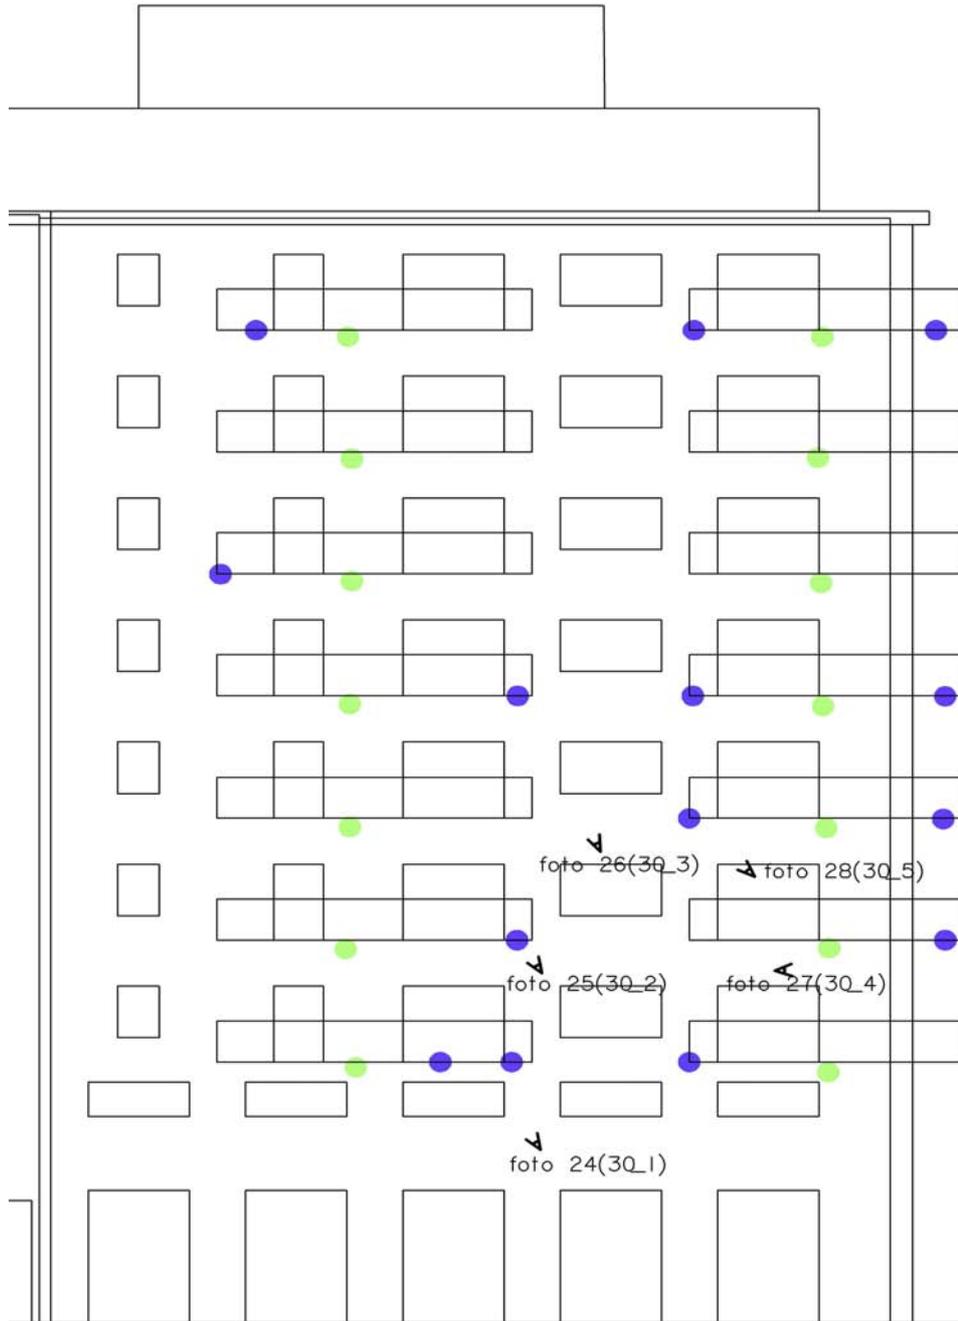

LEGENDA

A

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velleite con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve

Prospetto Via Emerico Amari

EDIFICIO N.30

Via La Masa



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	30
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	31
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 31



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	16/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°51, Ceramiche n°47-49, Oleificio n°53-5 5/a
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, Via La Masa, edificio con ingresso in Via E. Amari n°57, edificio con ingresso in vi
INGRESSO:	Via E. Amari n°51
PERIODO DI COSTRUZ.:	Fine '800

PIANI FUORI TERRA: 4

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 20.75m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 31
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	no	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	Si	Legno
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: no

Modifiche ai setti murari: no

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

L'immobile è stato in parte distrutto durante la prima guerra mondiale, la parte superiore è stata ricostruita dopo il 1920. Si nota la presenza di lesioni sigillate nella parte interna del vano luce. La struttura è costituita da setti di conci di calcarenite e archi circolari a tutto sesto con imposta su pilastri in c.a. Lesioni lievi ma diffuse in corrispondenza dei archi travi dei varchi, diversi marmi dei balconi spaccati, ammaloramento dell'intonaco di facciata...rischio di distacco. Cornicione in muratura con rischio di caduta di materiale protetto con telo verde.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	31
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velelte con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidita' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidita' con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidita' con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia
 - ▼

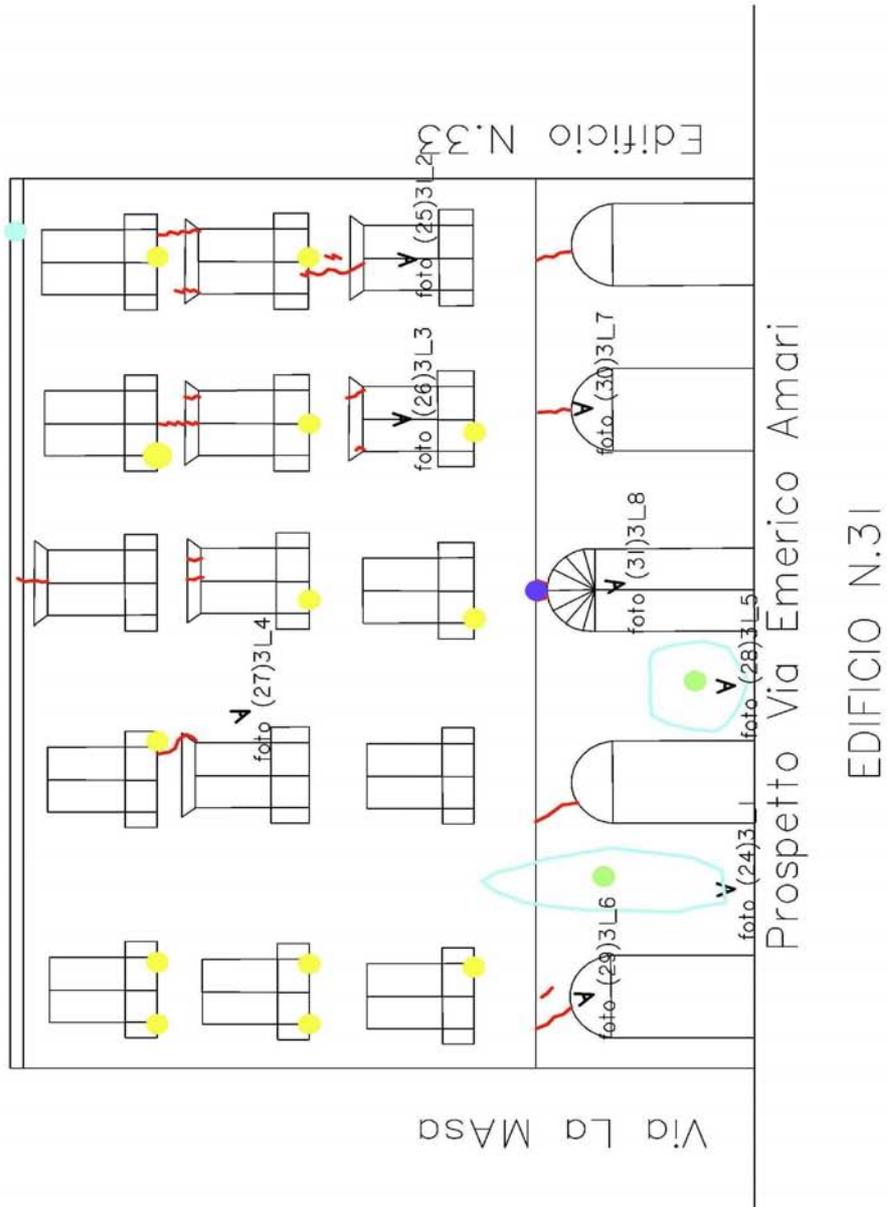



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	31
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **32**
CLASSE **a**
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	no	Acciaio-laterizi
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Acciaio-laterizi

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: 0

Modifiche ai setti murari: no

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:


Facciata su Via E. Amari rifatta di recente



Città di Palermo


SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	32
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

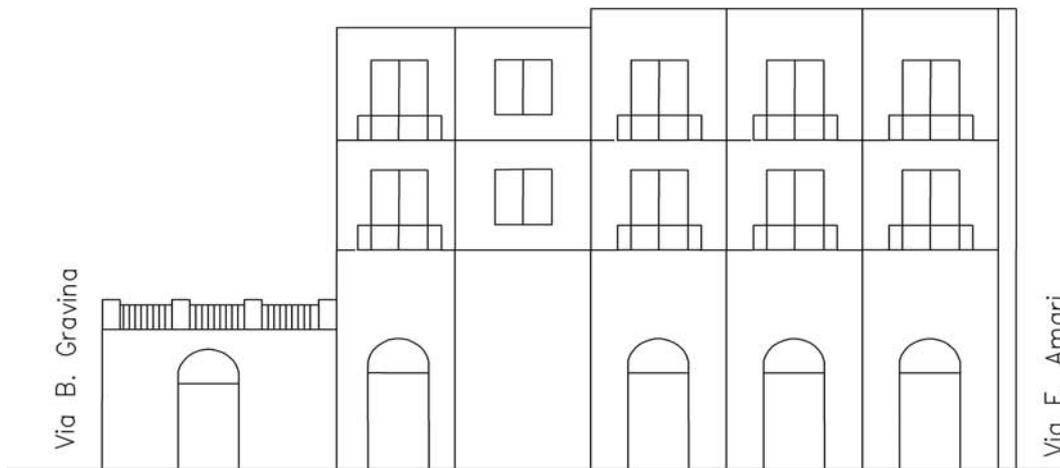

Via La Masa

EDIFICIO 32

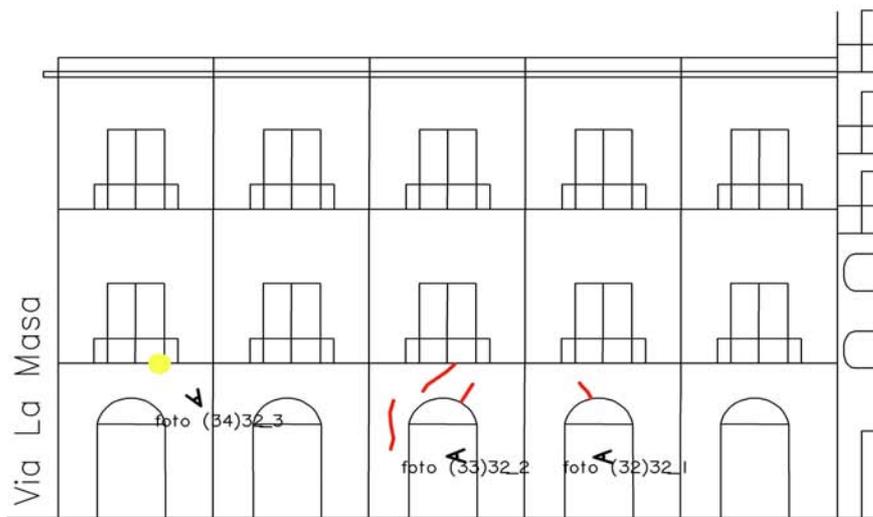

Prospecto Via E. Amari

EDIFICIO N.32

LEGENDA


A
Corno ottico fotografica
Umidità' con o senza distacco di materiale
Lesione media
Lesione grave
Lesione lieve

● Lesione puntuale lieve
● Lesione puntuale grave
● Velleite con distacco di mosaici
● Marmi spaccati
● Umidità' con ammaloramenti - grave
● Cornicione a rischio caduta con telo verde
● Balconi pericolanti con telo verde
● Umidità' con ammaloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	32
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

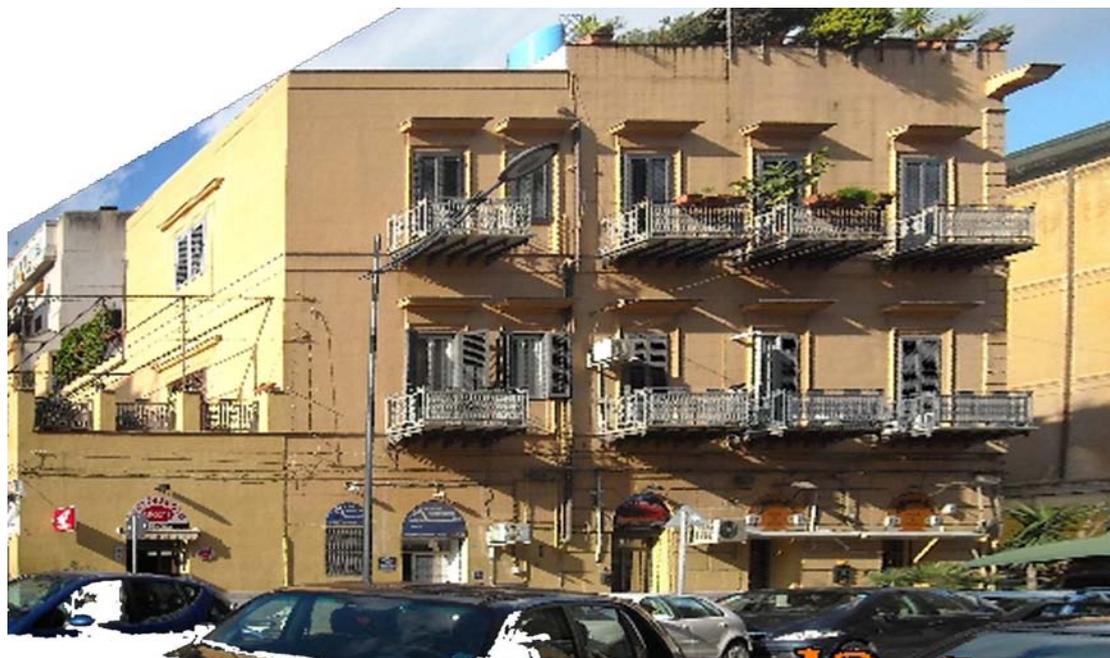

Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	33
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 33



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	16/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°57, Oleificio n°55, Pizzeria n°55/b, Con cessionario moto n°57/b.
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, edificio con ingresso in Via E. Amari n°51, edificio con ingresso in via E. Amari n°
INGRESSO:	Via E. Amari n°57
PERIODO DI COSTRUZ.:	23/05/1905

PIANI FUORI TERRA: 9

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: 29.40m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **33**
CLASSE **a**
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	No	Cls armato	No	Laterocemento
Piano terra	si	no	Cls armato	no	Laterocemento
Piano ammezzato	si	no	Cls armato	no	Laterocemento
Piano Primo	Si	No	Cls armato	No	Laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:	nessuna
Modifiche alla struttura intelaiata:	nessuna
Corpi aggiuntivi:	Nessuno
Modifiche ai setti murari:	0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	Lievi (sui tompagni di facciata)
Umidità:	Fondazioni
Corrosioni:	Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	Travi di c.a.
Terreni di fondazione:	Calcareniti (CL)
Quota di imposta:	-4.00m dal p.c.
Livello di falda:	-3.00m dal p.c.
Cavità sotterranee:	Assenti

NOTE:


Il piano cantinato è posto alla profondità di circa 3.40 m dal p.c. (v. sezione allegata). Presente un indiana di 1m al piano cantinato sporgente rispetto la facciata. Pilastrini al piano interrato in fase di ristrutturazione e consolidamento statico.



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	33
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

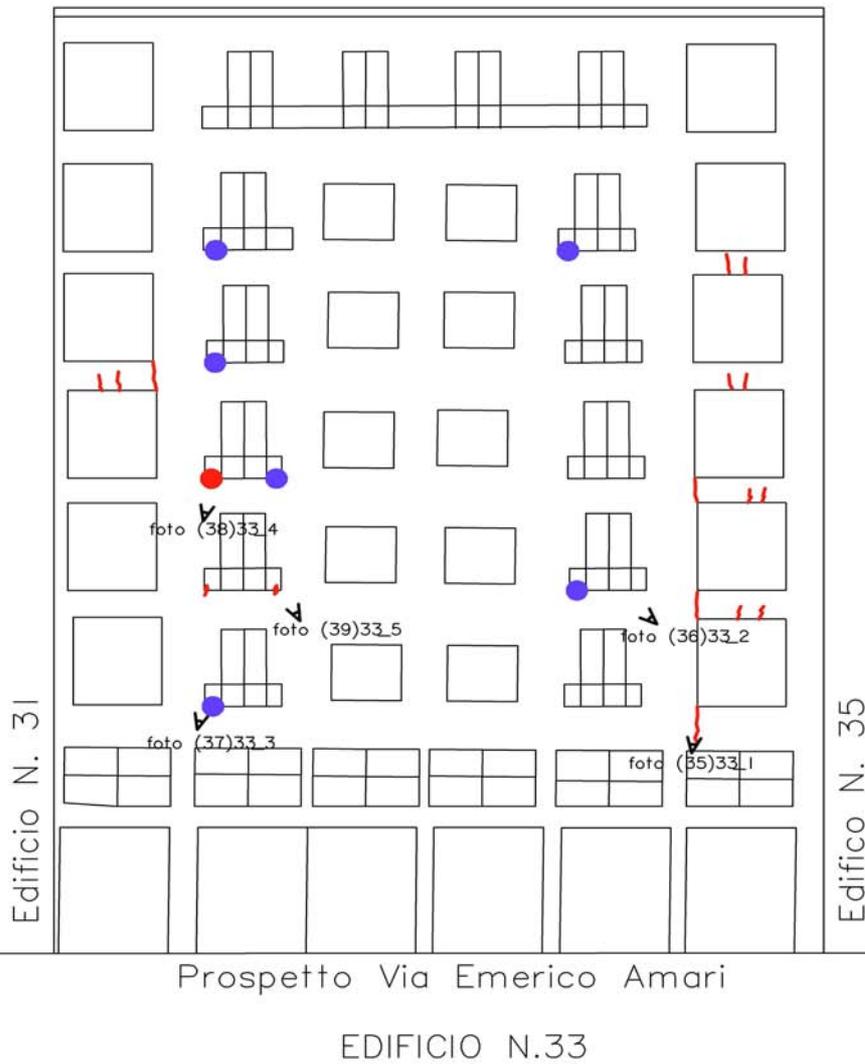

LEGENDA

A

- Cono ottico fotografia
- Umidità' con o senza distacco di materiale
- Lesione media
- Lesione grave
- Lesione lieve
- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità' con ammaloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	33
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 34
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	no	0	0	0	0
Primo seminterrato	si	no	Cls armato	No	Laterocemento
Piano terra	Si	No	Cls armato	no	Laterocemento
Piano ammezzato	Si	No	Cls armato	no	Laterocemento
Piano Primo	Si	No	Cls armato	No	Laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:	nessuna
Modifiche alla struttura intelaiata:	nessuna
Corpi aggiuntivi:	Nessuno
Modifiche ai setti murari:	0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	Assenti
Umidità:	Assente
Corrosioni:	Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	Travi di c.a.
Terreni di fondazione:	Calcareniti (CL)
Quota di imposta:	-4.00m dal p.c.
Livello di falda:	-3.00m dal p.c.
Cavità sotterranee:	Assenti


NOTE:

Il piano cantinato è posto alla profondità di 3.40m dal p.c. Sotto i balconi con diffusi fenomeni di umidità con bollature e distacchi delle coloriture, lievi lesioni in alcuni frontali dei balconi.



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	34
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

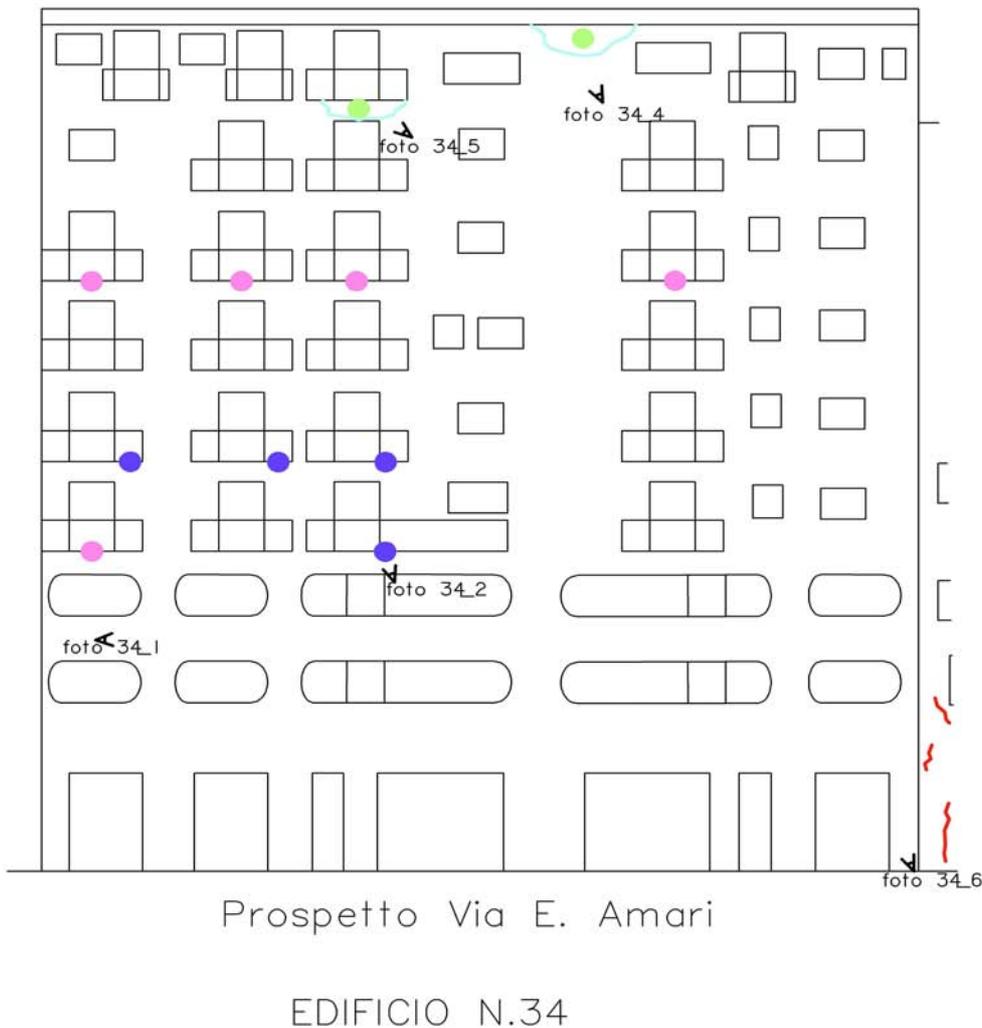

LEGENDA

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Vellee con distacco di mosaici
- Marni spaccati
- Umidità con ammoloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammoloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	34
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	35
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 35



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	16/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°65, Ristorante n°59, Galleri D'arte n°61 Usato n°63, Barbieri n°69, Bigiotteria n°71.
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, Edificio con ingresso in Via E. Amari n°57, Via Principe di Scordia n°65
INGRESSO:	Via E. Amari n°65
PERIODO DI COSTRUZ.:	Primi dell'900

PIANI FUORI TERRA: **3**

PIANI INTERRATI: **No**

LUNGHEZZA: 30.70m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **35**
CLASSE **a**
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	no	0	0	0	0
Piano terra	Si	Si	Muratura	no	Misto
Piano ammezzato	Si	Si	Muratura	No	Misto
Piano Primo	Si	Si	Muratura	No	Misto

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Apertura di varchi , allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c

Livello di falda: -3.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

E' stata riscontrata la presenza di alcuni campi di solai in legno e di altri in acciaio e laterizi. In particolare, nel solaio in acciaio e laterizi dell'androne si è riscontrata una forte corrosione dovuta, presubilmente, all'umidità causata da perdite di acque nere. In uno dei gli appartamenti, a causa di un'incauta apertura di un varco nel piano sottostante, si è appurata la presenza di lesioni inclinate a circa 45° con apertura re dell' dei millimetri. Al piano terra, all'interno del ristorante, è presente una cantina profonda 3m ricadente, comunque, all'interno del perimetro dell'edificio. Lesioni sull'intonaco del giunto con rischio di distacchi.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	35
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

LEGENDA

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità, con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia
- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità, con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità, con ammaloramenti - lieve

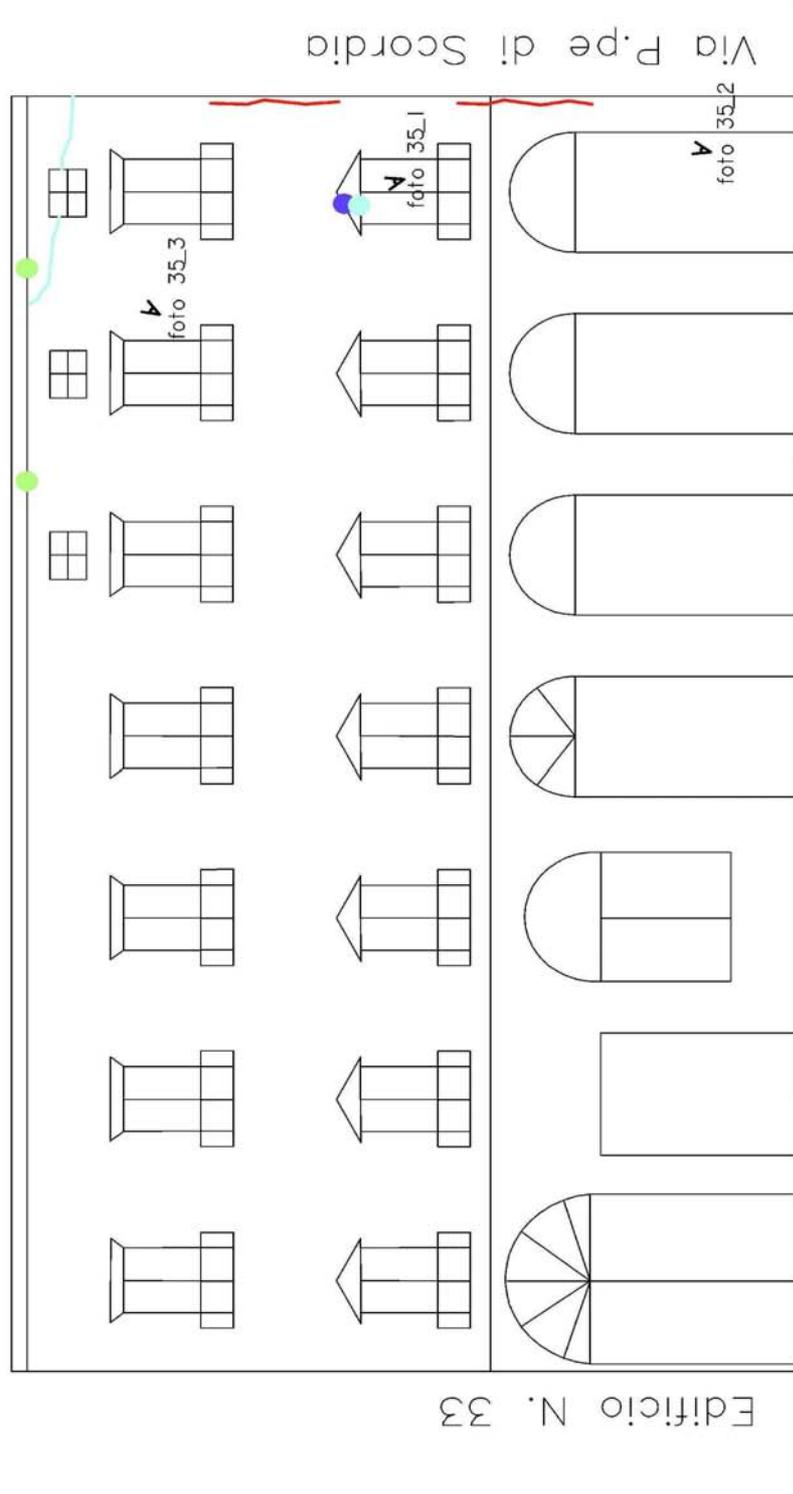



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	35
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	36
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 36



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	16/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni e Istituto di Storia della Musica dell'Universita di Palermo n°66, Alimentari n°62-64, Au torinessa n°68-70.
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, Via P.pe di Scordia, edificio con ingresso in Via E.Amari n°58, Via Amm. Gravina
INGRESSO:	Via E.Amari n°66
PERIODO DI COSTRUZ.:	1920-1950

PIANI FUORI TERRA: **6**

PIANI INTERRATI: **No**

LUNGHEZZA: 31.40m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **36**
CLASSE **a**
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	Si	Legno
Piano ammezzato	0	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Balconi (facciata rifatta da 6/7 anni)

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c

Livello di falda: -3.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

L'edificio a seguito dei bombardamenti subiti nel corso della seconda guerra mondiale ha subito notevoli danneggiamenti. Negli anni '50 i piani dal terzo al sesto sono stati ricostruiti con una struttura intelaiata di c.a..




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	36
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti — grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti — lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità con o senza distacco di materiale
 - ◀ Cono ottico fotografia

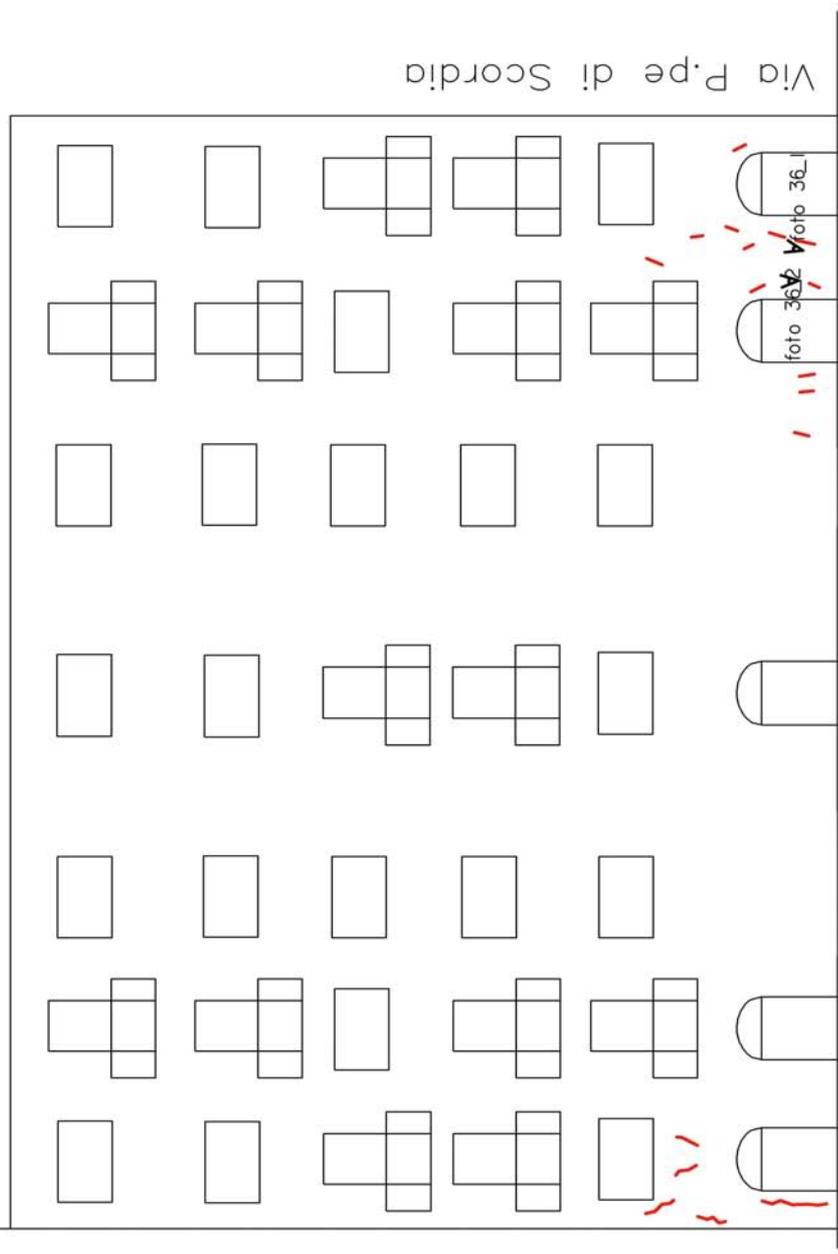


Prospetto Via E. Amari
EDIFICIO N.36



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	36
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

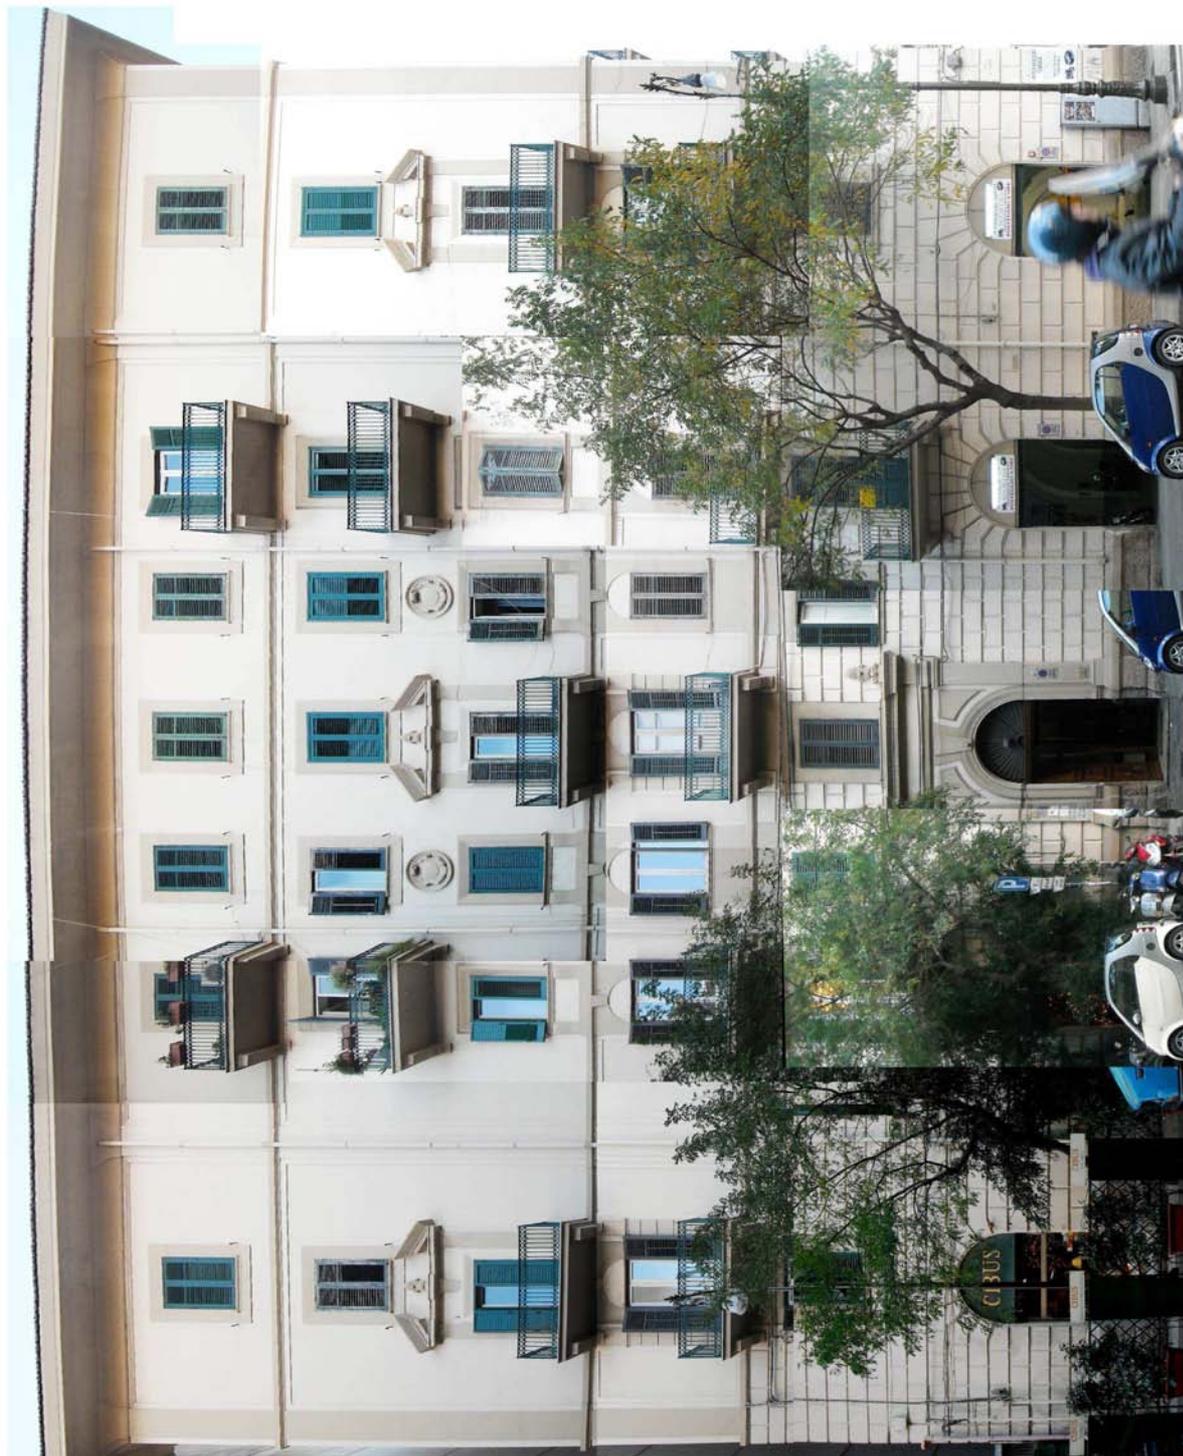

Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 37
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 37



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	16/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°77, Farmacia n°73, Agenzia viaggi n°79- 81.
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, Via P.pe di Scordia, edificio con ingresso in Via E.Amari n°58, Via Gravina n°66
INGRESSO:	Via E. Amari n°77
PERIODO DI COSTRUZ.:	1928-30

PIANI FUORI TERRA: 4 (3 + 1 piano che si estende solo su una parte dell' edificio)

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 21.20m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **37**
CLASSE **a**
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	no	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	Si	Legno
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.50m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

E' stato aggiunto un piano realizzato in cls armato che si estende per circa metà dell'edificio. Si evidenzia la presenza di infiltrazioni sul cornicione del terrazzo e sulla parete sottostante. Nei Prospetti esterni si riscontra la presenza di lesioni sub verticali gravi in corrispondenza della mezzera nella maggior parte delle architravi.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	37
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia

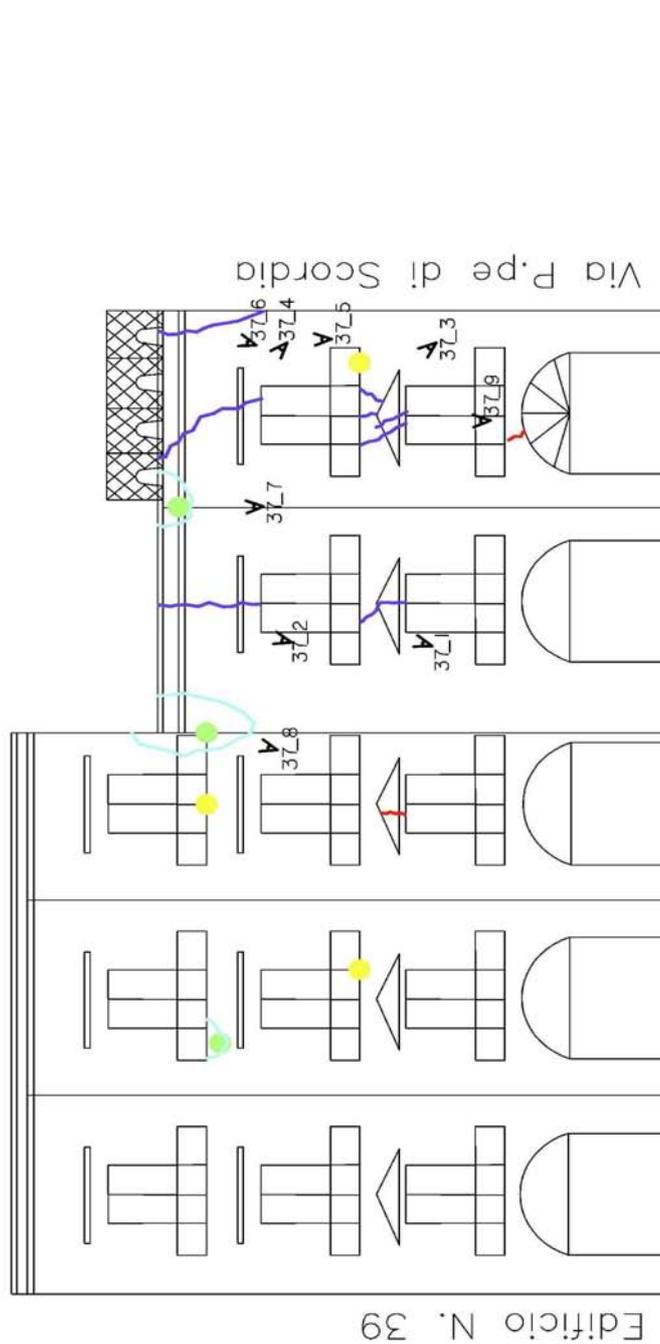



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	37
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



30.11.2009; 12:


Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	38
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 38

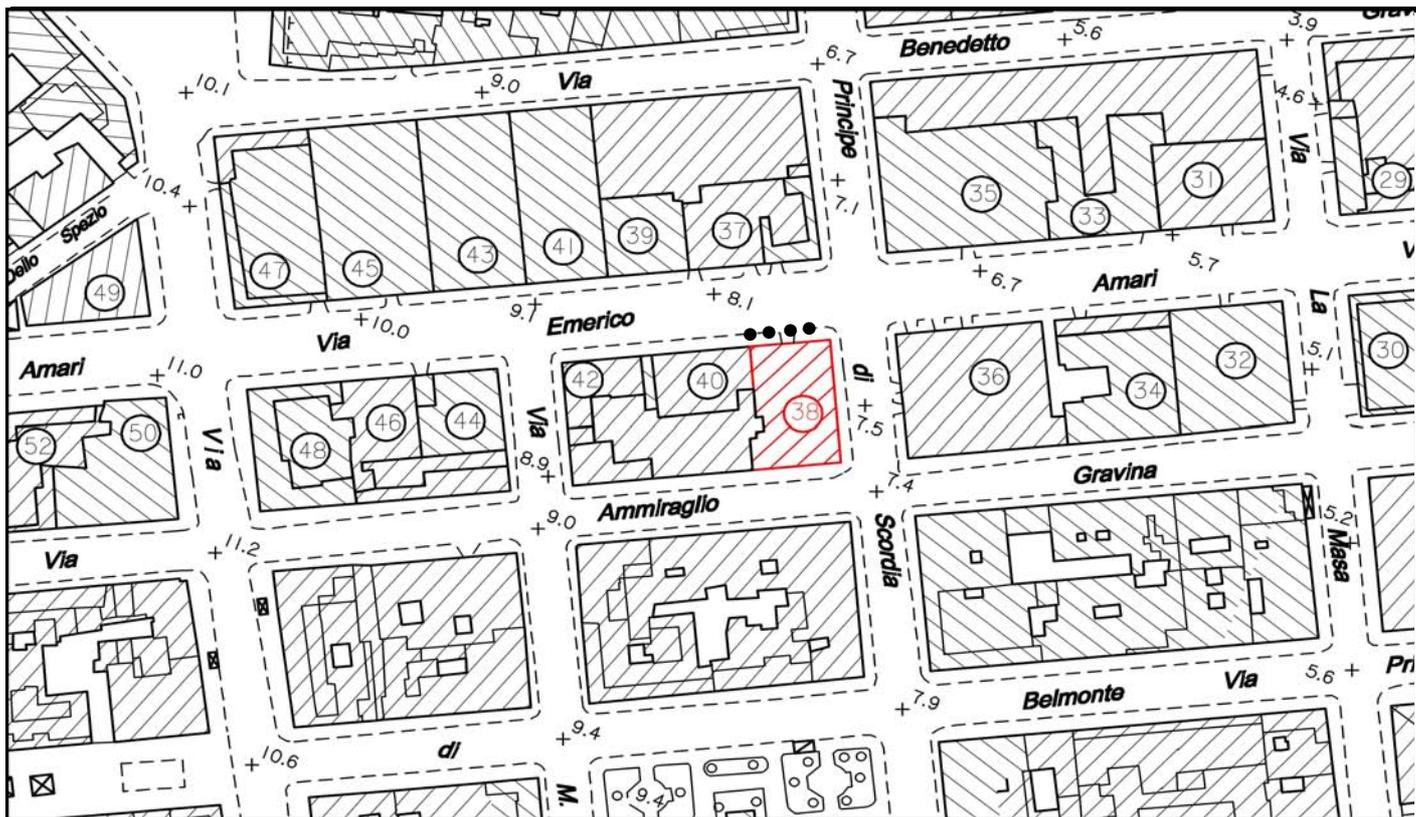

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	16/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°76, Abbigliamento n°74, Utensili n°78-80
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, Via P.pe di Scordia, edificio con ingresso in Via E. Amari n°86, edificio con ingress
INGRESSO:	Via E. Amari n°76
PERIODO DI COSTRUZ.:	12/03/1905

PIANI FUORI TERRA: **5**

PIANI INTERRATI: **No**

LUNGHEZZA: 31.40m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **38**
CLASSE **a**
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	no	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	Si	Volte in muratura
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.50m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti


NOTE:

Il palazzo è stato restaurato, la volta a botte è integra e presente solo una lesione nella chiave di volta dell'arco d'ingresso (lieve). Inizialmente la struttura era a due elevazioni, successivamente, negli anni '30, sono stati costruiti i piani superiori; la loro tipologia strutturale è sempre in muratura con solai lignei.



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	38
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione:	10-nov-09

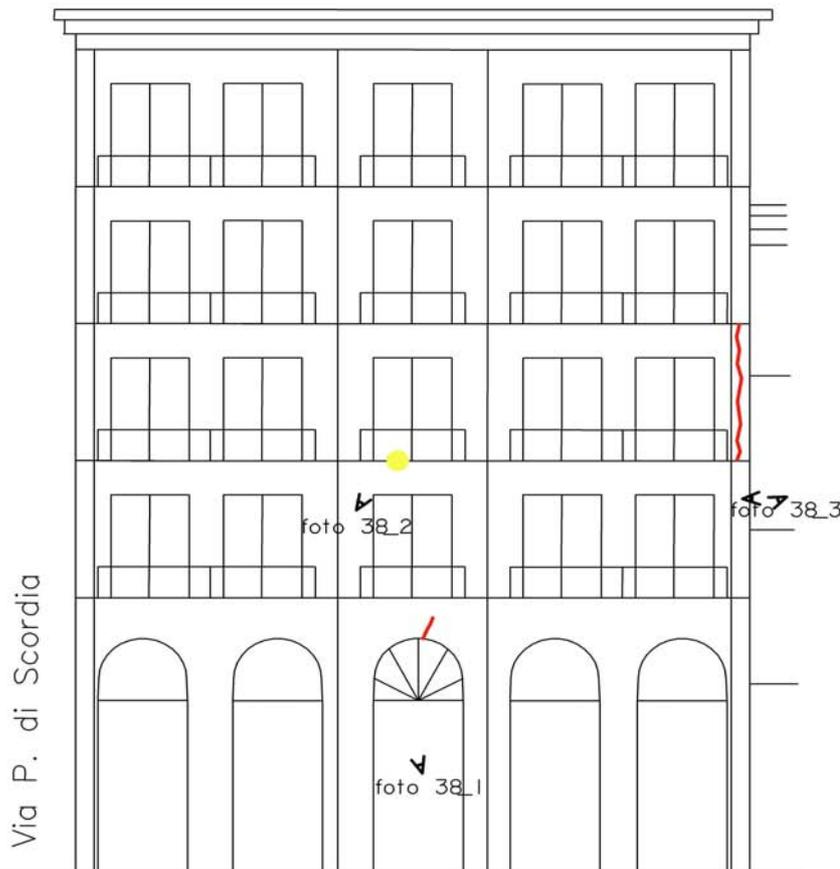

Prospetto Via E. Amari

EDIFICIO 38

LEGENDA

A Cono ottico fotografia

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia
- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammoloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammoloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	38
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	39
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 39



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	16/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°83 , Immobiliare n°83
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, edificio con ingresso in via E. Amari n°77 , edificio con ingresso in Via E. Amari n°83
INGRESSO:	Via E. Amari n°83
PERIODO DI COSTRUZ.:	14/03/1905

PIANI FUORI TERRA: 4

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 21.70m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **39**
CLASSE **a**
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	no	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	no	Volte in muratura
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

Alcuni marmi dei balconi spaccati




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	39
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione: 10-nov-09	

Edificio N.41

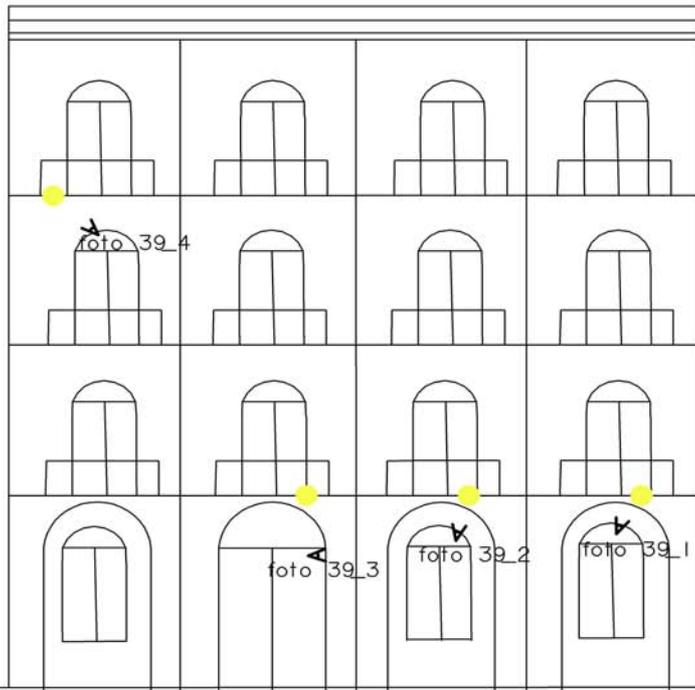

Edificio N. 37

Prospetto Via Emerico Amari
EDIFICIO N.39

LEGENDA

A

Cono ottico fotografia

Umidità con o senza distacco di materiale

Lesione media

Lesione grave

Lesione lieve

● Lesione puntuale lieve

● Lesione puntuale grave

● Vette con distacco di mosaici

● Marmi spaccati

● Umidità con ammaloramenti - grave

● Cornicione a rischio caduta con telo verde

● Balconi pericolanti con telo verde

● Umidità con ammaloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	39
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	40
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 40



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	16/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°86, Barbieri n°84, Tabacchi n°92, Pizzeri a n°88, Abbigliamento n°82
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, edificio con ingresso in via E. Amari n°94, edificio con ingresso in via E. Amari n°8
INGRESSO:	Via E. Amari n°86
PERIODO DI COSTRUZ.:	Primi dell'900

PIANI FUORI TERRA: 4

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 15.46m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 40
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	no	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	no	Volte in muratura
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.50m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Fenomeni di corrosione nei sottobalconi con distacco di materiale. Lesioni negli architravi dei varchi alcune delle quali importanti.



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	40
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 41
CLASSE GA02
TRATTA
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 41



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°85, Autonoleggio n°85a
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, edificio con ingresso in via E. Amari n°83, edificio con ingresso in via E. Amari n°8
INGRESSO:	Via E. Amari n°85
PERIODO DI COSTRUZ.:	1880-90

PIANI FUORI TERRA: 4

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 22.15m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	41
METROFERROVIA		CLASSE	0
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	no	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	no	Volte in muratura
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:	nessuna
Modifiche alla struttura intelaiata:	0
Corpi aggiuntivi:	Nessuno
Modifiche ai setti murari:	Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	Importanti
Umidità:	Fondazioni
Corrosioni:	Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	Cordolo in muratura
Terreni di fondazione:	Calcareniti (CL)
Quota di imposta:	-2.50m dal p.c.
Livello di falda:	-3.50m dal p.c.
Cavità sotterranee:	Assenti

NOTE:

E' stata rilevata la presenza di lesioni nelle volte lungo gli spigoli e di lesioni nelle chiavi delgi archi travi e diffuse anche sei setti. Le lesioni sono passanti e secondo gli inquilini si sono accentuate a seguito dell'ultimo sisma. Il quadro fessurativo è da ricondurre a cedimenti differenziali dovuti alle scadenti caratteristiche meccaniche del terreno di posa e al deterioramento delle murature di fondazione. Sotto i balconi rischio di distacco di intonaco




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	41
METROFERROVIA		CLASSE	0
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione:	10-nov-09

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità' con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità' con ammaloramenti - lieve

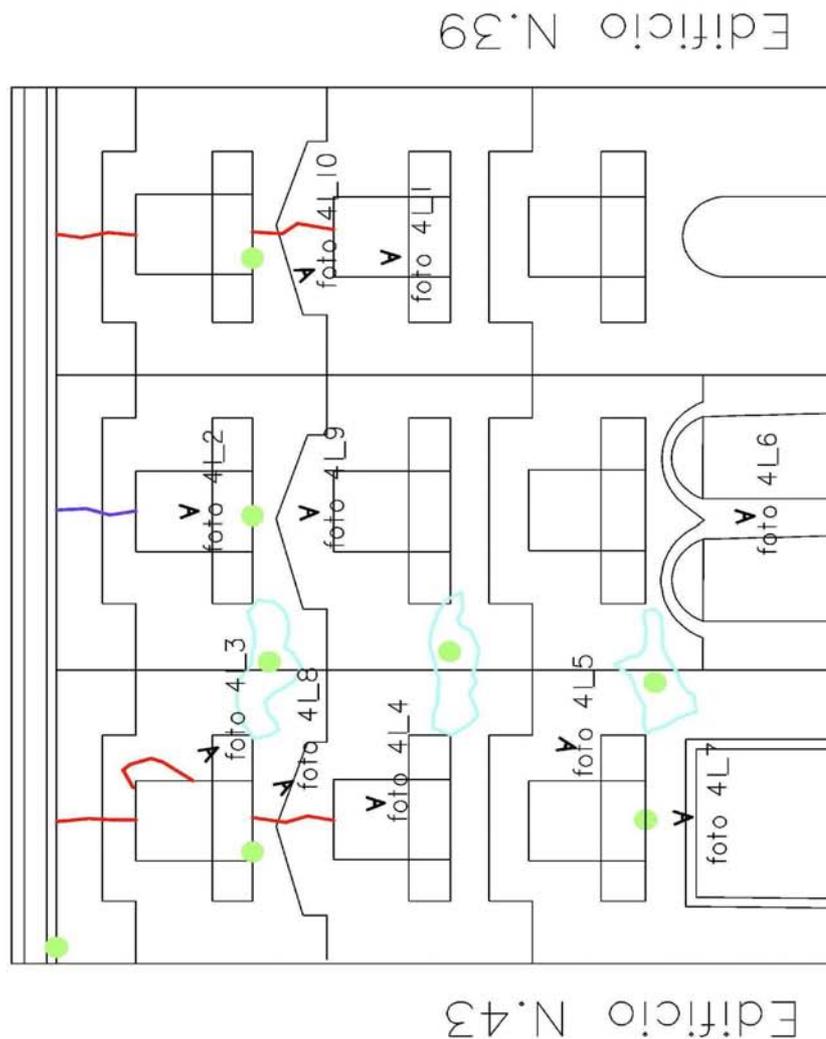

Prospetto Via Emerico Amari
EDIFICIO N.41



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	41
METROFERROVIA		CLASSE	0
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	42
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 42



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	15/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°94, Banca Unipol n°96-98-100
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, via M. Amari, edificio con ingresso in via E. Amari n°86, edificio con ingresso in v
INGRESSO:	Via E. Amari n°94
PERIODO DI COSTRUZ.:	14/03/1905

PIANI FUORI TERRA: **4**

PIANI INTERRATI: **No**

LUNGHEZZA: 10.80m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 42
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	no	Legno
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assente

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.50m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Prospetto rifatto di recente



Città di Palermo


SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	42
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

LEGENDA

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità' con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità' con ammaloramenti - lieve

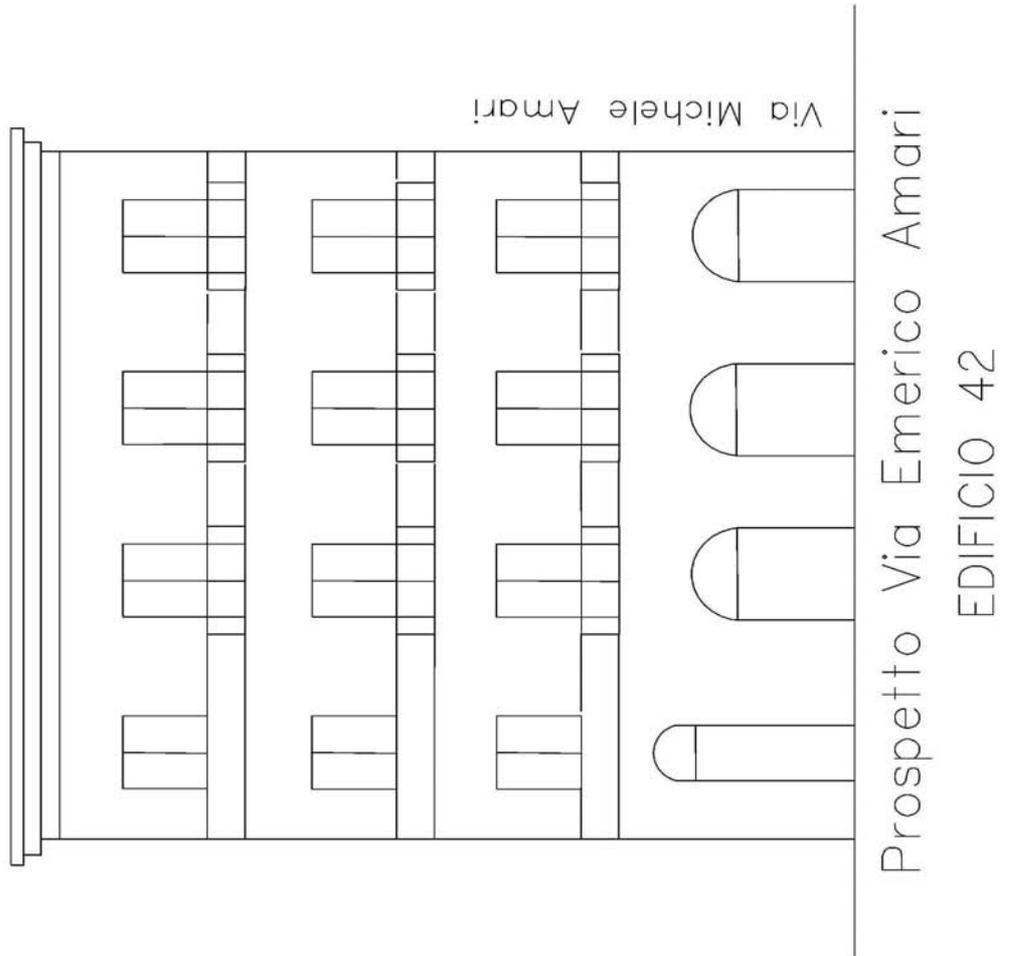



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	42
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	43
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 43

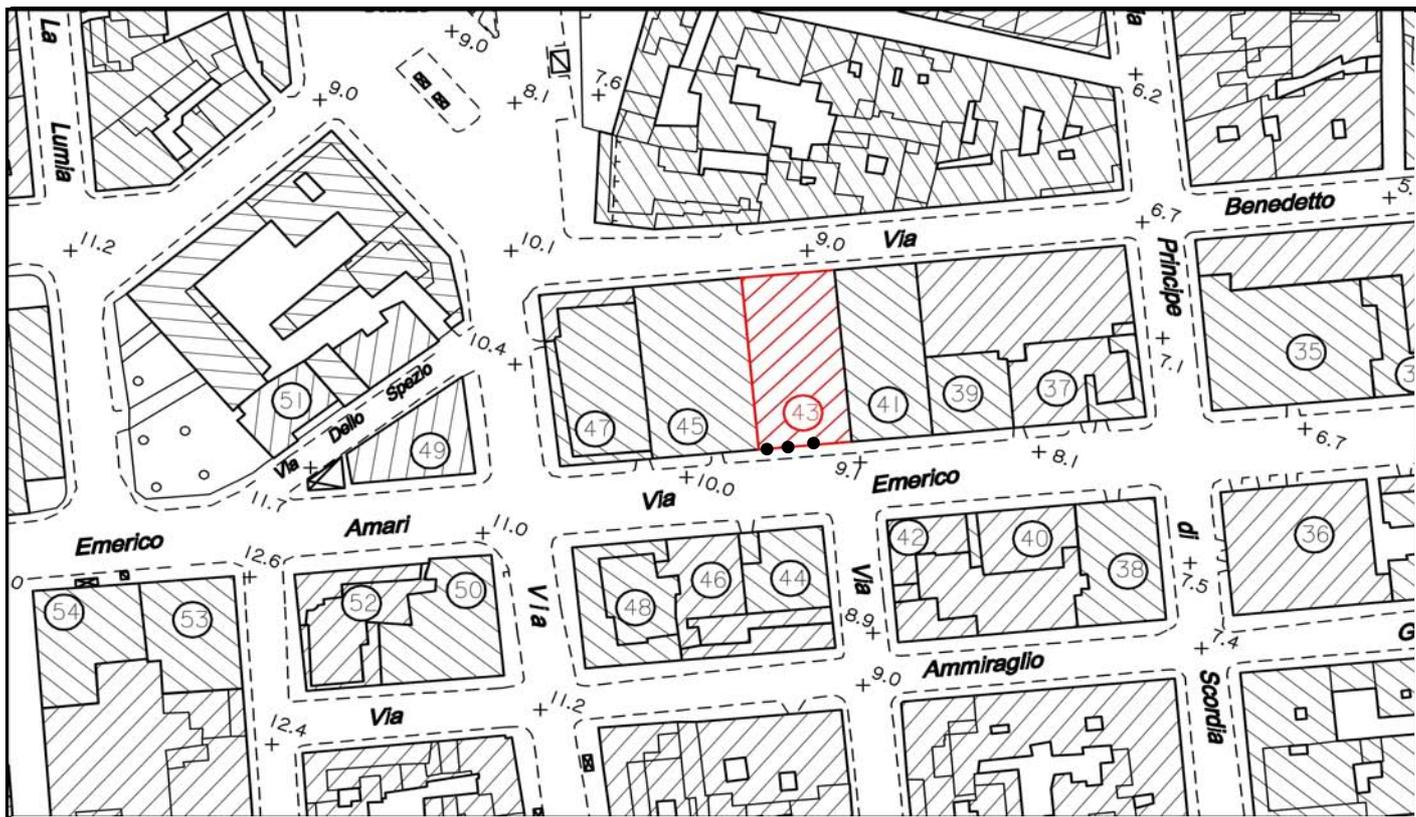

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°87-89, Galleria D'arte n°85
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, edificio con ingresso in via E. Amari n°85, edificio con ingresso in via E. Amari n°89
INGRESSO:	Via E. Amari n°87-89
PERIODO DI COSTRUZ.:	24/03/1905

PIANI FUORI TERRA: **4**

PIANI INTERRATI: **No**

LUNGHEZZA: 28.10m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 43
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	no	Volte in muratura
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni-Balconi

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.50m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Si nota un diffuso quadro fessurativo da lesioni verticali su isetti murari e lesioni trasversali nelle volte reali. Le lesioni sono da ricondurre principalmente a cedimenti differenziali delle fondazioni.



Città di Palermo


SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	43
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione:	10-nov-09

LEGENDA

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità' con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità' con ammaloramenti - lieve

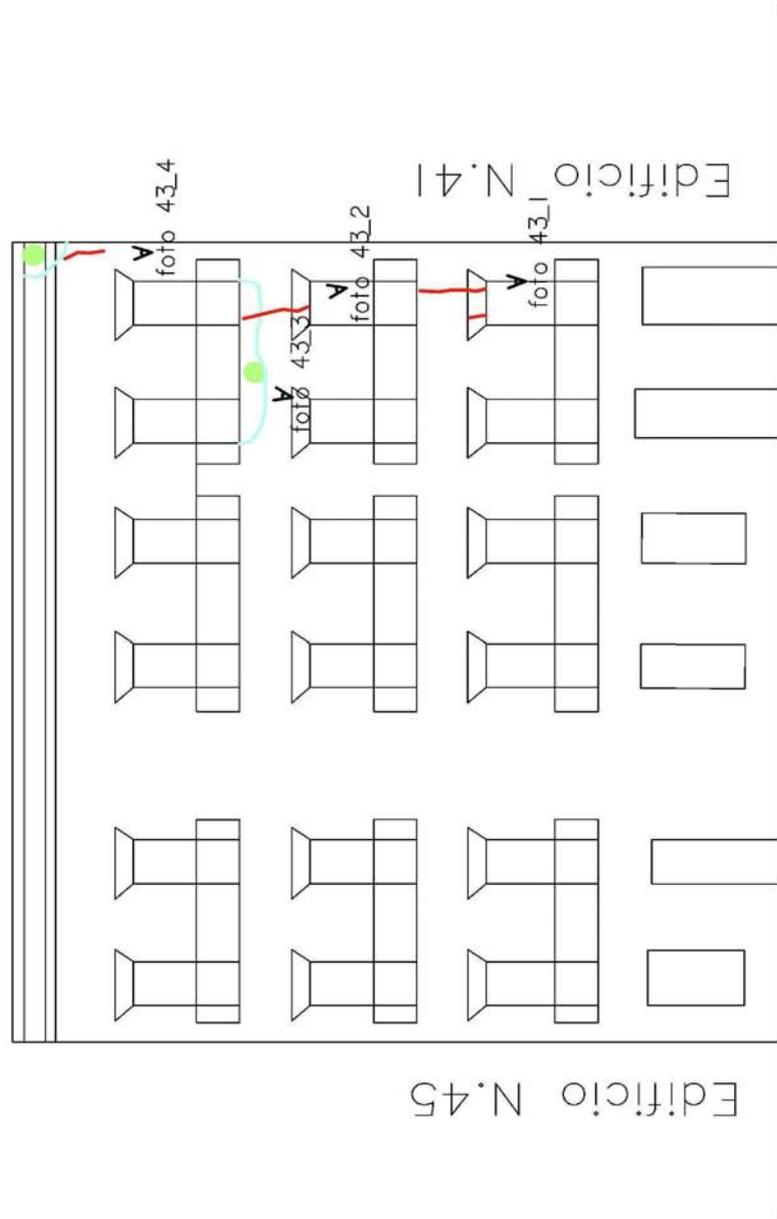


Prospetto Via Emerico Amari
EDIFICIO N.43



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	43
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

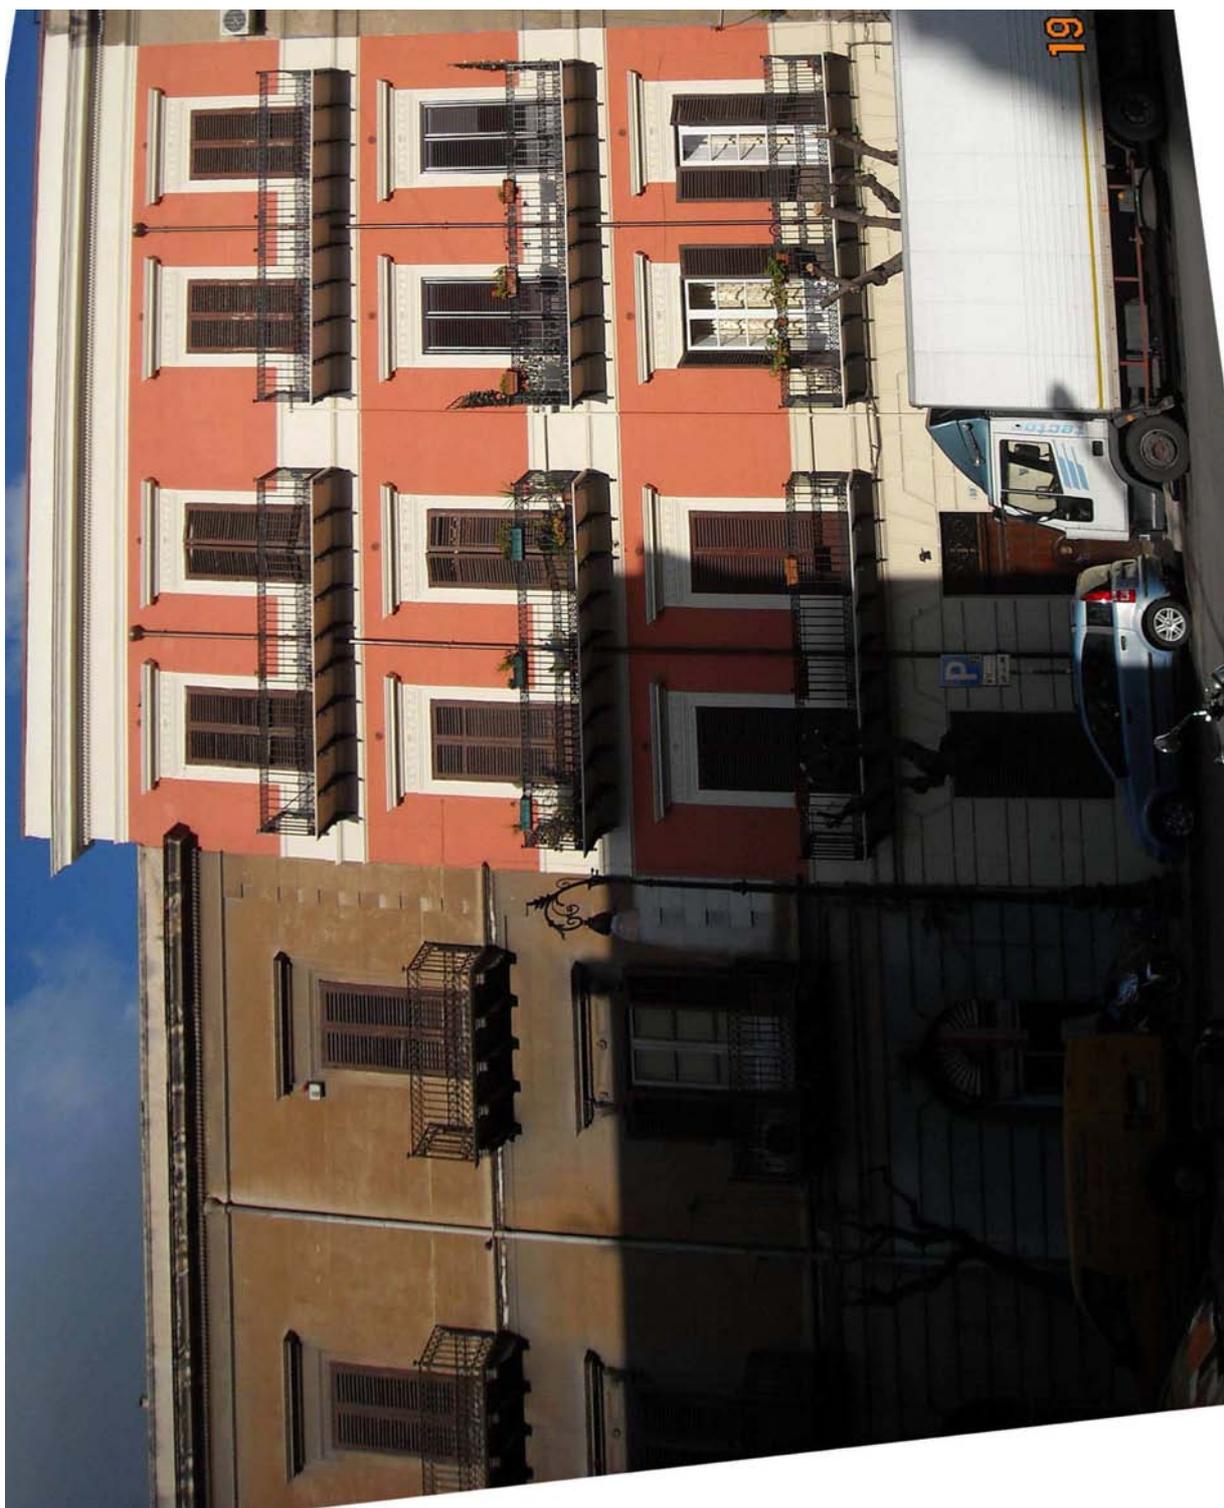


Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	44
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 44

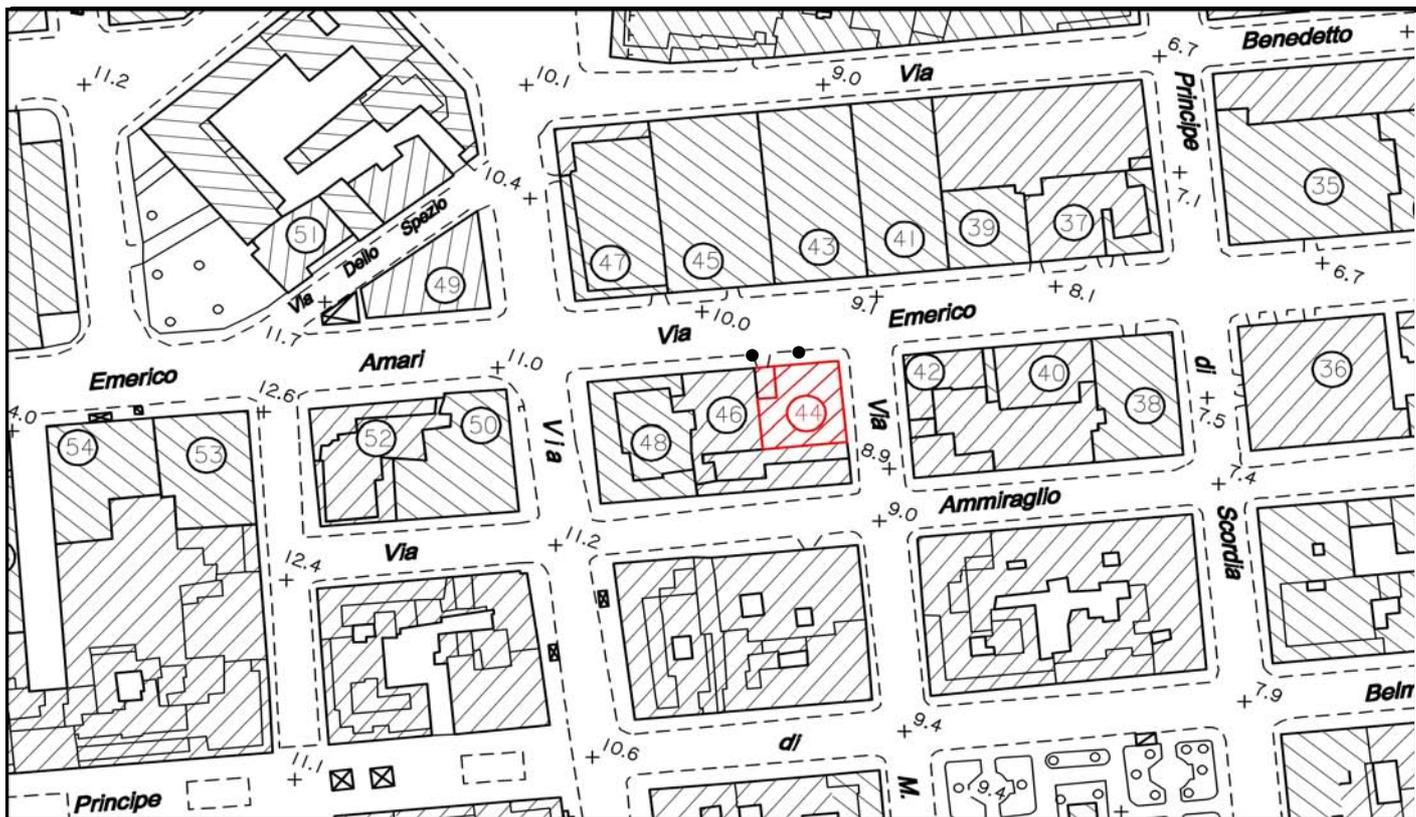

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	16/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°102, Osteria n°104
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Via M. Amari, edificio con ingresso in via E. Amari n°1 06, edificio con ingresso in via Amm. Gra
INGRESSO:	Via E.Amari n°102
PERIODO DI COSTRUZ.:	Fine '800

PIANI FUORI TERRA: 3

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 19.40m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 44
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	no	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	no	Volte in muratura
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Acciao-laterizi

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Solai latero-cementizi

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Il lucernario di copertura del vano scala consente l'infiltrazione all'interno dell'edificio di notevoli quantità di acqua piovana. Quest'ultima causa efflorescenze saline e distacco di intonaco lungo le rampe delle scale. Lesioni importati in alcuni archi delle aperture esterne. Umidità con fenomeni di degrado da perdite nei pluviali con rischio di distacco di materiale. E' presente un piccolo piano cantinato a servizio dell'appartamento del piano rialzato prospiciente su via M. Amari che non interferisce con il prospetto altezza non rilevata da informazioni proprietario circa 3.00 m




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	44
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velezze con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità, con ammaloramenti – grave
- Corrnicone a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità, con ammaloramenti – lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità, con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia

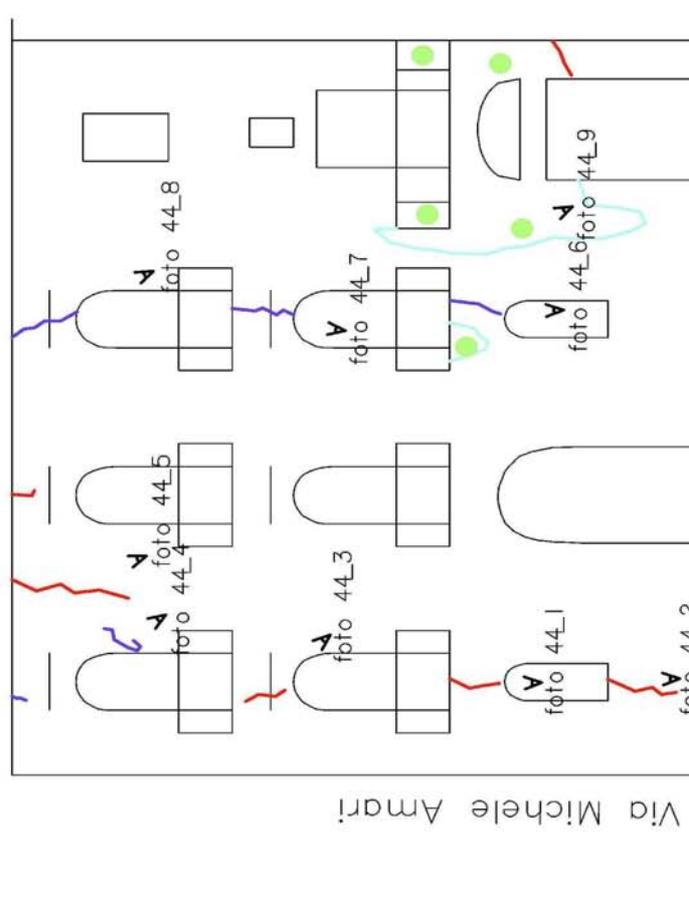

Prospetto Via E. Amari
EDIFICIO N.44



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	44
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	45
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 45

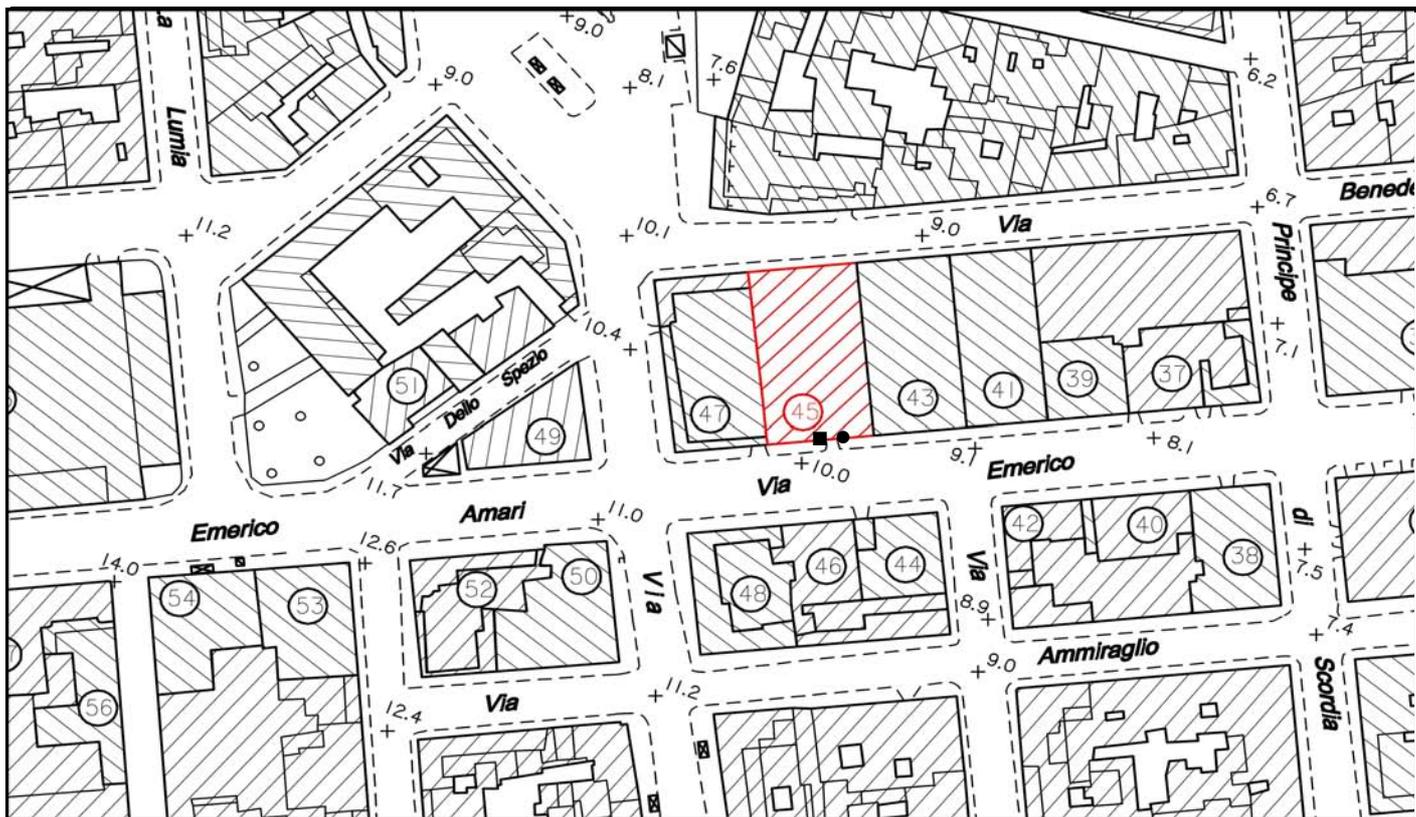

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	16/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni e uffici n°95, Motonoleggio n°91, Gioielli n°97
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, edificio con ingresso in via E. Amari n°85-87, edificio con ingresso in via Roma n°
INGRESSO:	Via E. Amari n°95
PERIODO DI COSTRUZ.:	26/02/1905

PIANI FUORI TERRA: 3

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 28.00m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 45
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	no	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	no	Volte in muratura
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Argille(FN)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

E' stata verificata la presenza di gravi lesioni su tutto l'edificio. Le fratture sono di notevole ampiezza, alcune anche di diversi millimetri. Hanno andamento per lo più inclinato e sono localizzate in particolare ai piani bassi e in prossimità dei vani scala e nel prospetto. Probabilmente tale quadro fessurativo è dovuto a cedimenti differenziali delle fondazioni. Parte delle lesioni, soprattutto quelle sul prospetto principale, sono state sigillate con malta. Lo stato di degrado dell' edificio è tale che l'ufficio per l'Edilizia pericolante della Città di Palermo ha ordinato ai proprietari di eseguire dei sondaggi sul terreno/edificio.




SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	45
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velleite con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidita' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidita' con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidita' con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia
 - ▲

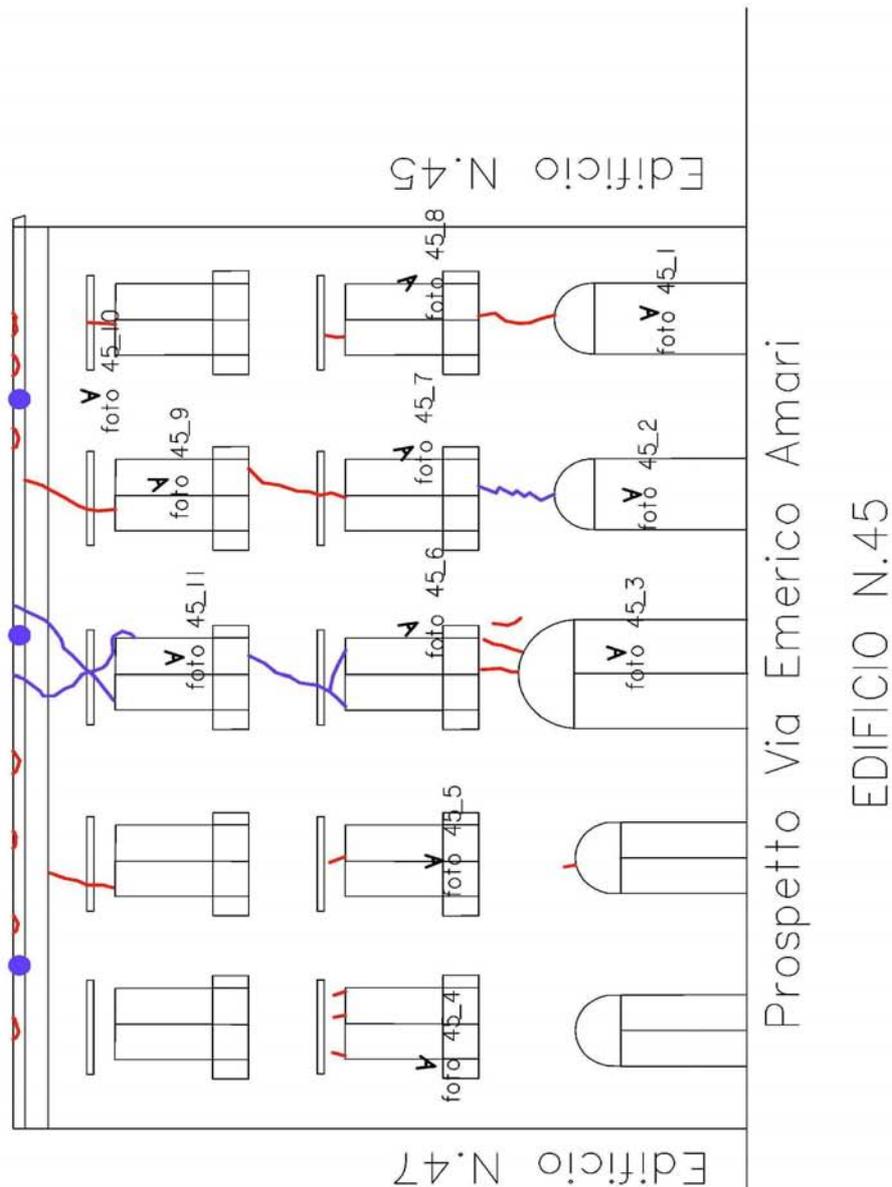



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	45
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 46
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI


S.A.S.TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 46

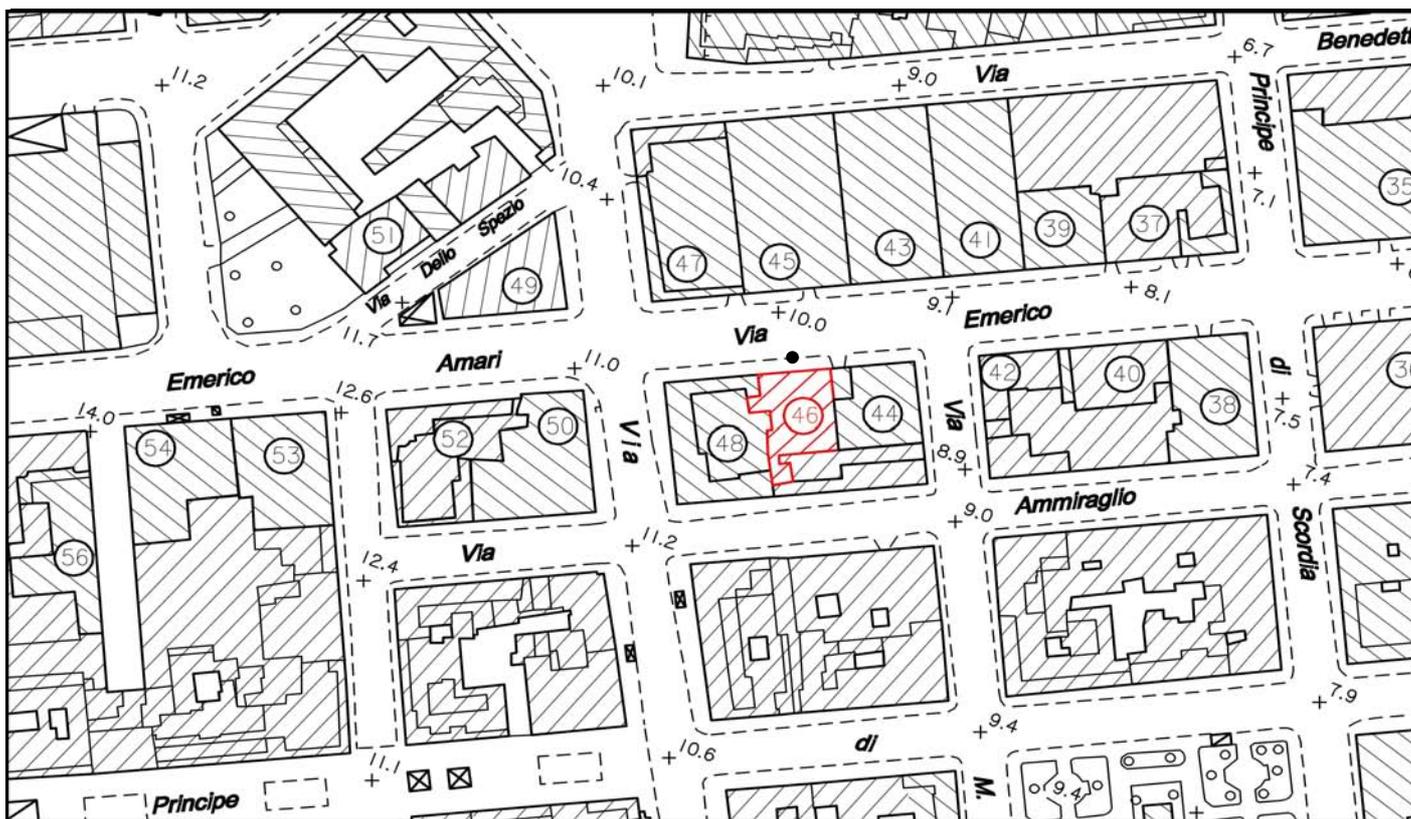

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	15/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°106
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, edificio con ingresso in Via E. Amari n°102, edificio con ingresso in via Amm. Gravina n°81, edificio con ingresso in Via E. Amari n°112
INGRESSO:	Via E. Amari n°106
PERIODO DI COSTRUZ.:	12/02/1905

PIANI FUORI TERRA: 3

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 19.70m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 46
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	no	Legno
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Ingresso e vano scala restaurato




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	46
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Vellee con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità' con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità' con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia
 - ◀

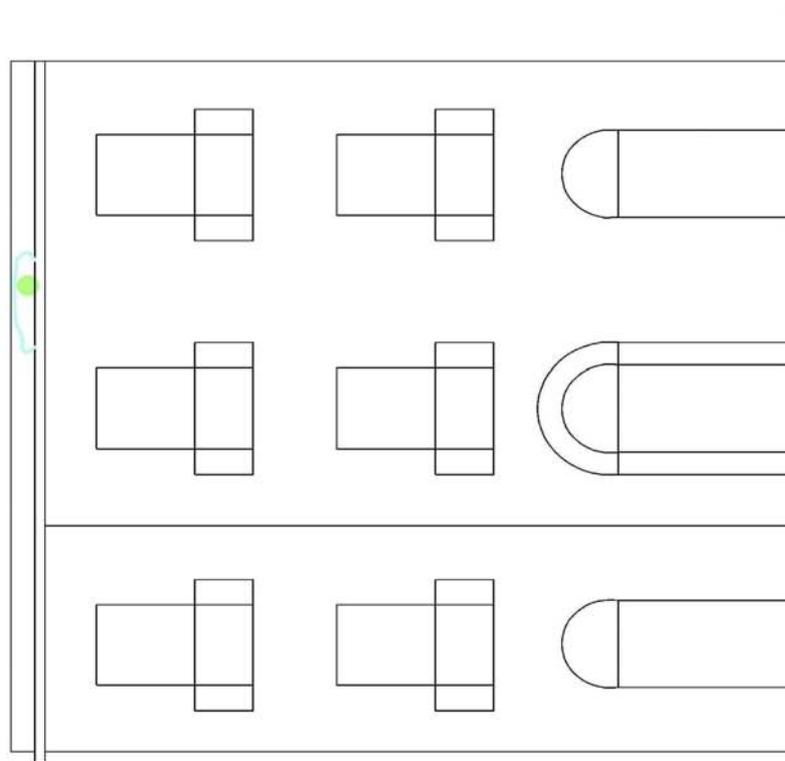

Prospetto Via E. Amari
EDIFICIO N.46



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	46
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	47
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 47



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	15/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni con ingresso in Via Roma n°519
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, Via Roma, edificio con ingresso in Via E. Amari n°95, edificio con ingresso in Via
INGRESSO:	Via Roma 519
PERIODO DI COSTRUZ.:	13/05/1905

PIANI FUORI TERRA: 10

PIANI INTERRATI: 2

LUNGHEZZA: 28.50m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 47
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	Si	No	Cls armato	no	Latero cemento
Primo seminterrato	Si	No	cls armato	No	Latero cemento
Piano terra	Si	No	cls armato	No	Latero cemento
Piano ammezzato	Si	No	cls armato	No	Latero cemento
Piano Primo	Si	No	cls armato	No	Latero cemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: Nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assente

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di c.a. Isolati

Terreni di fondazione: Argille(FN)

Quota di imposta: -8.30m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:


Il primo piano cantinato ha un'altezza di 4.50 m e il secondo piano cantinato di 2.50 m. Il piano cantinato si estende oltre il perimetro dell' edificio tutto intorno per una fascia di 2.50m.
NB la nota va completata dopo il sopralluogo



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	47
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

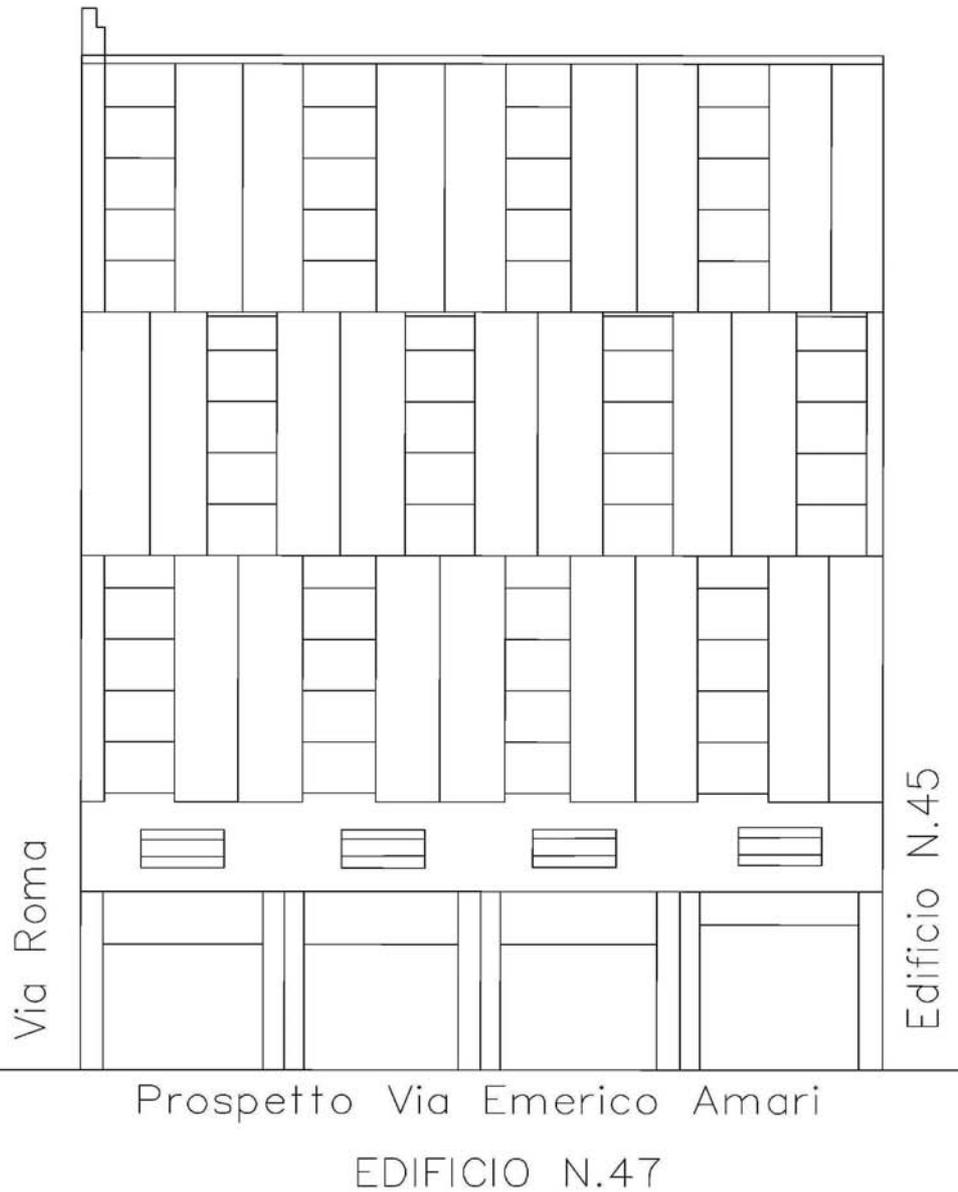

LEGENDA

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia
- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Vellee con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	47
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 48
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 48



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	16/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°112, Pizzeria n°110
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, Via Roma, Via Spezio.
INGRESSO:	Via E.Amari n°112
PERIODO DI COSTRUZ.:	In fasi successive dal 1900 al 1960

PIANI FUORI TERRA: 6

PIANI INTERRATI: Si (il piano interato non si affaccia su via Amari ma è notevolmente arretrato)

LUNGHEZZA: 30.80m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 48
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	No	Laterocemento
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: Nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti (sul cornicione in laterocemento e sullo spigolo di via Amari/via Roma)

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:


Il piano terra e il primo piano dell'edificio sono stati costruiti nei primi anni del '900 con setti murari in conci di calcarenite. Successivamente, negli anni '60, sono state edificate le altre elevazioni. Queste sono realizzate con setti murari in conci di calcarenite e pilastri in c.a. Il cornicione in c.a. in corrispondenza dell'attacco del pluviale presenta delle mancanze per distacco. E' presente sull' o spigolo di Via Amari / via Roma una profonda lesione verticale dal 2° piano a salire. (i lavori sono stati effettuati nel 94-95 ma la lesione è riapparsa). Pilastro in c.a. con corrosione lieve



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	48
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

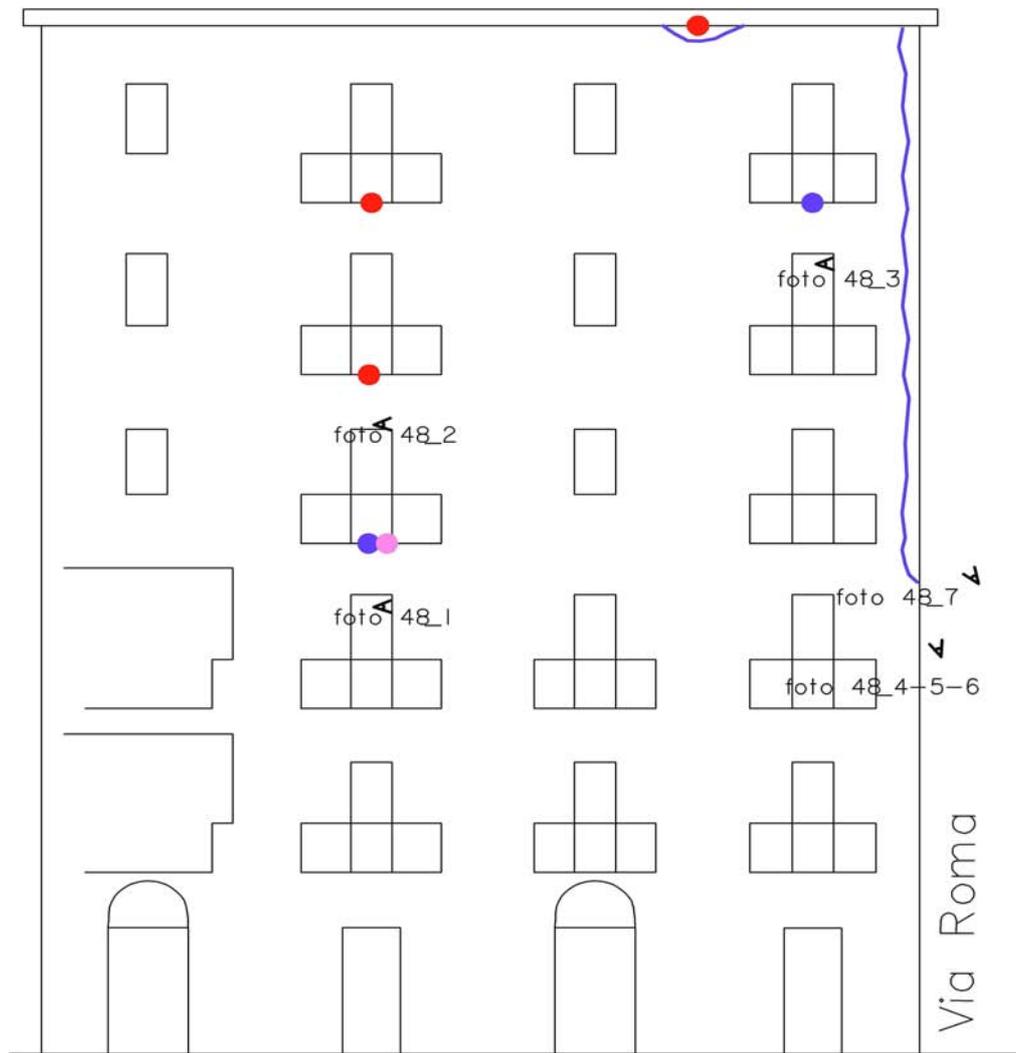

Prospetto Via E. Amari
EDIFICIO N.48

LEGENDA


<p>A</p> <p>Cono ottico fotografia</p>	<p>Lesione lieve</p> <p>Lesione grave</p> <p>Lesione media</p> <p>Umidità con o senza distacco di materiale</p>
---	---

<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>Lesione puntuale lieve</p> <p>Lesione puntuale grave</p> <p>Valette con distacco di mosaici</p> <p>Marmi spaccati</p> <p>Umidità con ammaloramenti - grave</p> <p>Cornicione a rischio caduta con telo verde</p> <p>Balconi pericolanti con telo verde</p> <p>Umidità con ammaloramenti - lieve</p>
---	--



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	48
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

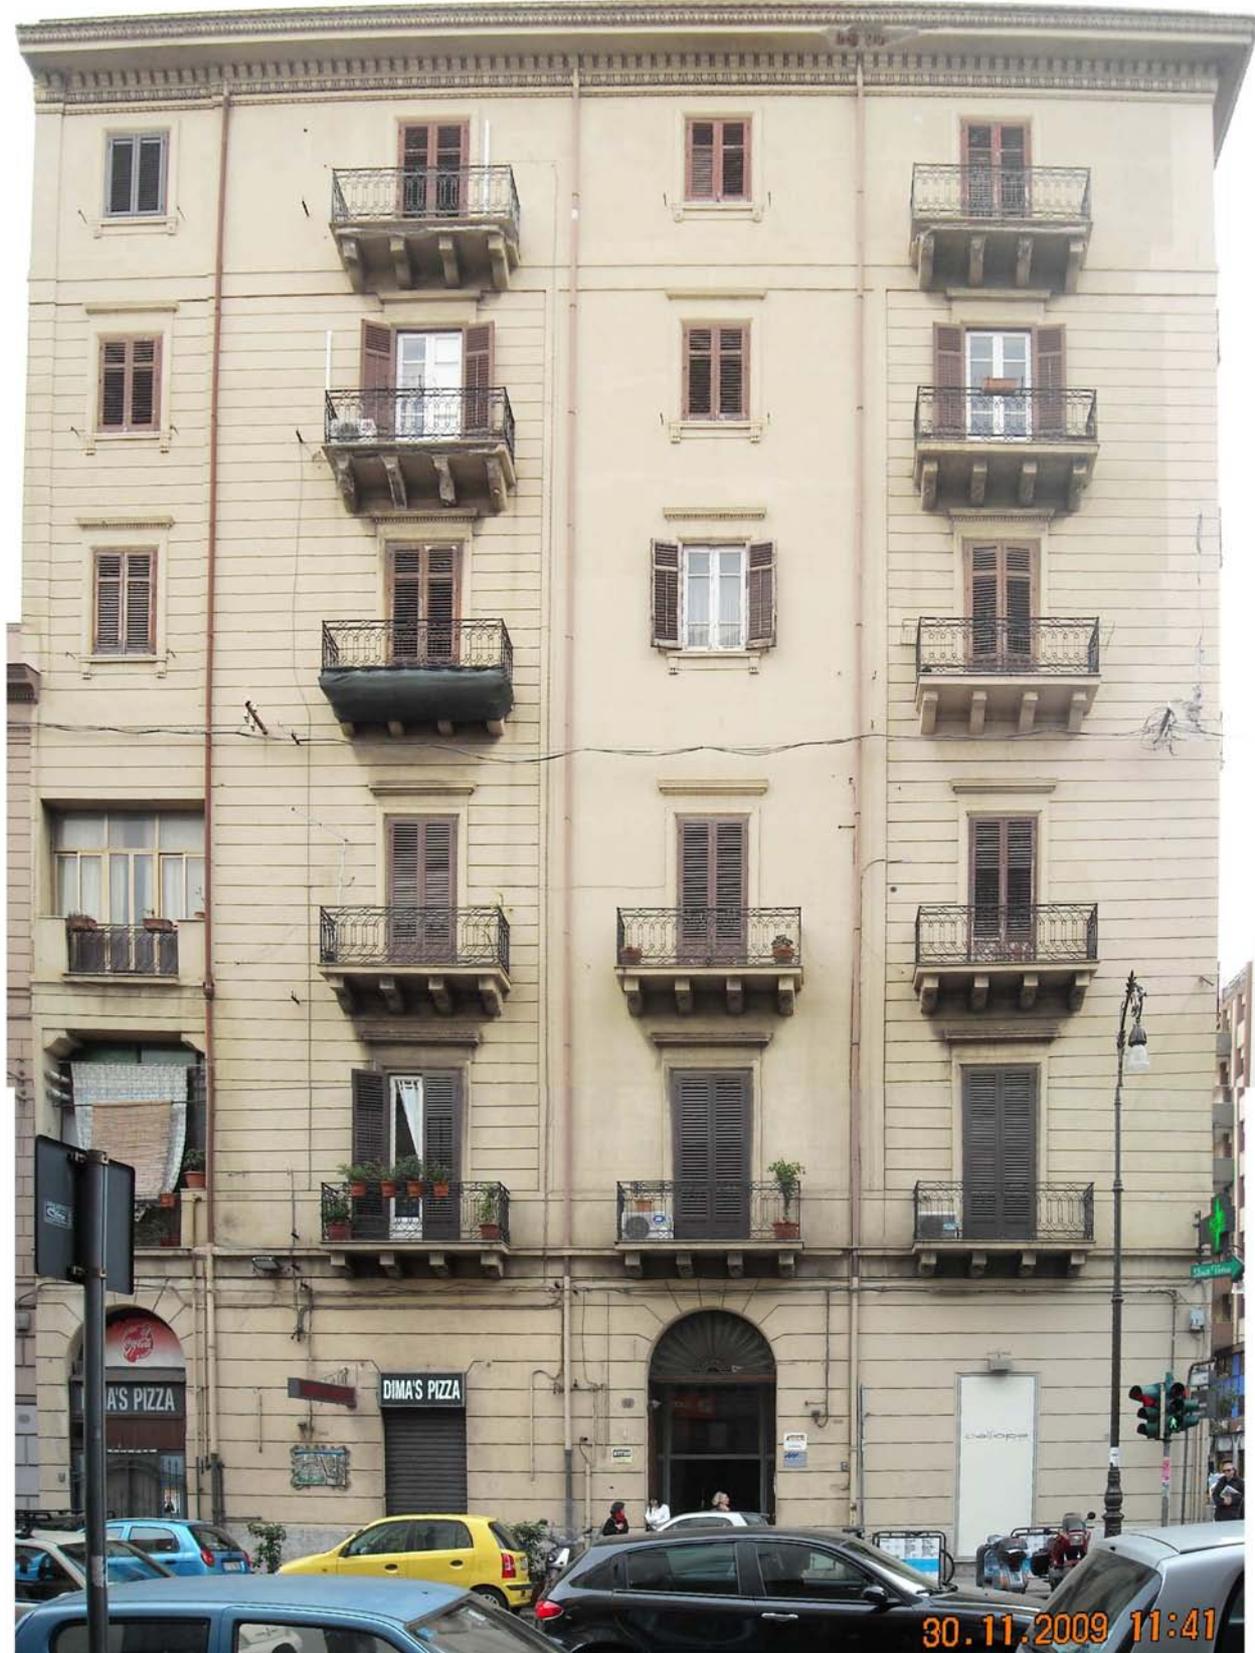

Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 49
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 49



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	16/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°123, Farmacia n°121, Ottica n°125-127, Bar n°129
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, Via Roma Via Spezio
INGRESSO:	Via E. Amari n°123
PERIODO DI COSTRUZ.:	fine 1800

PIANI FUORI TERRA: 5

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 23.90m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 49
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	No	Volte in muratura
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: apertura di varchi, nessuna modifica.

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni-Balconi

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: 00/01/1900

Terreni di fondazione: Argille(FN)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Lievi fenomeni di distacco nelle modanature dei frontalini dei balconi. E' stata riscontrata la presenza di fessure verticali e inclinate sui muri portanti dovute probabilmente a cedimenti differenziali delle fondazioni che insistono su un banco di argille. Le indicazioni sono state fornite dal Dott. Galeazzo, titolare di una delle attività commerciali e proprietario di uno degli appartamenti.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	49
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

LEGENDA

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Vetuste con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve
- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia

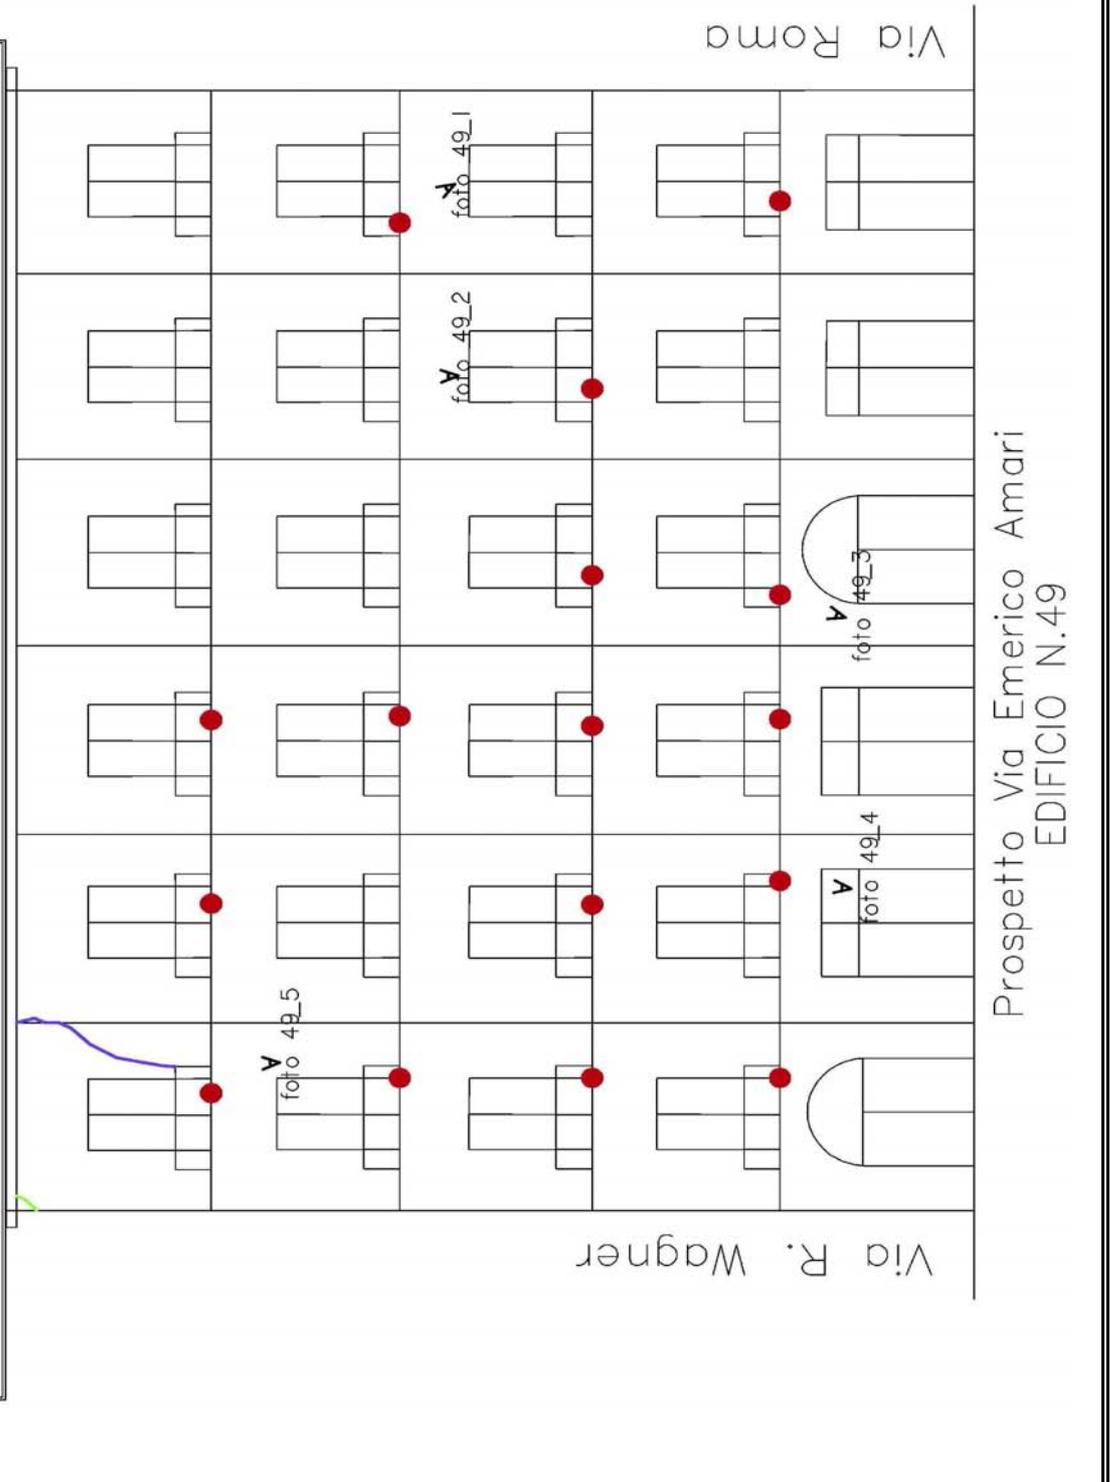


Prospecto edificio e quadro fessurativo evidenziato



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	49
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

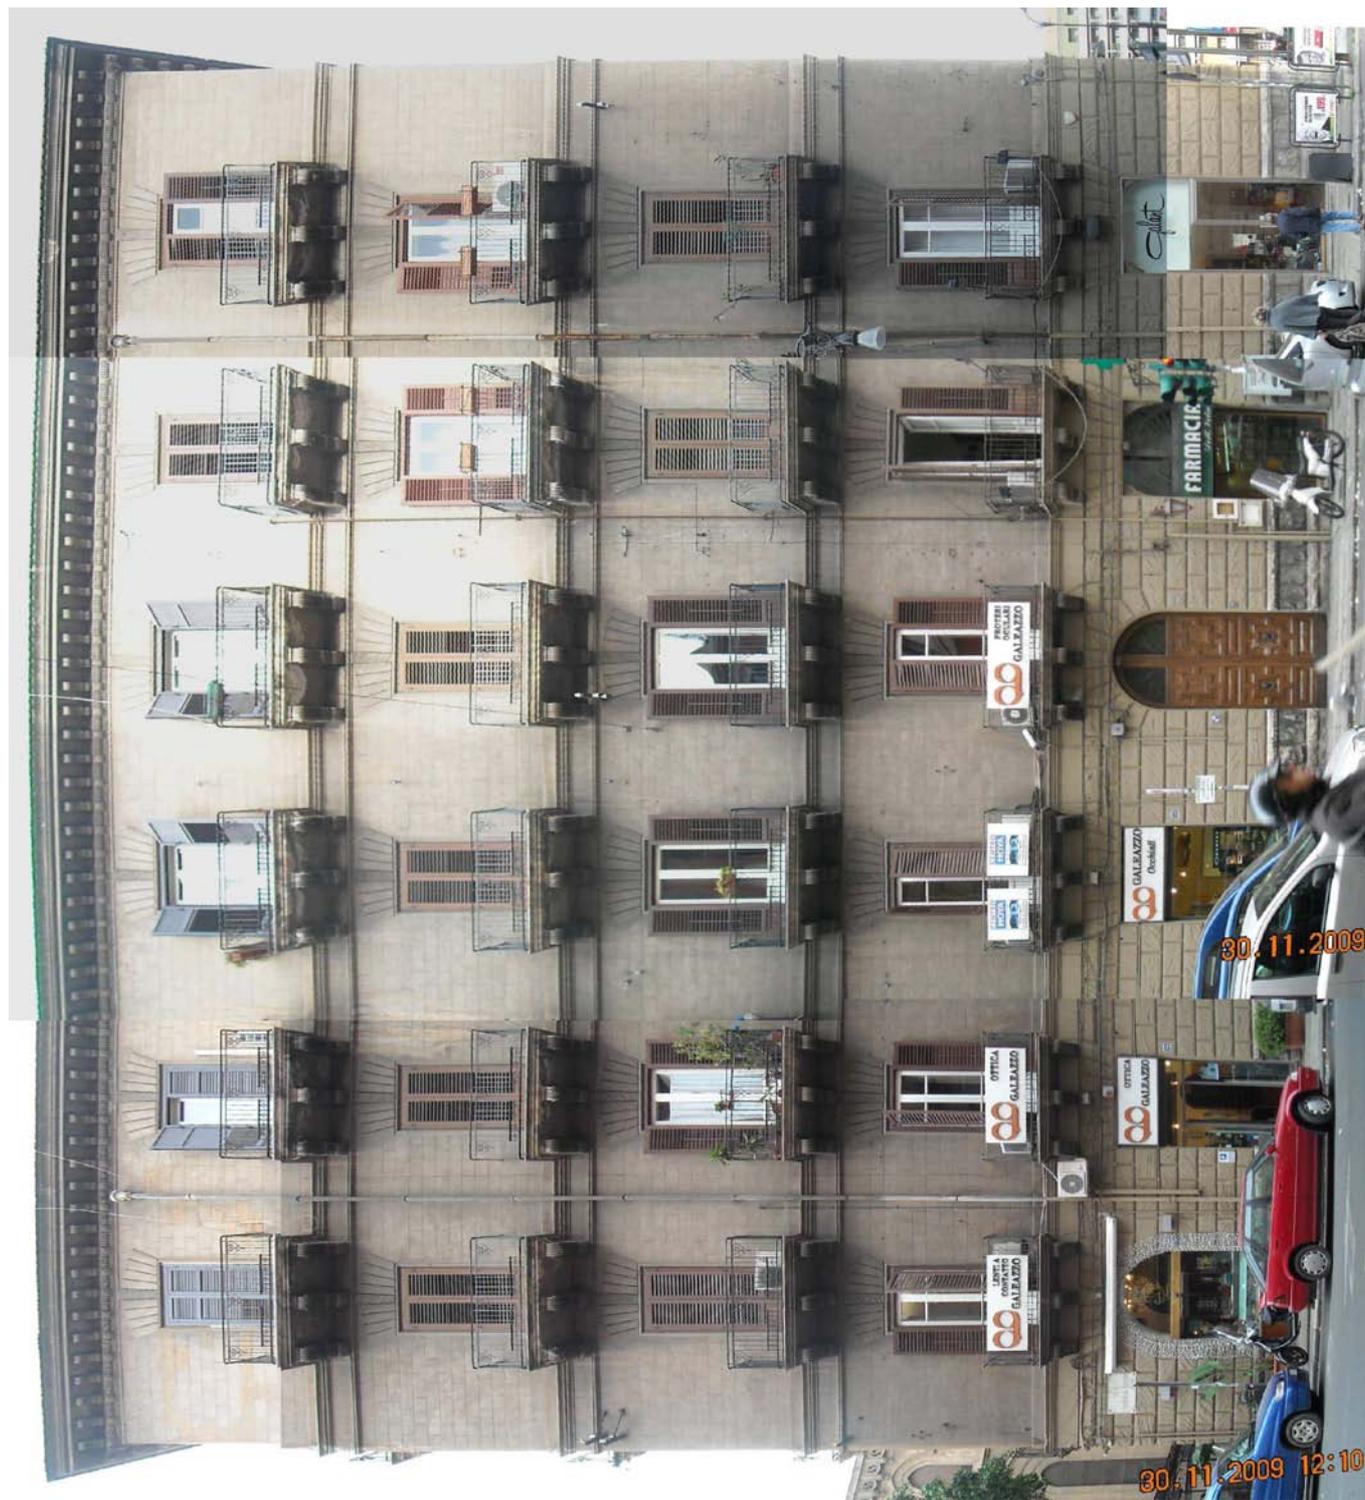

Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **50**
CLASSE
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 50



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	15/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°120, Calzature con ingresso in via Roma
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, Via Roma edificio con ingresso in Via E. Amari n°124, edificio con ingresso in via Amm. Gravina n°95
INGRESSO:	Via E. Amari n°120
PERIODO DI COSTRUZ.:	24/03/1905

PIANI FUORI TERRA: 5

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 17.70m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **50**
CLASSE **0**
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Muratura	No	Volte in muratura
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	No	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: Nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -4.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Sull'edificio sono stati effettuati lavori di restauro del prospetto su via E. Amari e via Roma




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	50
METROFERROVIA		CLASSE	0
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione: 10-nov-09	

Via Roma

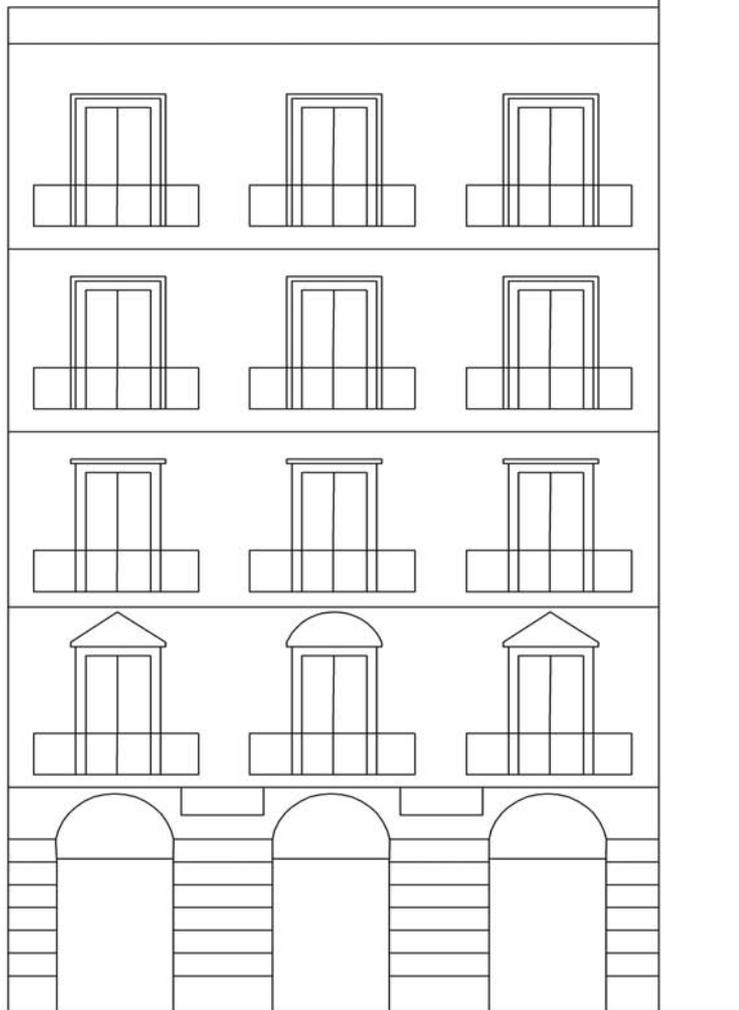

Prospetto Via E. Amari

EDIFICIO N.50

LEGENDA

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità' con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia
- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velleite con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità' con ammaloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	50
METROFERROVIA		CLASSE	0
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 51
CLASSE c
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	No	cls armato	No	latero cemento
Piano terra	Si	No	cls armato	No	Laterocemento
Piano ammezzato	no	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	cls armato	No	Laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: Nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni-Balconi-Solai latero-cementizi

Corrosioni: Solai latero-cementizi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di c.a. Isolati

Terreni di fondazione: Argille(FN)

Quota di imposta: -3.50m dal p.c.

Livello di falda: -3.00m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

E' in corso la praiica di vincolo da parte delle soprintendenza. E' stata ricostruita la presenza di un evidentissimo quadro fessurativo. Lesioni passanti della larghezza di un 1cm sono state causate da cedimenti del terreno di fondazione, costituito da argille. In particolare, il quadro fessurativo concentra nelle due torri sul prospetto frontale che si presentano in piu punti con lesioni a 45° e suborizzontali. Il pastore G. Ficarra ha affe rmatto che i cedimenti del terreno si verificano da oltre 15 anni. Nei solai sono presenti inoltre seni di corrosione delle armature con espulsione del copri ferro per effetto di perdite nell'impianto di scarico delle acque nere. L'altezza libera della navata della chiesa è di 8.00 m. Il piano di calpestio del piano interrato, di altezza pari a 4.00 m, ha un dislivello di 2.50 m rispetto il piano della strada.



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	51
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità, con o senza distacco di materiale
 - ↙ Cono ottico fotografia

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Vette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità, con ammaloramenti — grave
- Corruzione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità, con ammaloramenti — lieve

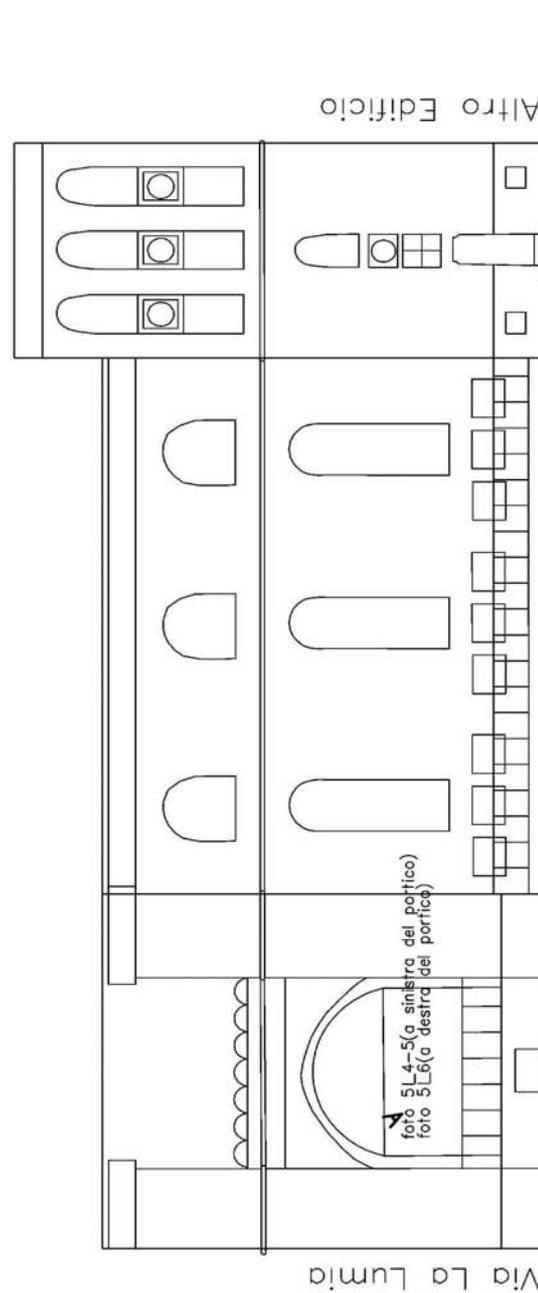



foto 5L1-fessura accesso ad organo)
Prospetto Via Emerico Amari
EDIFICIO N.51



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	51
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

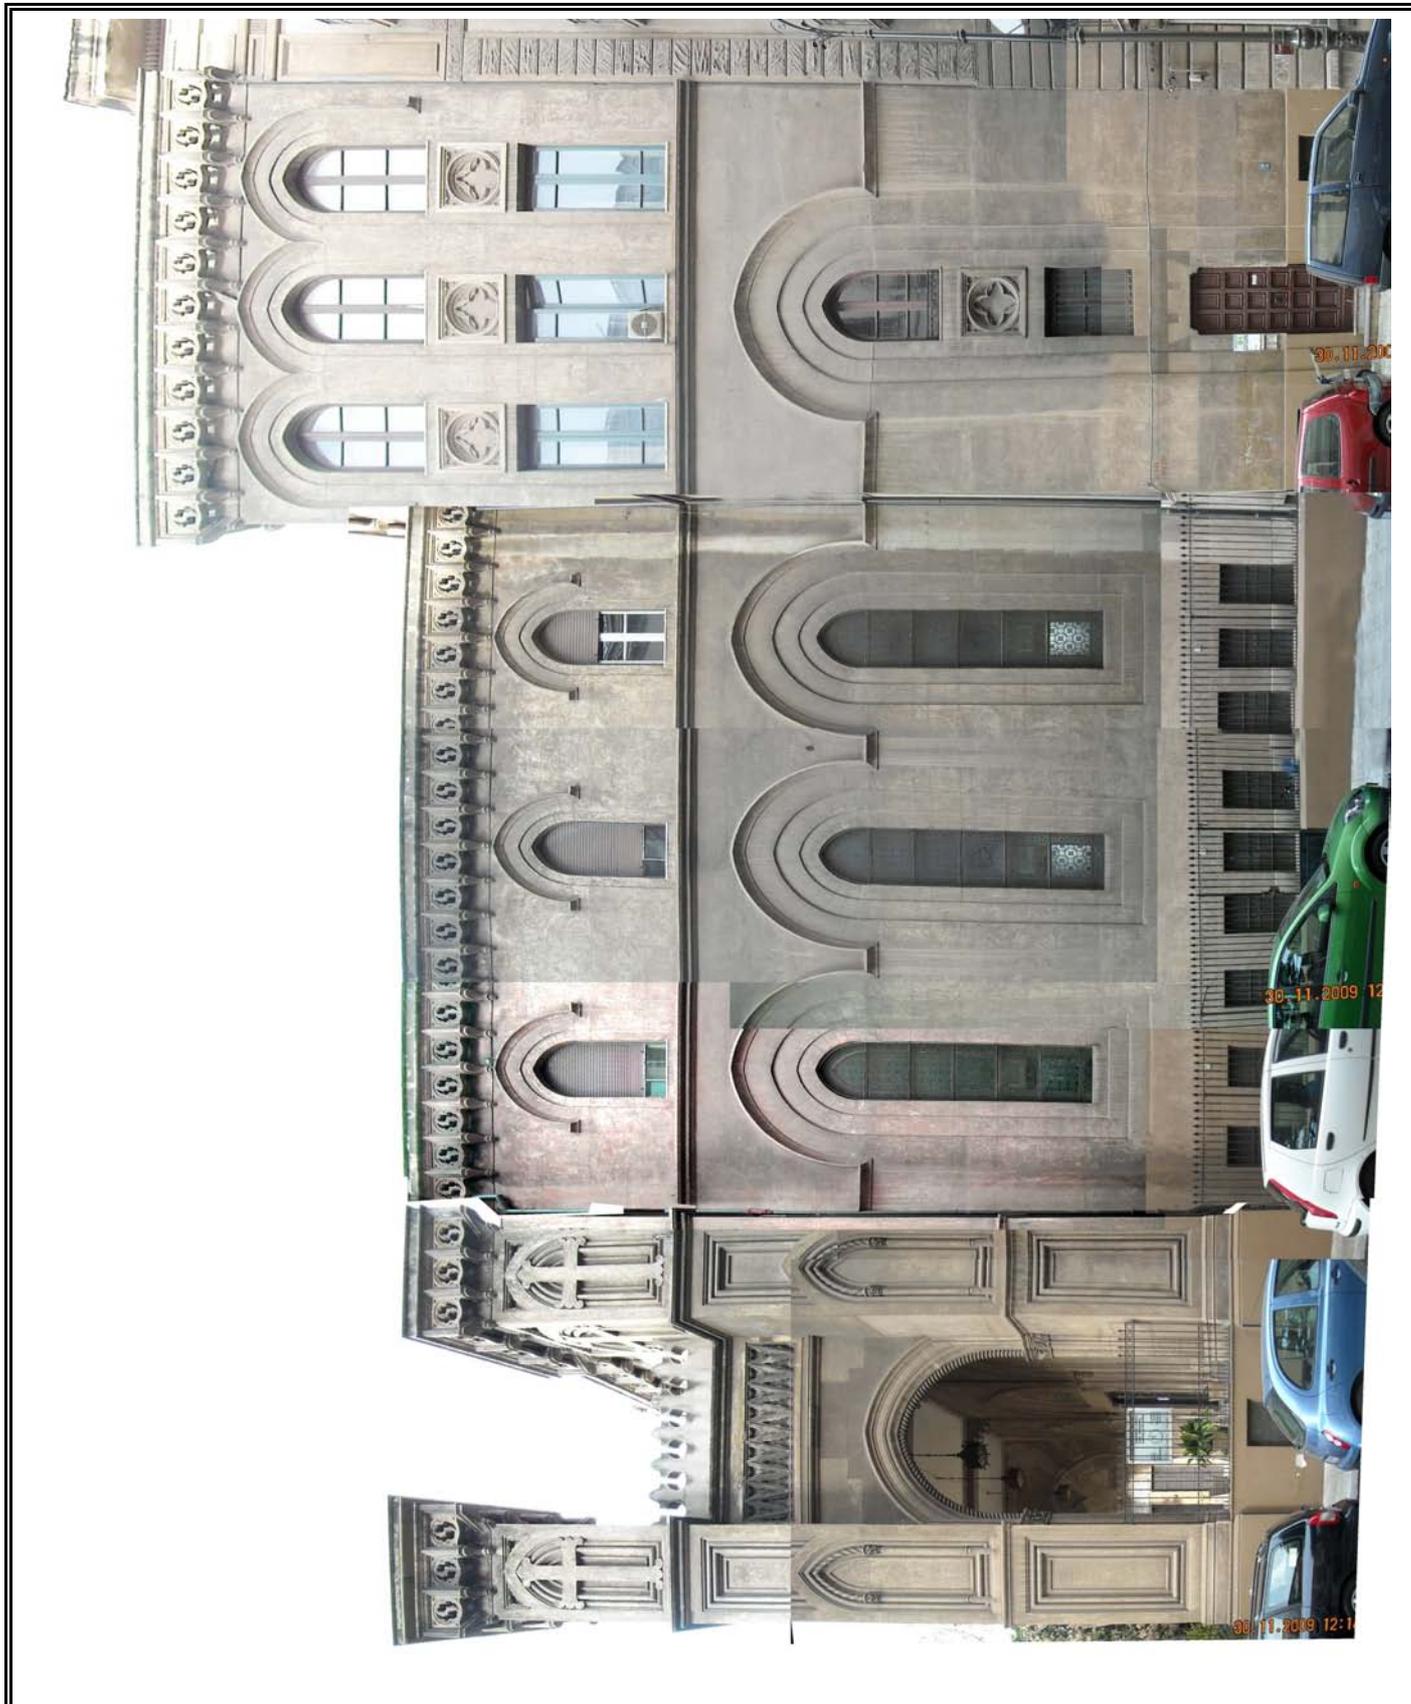

Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 52
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI


S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 52

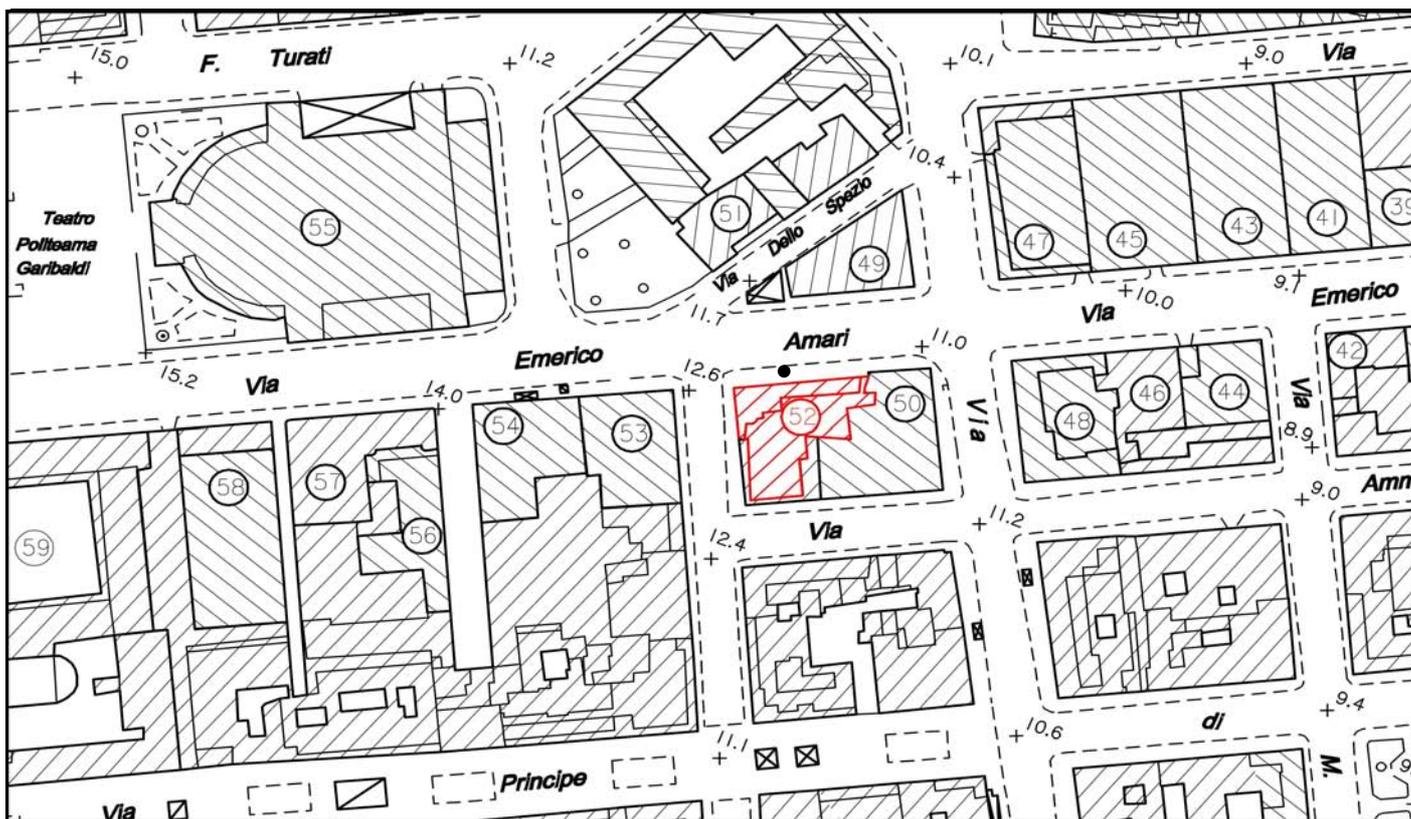

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	16/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°124, Banca San Paolo IMI n°124
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, Via Wagner, edificio con ingresso in Via E. Amari n°120, edificio con ingresso in vi
INGRESSO:	Via E. Amari n°124
PERIODO DI COSTRUZ.:	23/05/1905

PIANI FUORI TERRA: 10

PIANI INTERRATI: 2

LUNGHEZZA: 14.40m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **52**
CLASSE **a**
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	Si	No	Mista	No	Latero cemento
Primo seminterrato	Si	No	Mista	No	latero cemento
Piano terra	Si	No	Mista	No	Laterocemento
Piano ammezzato	Si	No	Mista	No	Laterocemento
Piano Primo	Si	No	Mista	No	Laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:	Nessuna
Modifiche alla struttura intelaiata:	nessuna
Corpi aggiuntivi:	Nessuno
Modifiche ai setti murari:	0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	Assenti
Umidità:	Fondazini-Solai latero-cementizi
Corrosioni:	Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	Travi di c.a.
Terreni di fondazione:	Calcareniti (CL)
Quota di imposta:	-8.00m dal p.c.
Livello di falda:	-4.50m dal p.c.
Cavità sotterranee:	Assenti

NOTE:

La struttura è mista in acciaio e calcestruzzo armato. L'altezza di ciascuno dei piani seminterrati è pari a 3.50m, sporgente dal fronte dell' edificio circa 180 cm.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	52
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velleite con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia

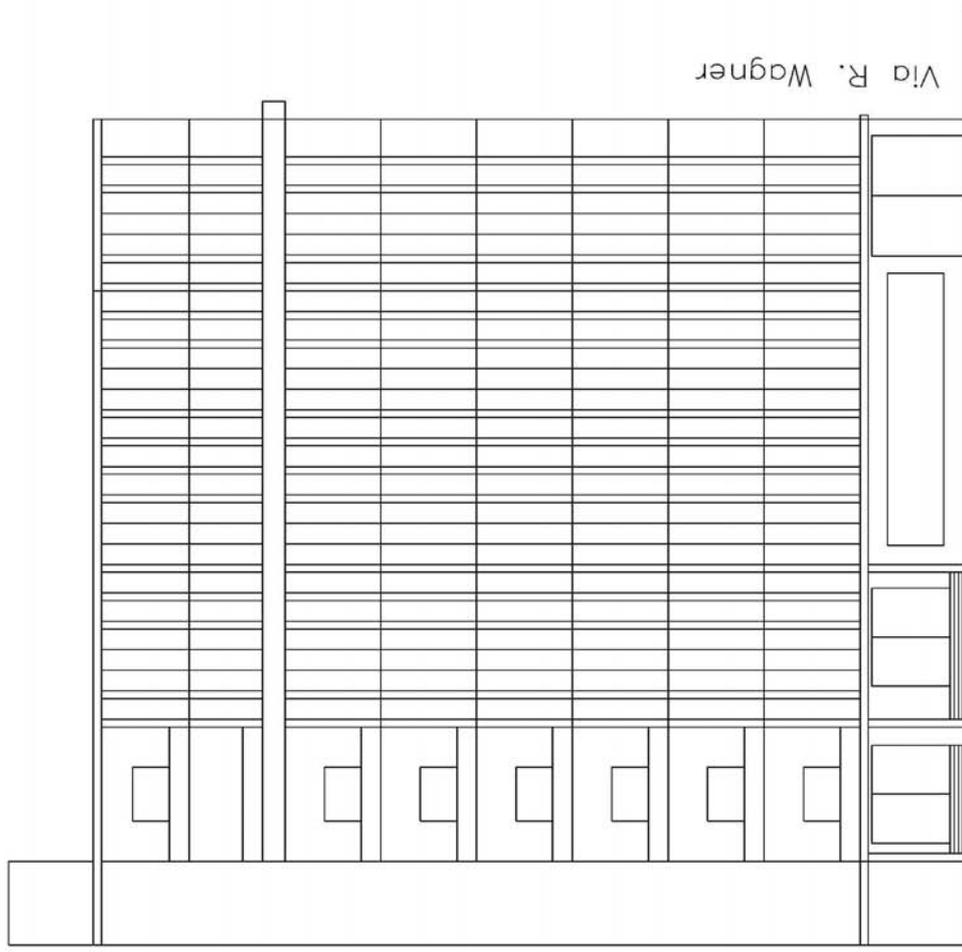

Prospetto edificio e quadro fessurativo evidenziato



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	52
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	53
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 53

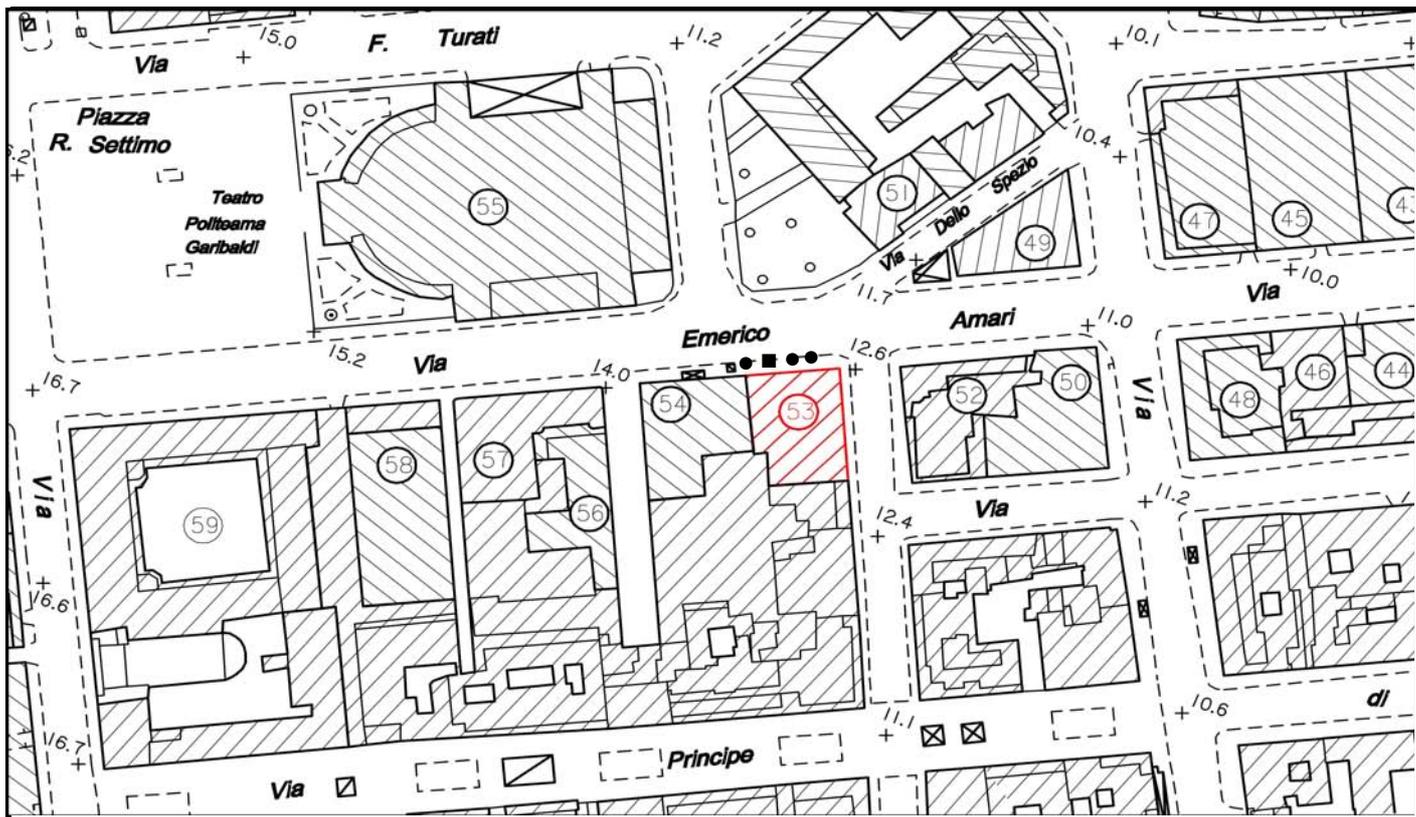

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	15/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n°140, Corredi n°130-132, Profumeria n°142- 144
EDIFICIO STORICO:	No
RECETTORE SENSIBILE:	No
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, Via Wagner, edificio con ingresso in via E. Amari n°146, edificio con ingresso in via
INGRESSO:	Via E. Amari n°140
PERIODO DI COSTRUZ.:	09/04/1905

PIANI FUORI TERRA: **5**

PIANI INTERRATI: **No**

LUNGHEZZA: 18.53m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 53
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	Mista	No	Laterocemento
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Mista	No	Laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: Nessuna

Corpi aggiuntivi: Nessuno

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -4.50m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

La struttura è costituita da elementi verticali monodimensionali in c.a. e da setti murari in conci di calcarenite. Edificio ristrutturato di recente.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	53
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità' con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità' con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia

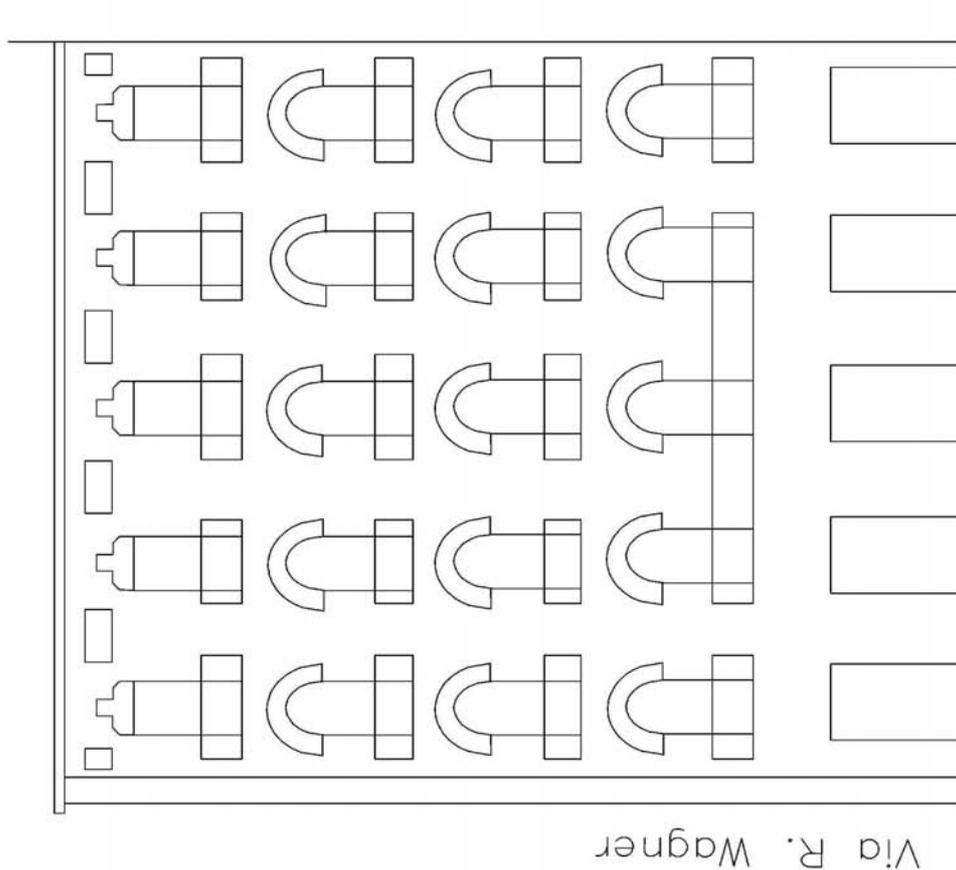



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	53
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		EDIFICIO N. 54
		CLASSE a
		TRATTA GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 54

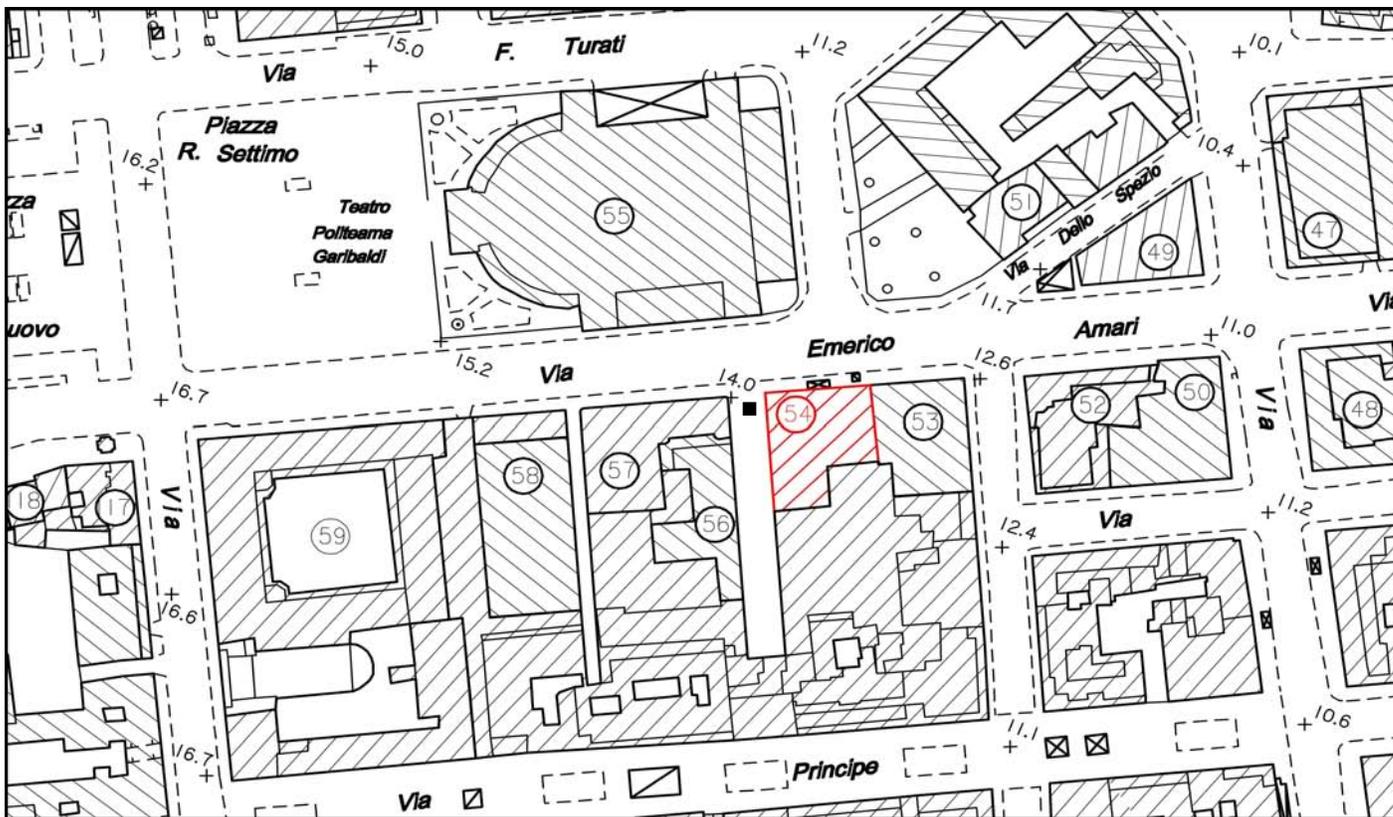

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	15/12/2009
UBICAZIONE:	Via Emerico Amari
DESTINAZIONE D'USO:	Hotel
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, edificio con ingresso in via E. Amari n°140, edificio con ingresso in via E. Amari n°
INGRESSO:	Via E. Amari n°146
PERIODO DI COSTRUZ.:	1920-30

PIANI FUORI TERRA: 5 + una mansarda

PIANI INTERRATI: 1

  Città di Palermo	 TECNIS s.p.a.		Via Giorgio Almirante 21 95030 Tremestieri Etneo (CT)	
	SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO			
	ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		EDIFICIO N. 54 CLASSE a TRATTA GA02 ZONA AMARI	
	RILEVAMENTI TOPOGRAFICI		 S.A.S. TD s.r.l. Palermo	
		S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574		Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	si	no	Mista	no	Laterocemento
Piano terra	si	no	Mista	no	Laterocemento
Piano ammezzato	no	no	Mista	no	Laterocemento
Piano Primo	si	no	Mista	no	Laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:	nessuna
Modifiche alla struttura intelaiata:	Nessuna
Corpi aggiuntivi:	Nessuno
Modifiche ai setti murari:	0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	Assenti
Umidità:	Assente
Corrosioni:	Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	Cordolo in muratura
Terreni di fondazione:	Calcareniti (CL)
Quota di imposta:	-4.50m dal p.c.
Livello di falda:	-4.50m dal p.c.
Cavità sotteranee:	Assenti

NOTE:

La struttura è costituita da elementi verticali monodimensionali in c.a. e da setti murari in conci di calcarenite. E' presente un piano seminterrato il cui piano di calpestio si trova a 2.20m di profondità rispetto al piano della strada. Ristrutturato nel 2008 ed adibito ad hotel.



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.


Via Giorgio Almirante 21
95030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	54
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	GA02
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	AMARI
S.A.S.TD s.r.l. Palermo		Creazione: 10-nov-09	

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velleite con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti – grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti – lieve

● con o senza distacco di materiale
● ufficio fotografia

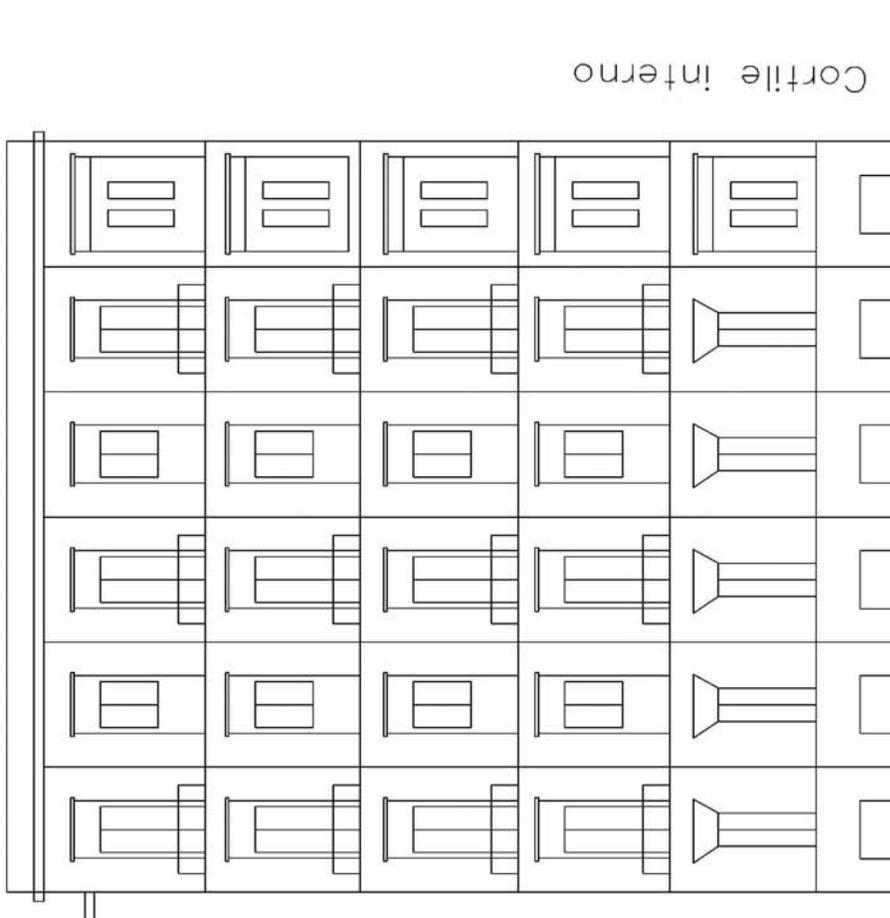

Prospetto Via E. Amari
EDIFICIO N.54

LEGENDA

- Lesione li
- Lesione c
- Lesione r
- Umidità
- Cono otti

Prospetto edificio e quadro fessurativo evidenziato

Pag 3



Città di Palermo



TECNIS s.p.a.

Via Giorgio Almirante 21
95030 Tremestieri Etneo (CT)

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 54
CLASSE a
TRATTA GA02
ZONA AMARI

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09





Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 55
CLASSE a
TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI


S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 55

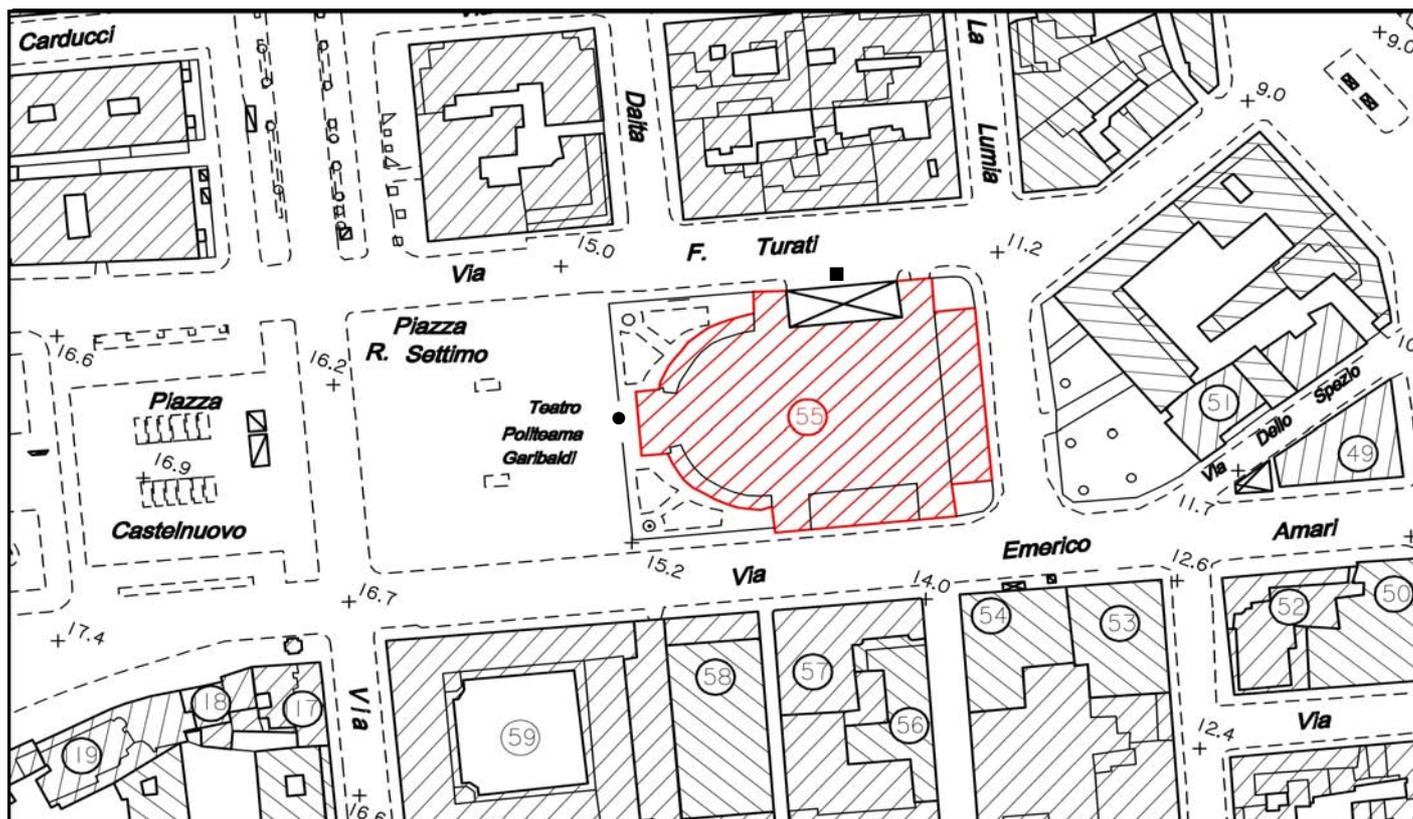

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO: 23/12/2009

UBICAZIONE: P.zza R. Settimo

DESTINAZIONE D'USO: Teatro Galleria d'Arte Contemporanea o Moderna Teatro Politeama

EDIFICIO STORICO: Si

RECETTORE SENSIBILE: si

DELIMITATO DA: Via E. Amari, p.zza R. Settimo, Via I. La Lumia, Via F.po Turati

INGRESSO: P.zza R. Settimo

PERIODO DI COSTRUZ.: XIX secolo

PIANI FUORI TERRA: 3

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 60.15m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 55
CLASSE a
TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	0	0	0	0	0
Primo seminterrato	0	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	muratura	No	Acciaio-laterizio
Piano ammezzato	0	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	muratura	no	Acciaio-laterizio

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: nessuno

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Importanti

Umidità: Fondazioni

Corrosioni: assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Argille(FN)

Quota di imposta: -2.50m dal p.c.

Livello di falda: -5.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Si tratta di un complesso di rilevante interesse storico-artistico e culturale, opera di G Damiani Almeyda. Sono presenti diverse tipologie di fratture. In particolare, sul retro prospetto son presenti fessure verticali aperte anche di 1 cm dovute essenzialmente a cedimenti differenziali delle fondazioni. Nella parte sommatate sono visibili fessure orizzontali e sub orizzontali dovute alla spinta della copertura metallica.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	55
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

LEGENDA	
●	Lesione puntuale lieve
●	Lesione puntuale grave
●	Velette con distacco di mosaici
●	Marmi spaccati
●	Umidità con ammaloramenti - grave
●	Cornicione a rischio caduta con telo verde
●	Balconi pericolanti con telo verde
●	Umidità con ammaloramenti - lieve
—	Lesione lieve
—	Lesione grave
—	Lesione media
—	Umidità con o senza distacco di materiale
◀	Cono ottico fotografia

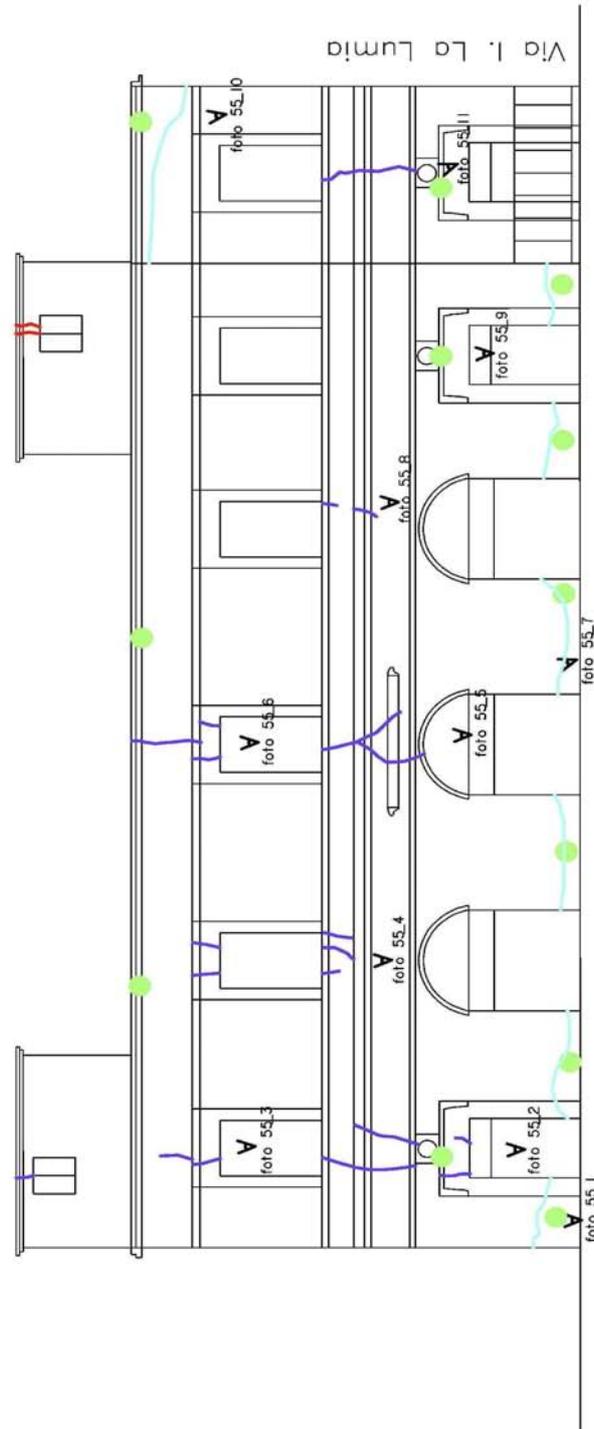

Prospetto edificio e quadro fessurativo evidenziato



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	55
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 57
CLASSE
TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI


S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 57

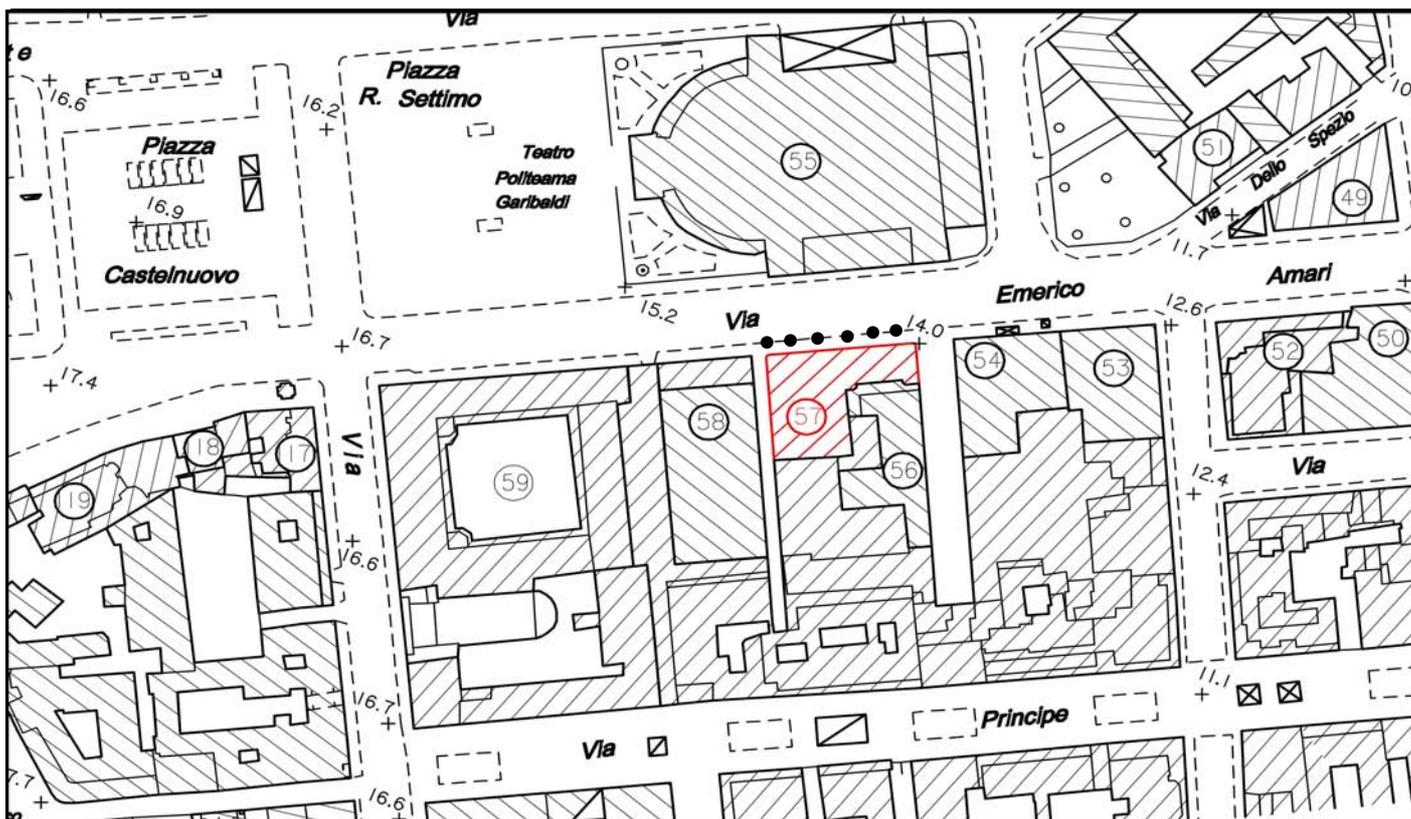

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO: 15/12/2009

UBICAZIONE: P.zza R. Settimo

DESTINAZIONE D'USO: Civili abitazioni n°162, bar n°152, Telefonia n°154, Cinema n°156, Ottica n°164, Cinema n°166

EDIFICIO STORICO: no

RECETTORE SENSIBILE: si

DELIMITATO DA: Via E. Amari, edificio con ingresso in via E. Amari n°152, edificio con ingresso in via E. Amari n°162

INGRESSO: Via E. Amari n°162

PERIODO DI COSTRUZ.: 1935-40

PIANI FUORI TERRA: 8

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: 26.00m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **57**
CLASSE **0**
TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	no	mista	no	Laterocemento
Piano terra	Si	No	Mista	No	Laterocemento
Piano ammezzato	Si	No	Mista	No	Laterocemento
Piano Primo	Si	No	Mista	no	Laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:	Nessuna
Modifiche alla struttura intelaiata:	nessuna
Corpi aggiuntivi:	nessuno
Modifiche ai setti murari:	nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	Assenti
Umidità:	Assente
Corrosioni:	Assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	Cordolo in muratura
Terreni di fondazione:	Calcareniti (CL)
Quota di imposta:	-4.00m dal p.c.
Livello di falda:	-5.50m dal p.c.
Cavità sotterranee:	Assenti

NOTE:

La struttura portante è mista in calcestruzzo armato e muratura. In particolare sono presenti setti murari in conci di calcareniti e colonne di c.a. Il piano interrato ha una profondità di 3.15m rispetto al piano di campagna.



Città di Palermo


SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	57
METROFERROVIA		CLASSE	0
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericalanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve




- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia

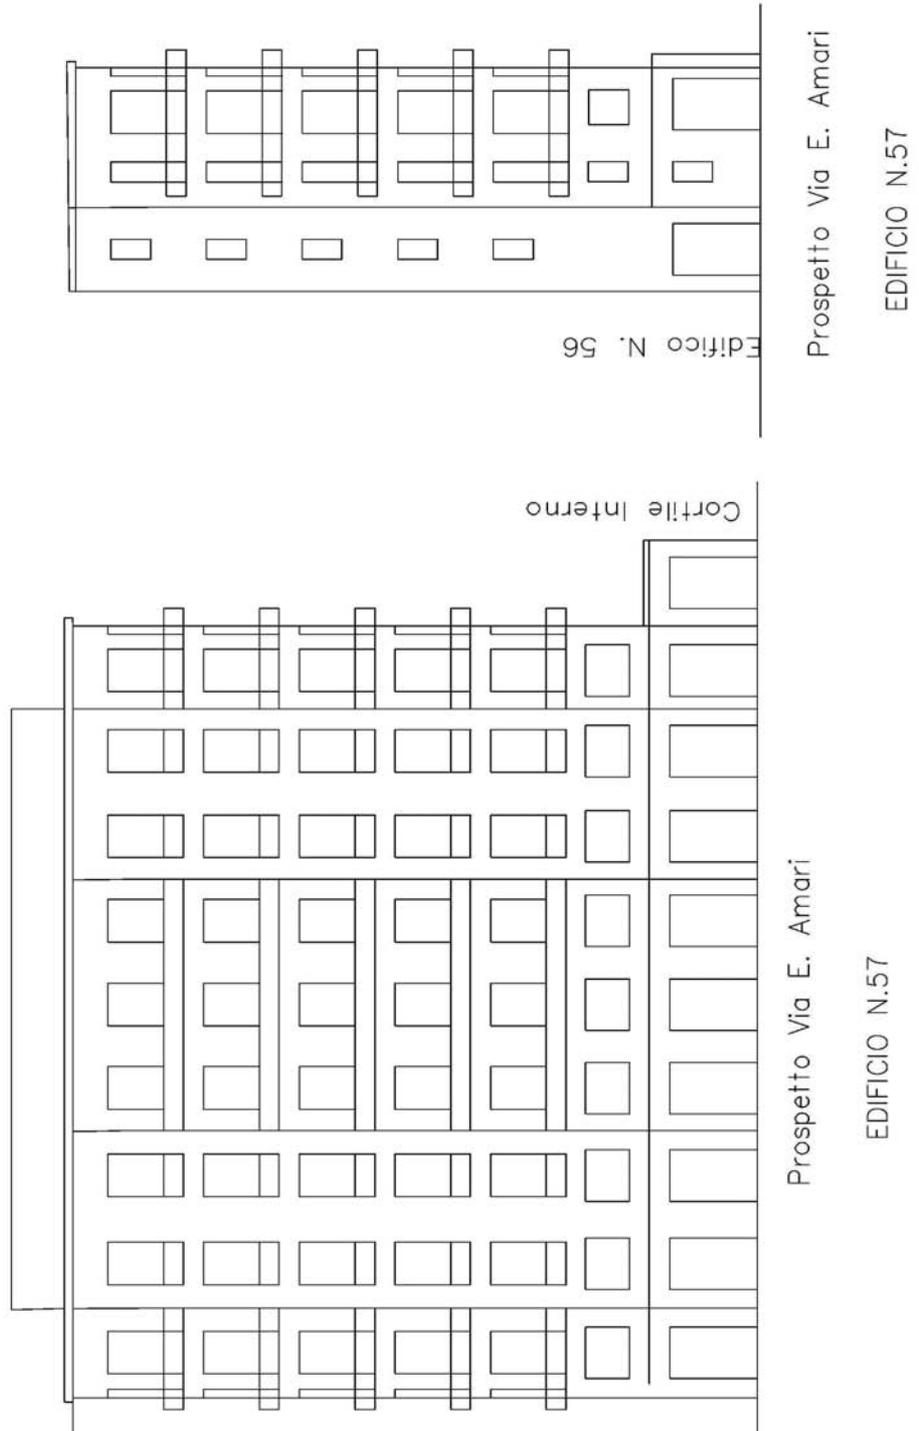



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	57
METROFERROVIA		CLASSE	0
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

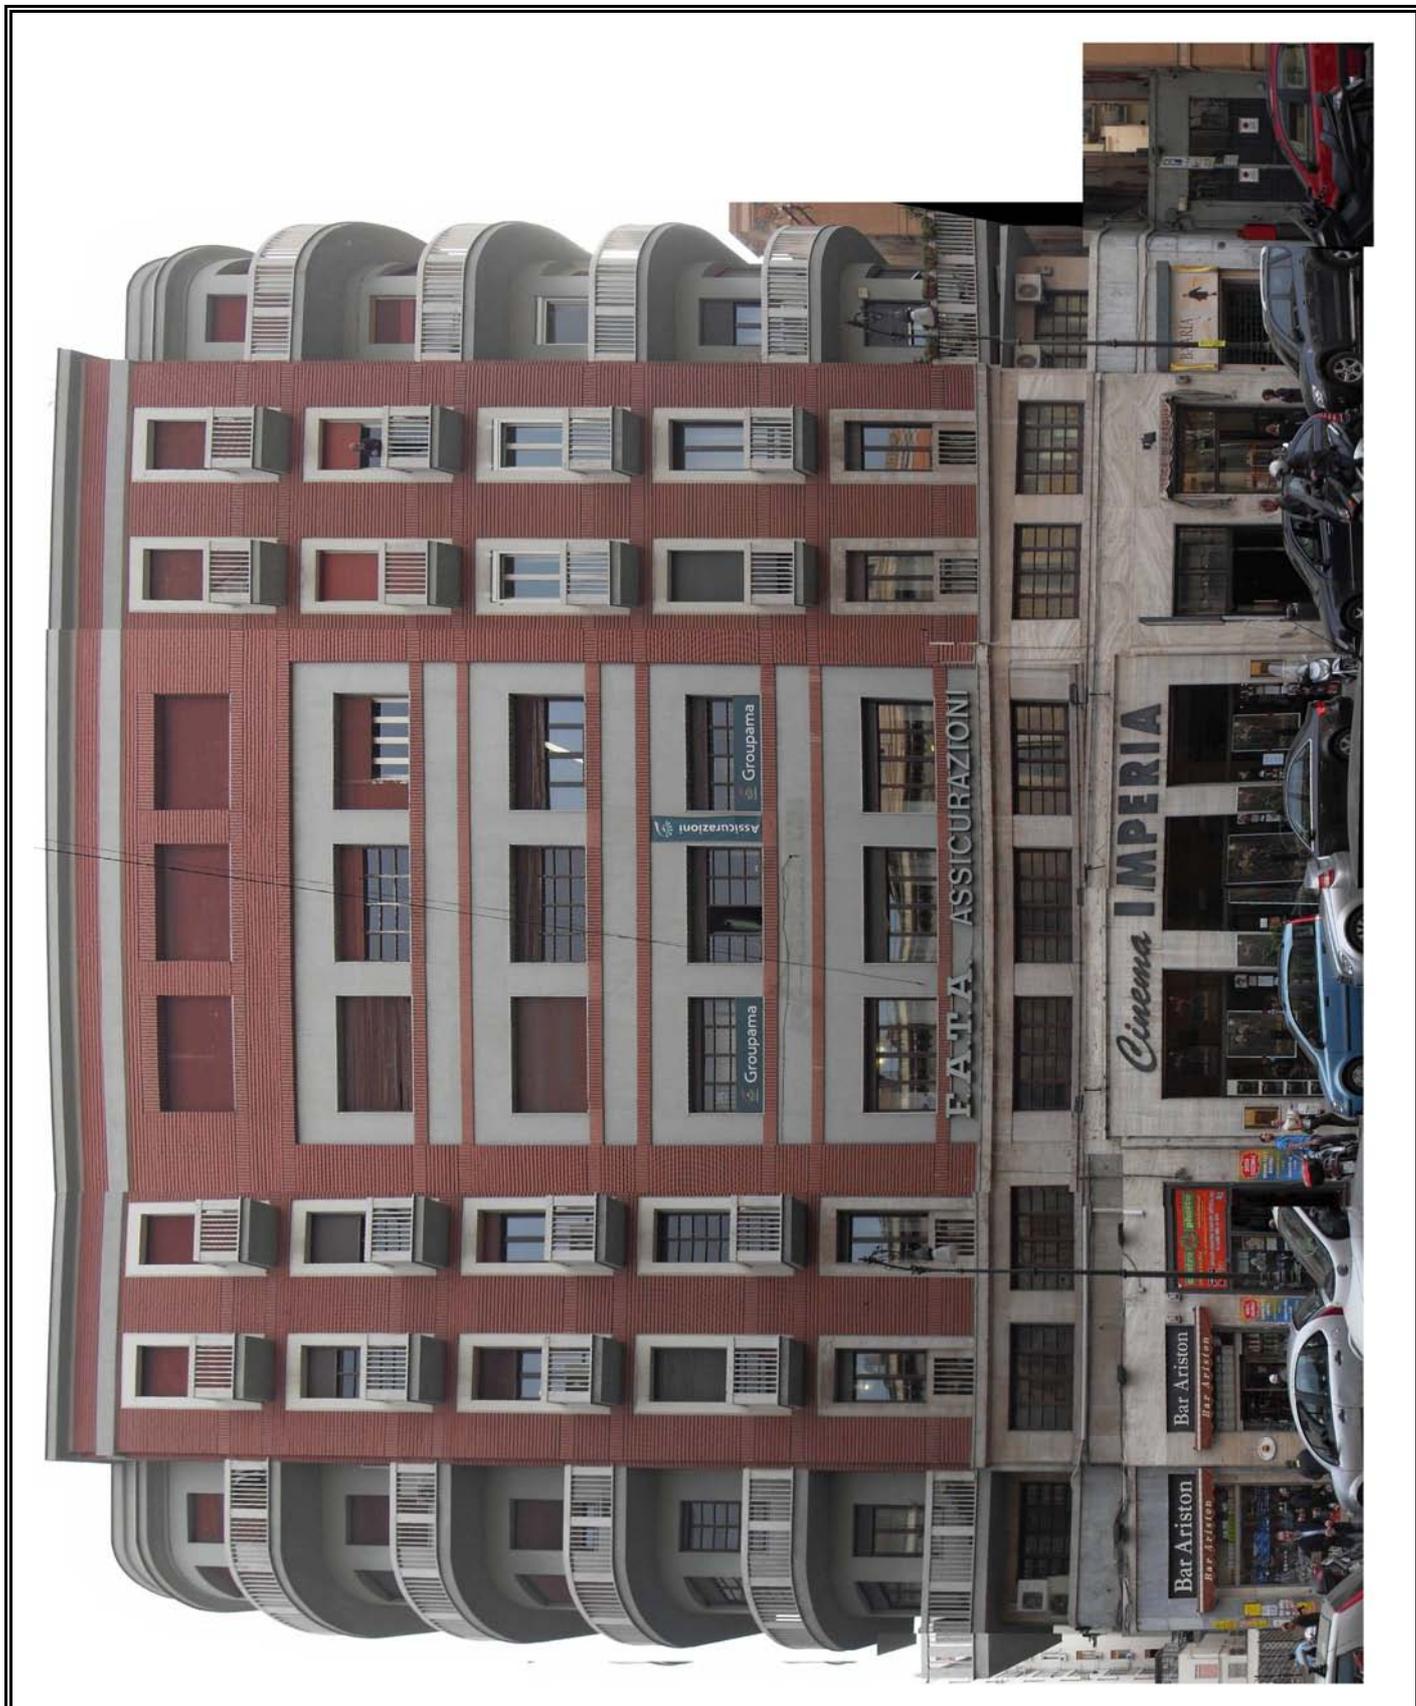


Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	58
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 58

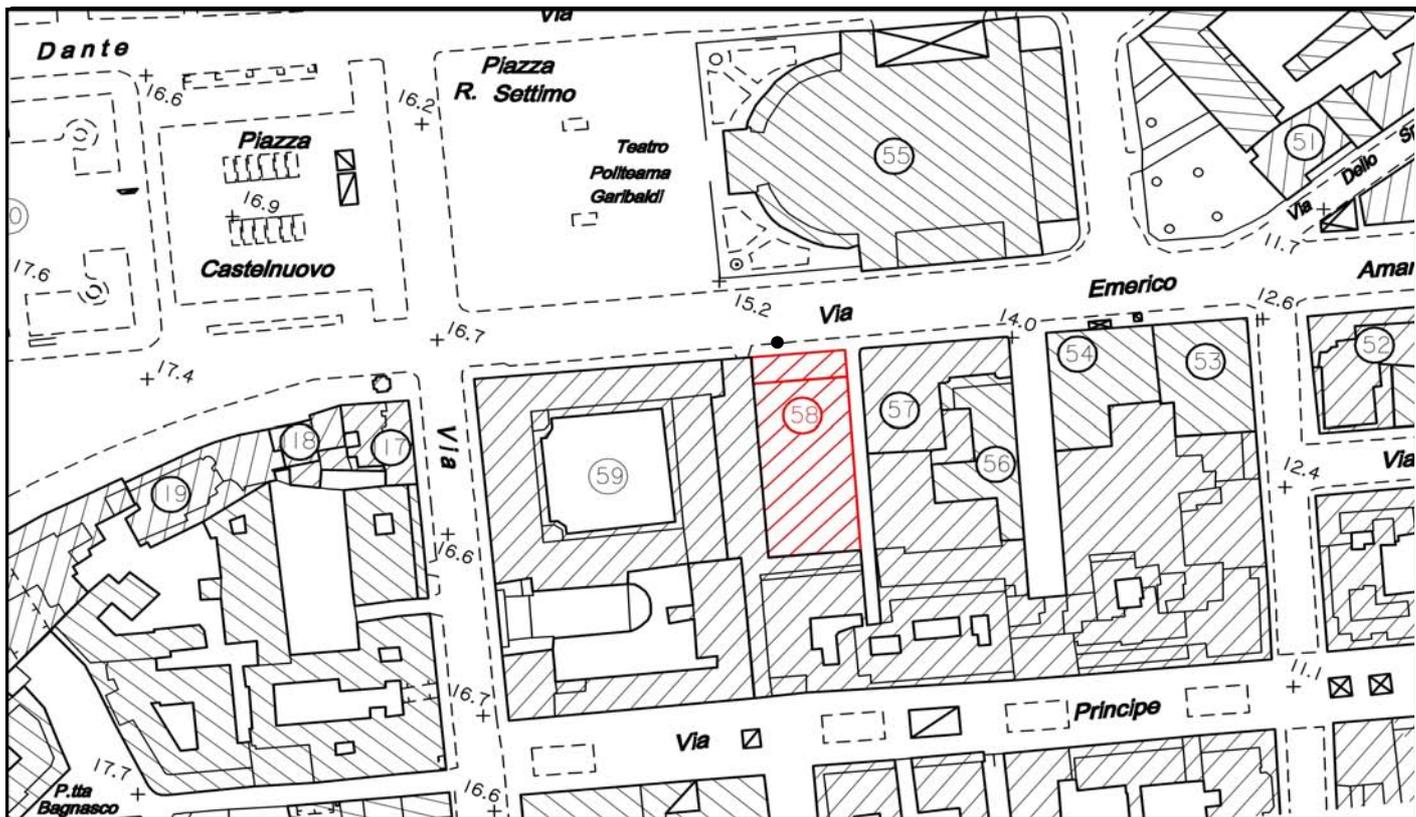

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	P.zza R. Settimo
DESTINAZIONE D'USO:	Bingo e Pub n°152
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, edificio con ingresso in via E. amari n°14 8, edificio con ingresso in via P.pe di Bel
INGRESSO:	Via E. Amari n°152
PERIODO DI COSTRUZ.:	14/03/1905

PIANI FUORI TERRA: 2

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 48.55m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 58
CLASSE a
TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	muratura	No	Laterocemento
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	muratura	no	Laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: nessuno

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: fondazioni

Corrosioni: assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -6.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

No note.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	58
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità' con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità' con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia

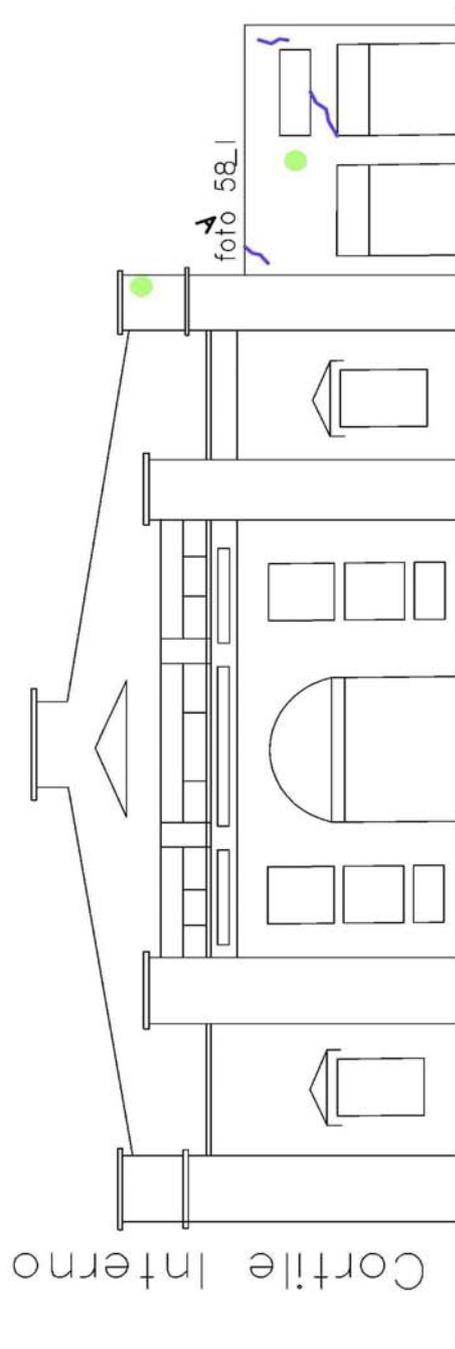




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	58
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

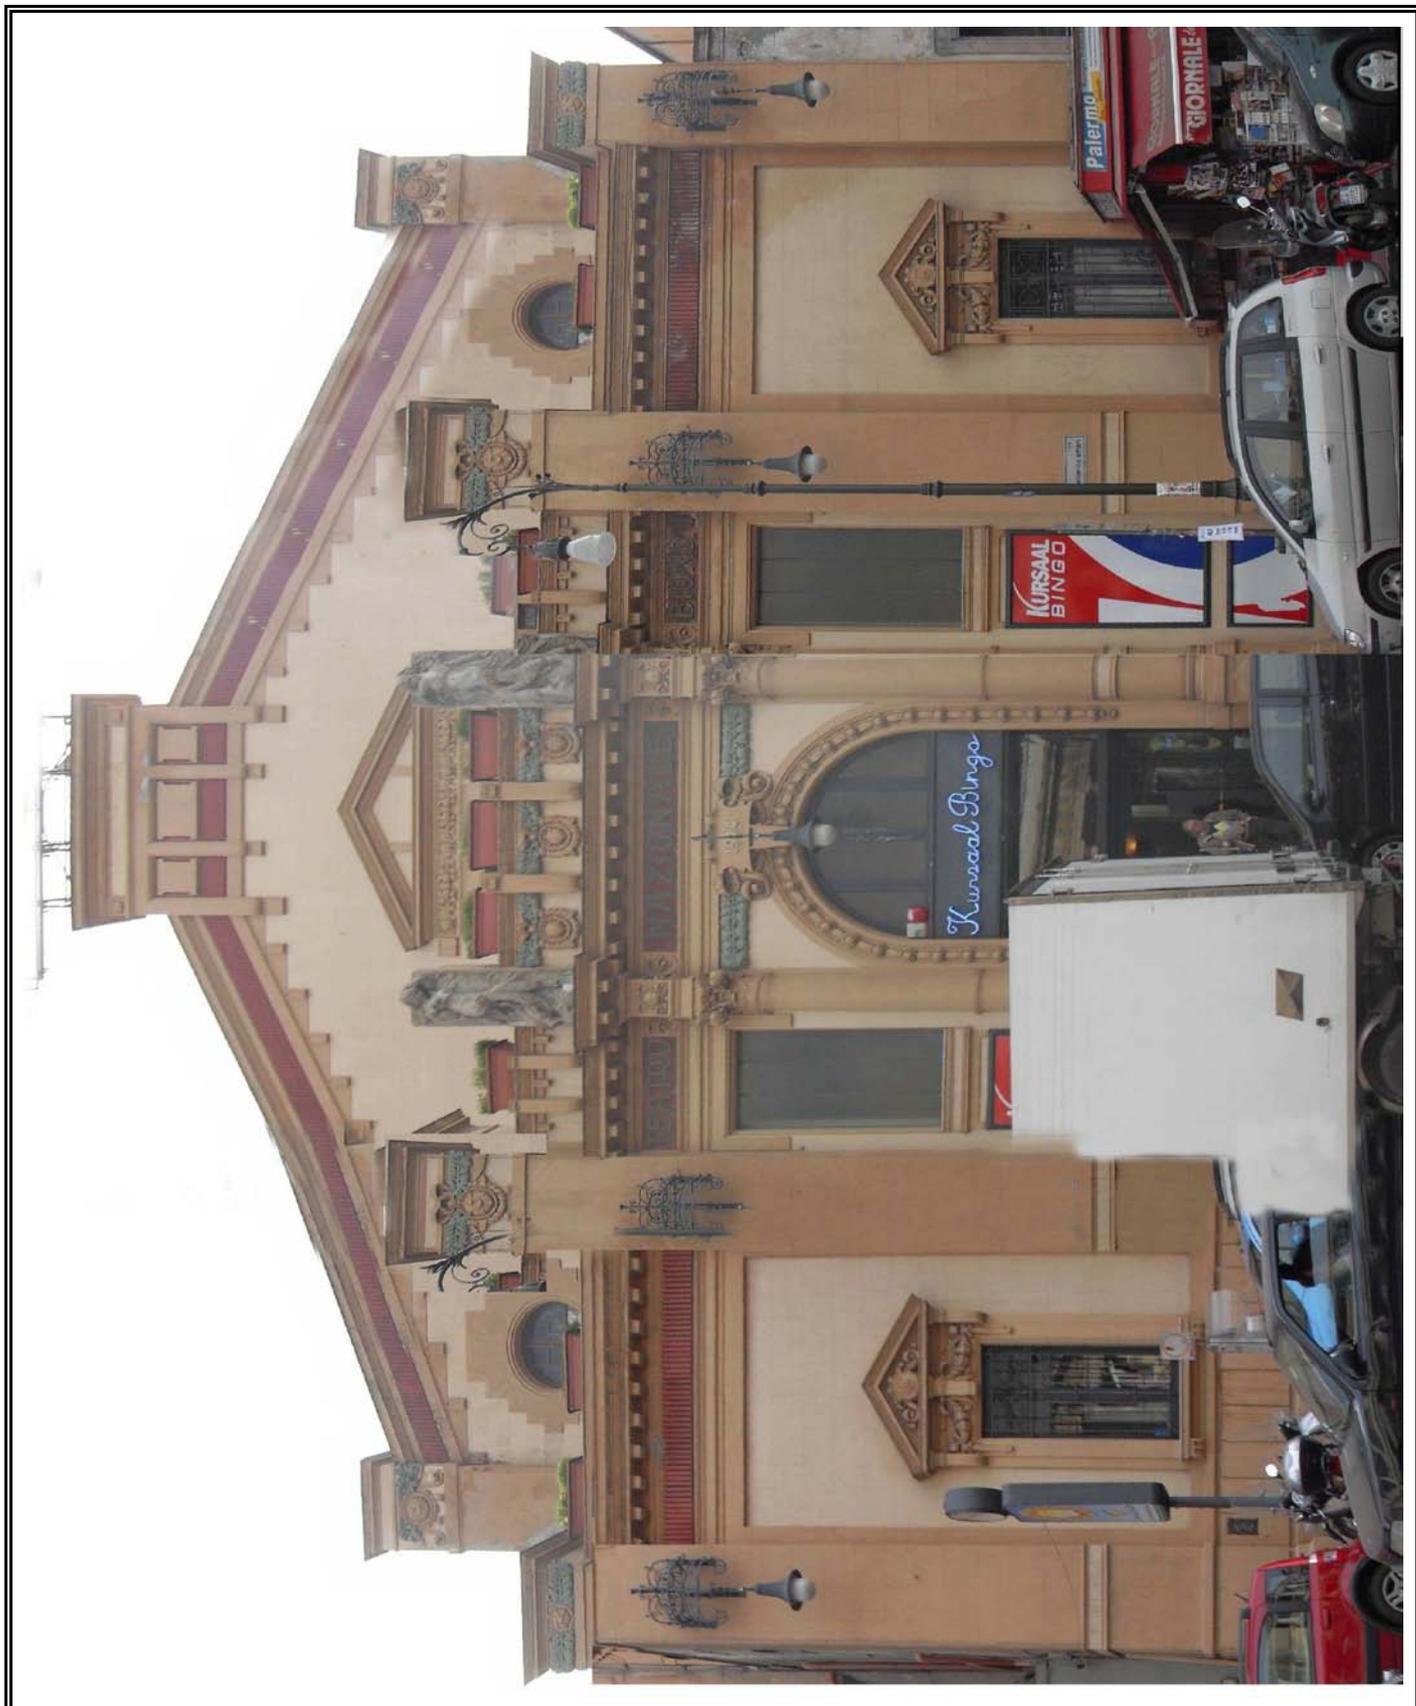


Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	59
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 59

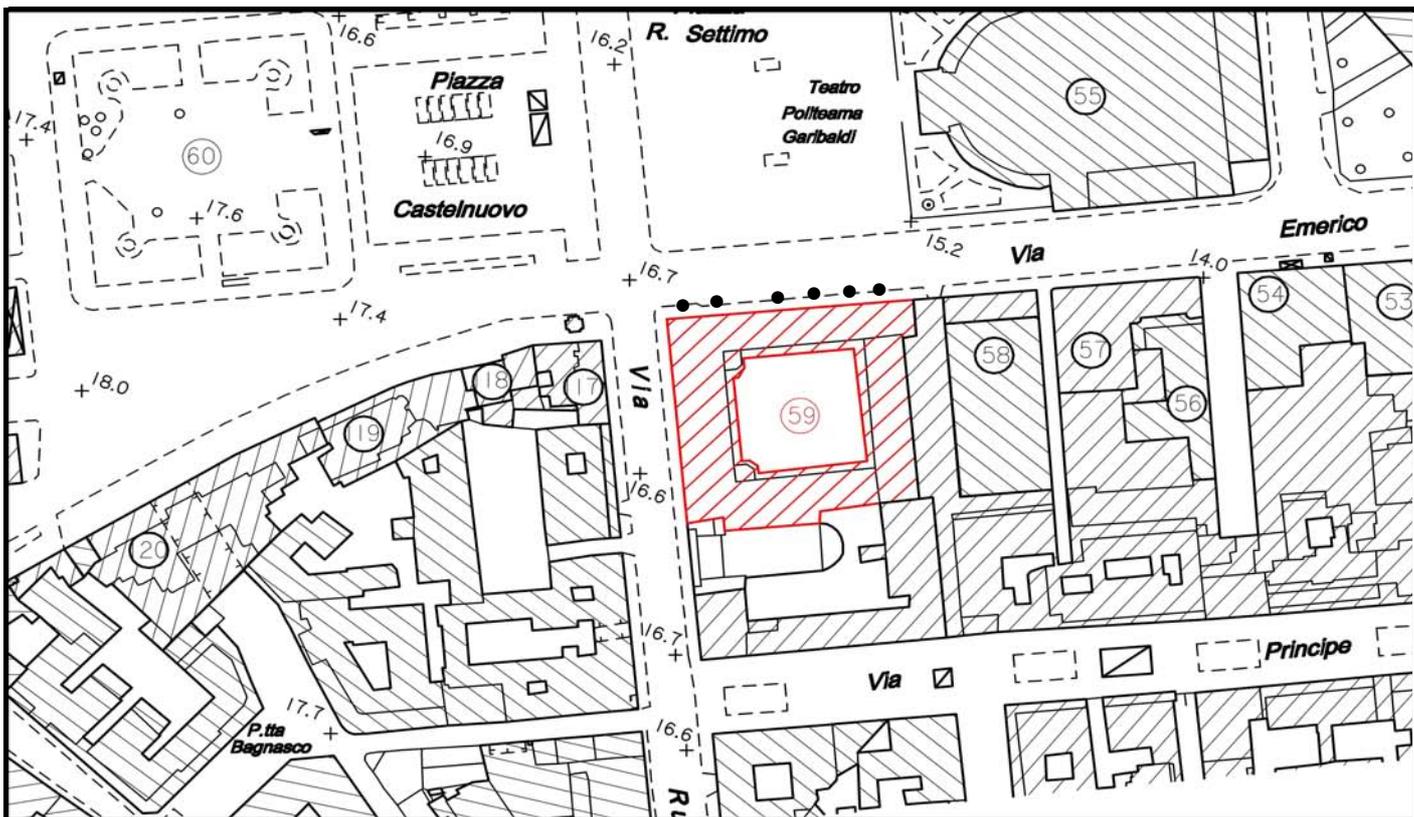

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	P.zza R. Settimo
DESTINAZIONE D'USO:	Scuola elementare e media con ingresso in via P.pe di Belmonte n°105, Gioielleria n°12, Abbigli
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	Si
DELIMITATO DA:	Via E. Amari, Via R. Settimo, Via P.pe di Belmonte, edificio con ingresso in via E. Amari n°12
INGRESSO:	Via E. Amari n°105
PERIODO DI COSTRUZ.:	06/08/1904

PIANI FUORI TERRA: **4 (compreso piano ammezzato)**

PIANI INTERRATI: **no**

LUNGHEZZA: 50.35m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 59
CLASSE a
TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	muratura	No	Legno
Piano ammezzato	Si	No	Muratura	No	Lengo
Piano Primo	Si	No	muratura	no	Legno

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: fondazioni

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -6.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Sul prospetto prospiciente P.zza Ruggro Settimo, è presente un negozio di biancheria intima, all'interno del quale è stata realizzata una sala il cui piano di calpestio si trova a circa 0.80m più basso del livello stradale. Nel piano terra è stato realizzato un soppalco attualmente adibito a mensa scolastica. Nella corte è stata realizzata una tettoia in calcestruzzo armato che segue il perimetro interno dell'edificio; questa presenta attualmente notevoli problemi di corrosione delle armature e distacchi di copriferro.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	59
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

LEGENDA	
●	Lesione puntuale lieve
●	Lesione puntuale grave
●	Velette con distacco di mosaici
●	Marmi spaccati
●	Umidità, con ammaloramenti – grave
●	Carnicione a rischio caduta con telo verde
●	Balconi pericolanti con telo verde
●	Umidità, con ammaloramenti – lieve
—	Lesione lieve
—	Lesione grave
—	Lesione media
—	Umidità, con o senza distacco di materiale
▼	Cono ottico fotografia

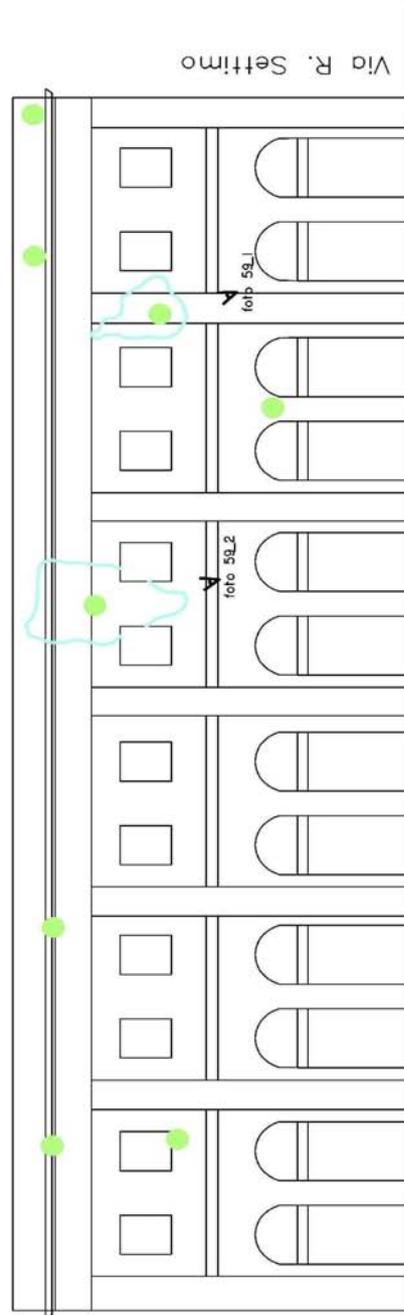

Prospetto Via E. Amari

EDIFICIO N.59



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	59
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	60
METROFERROVIA		CLASSE	
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 60

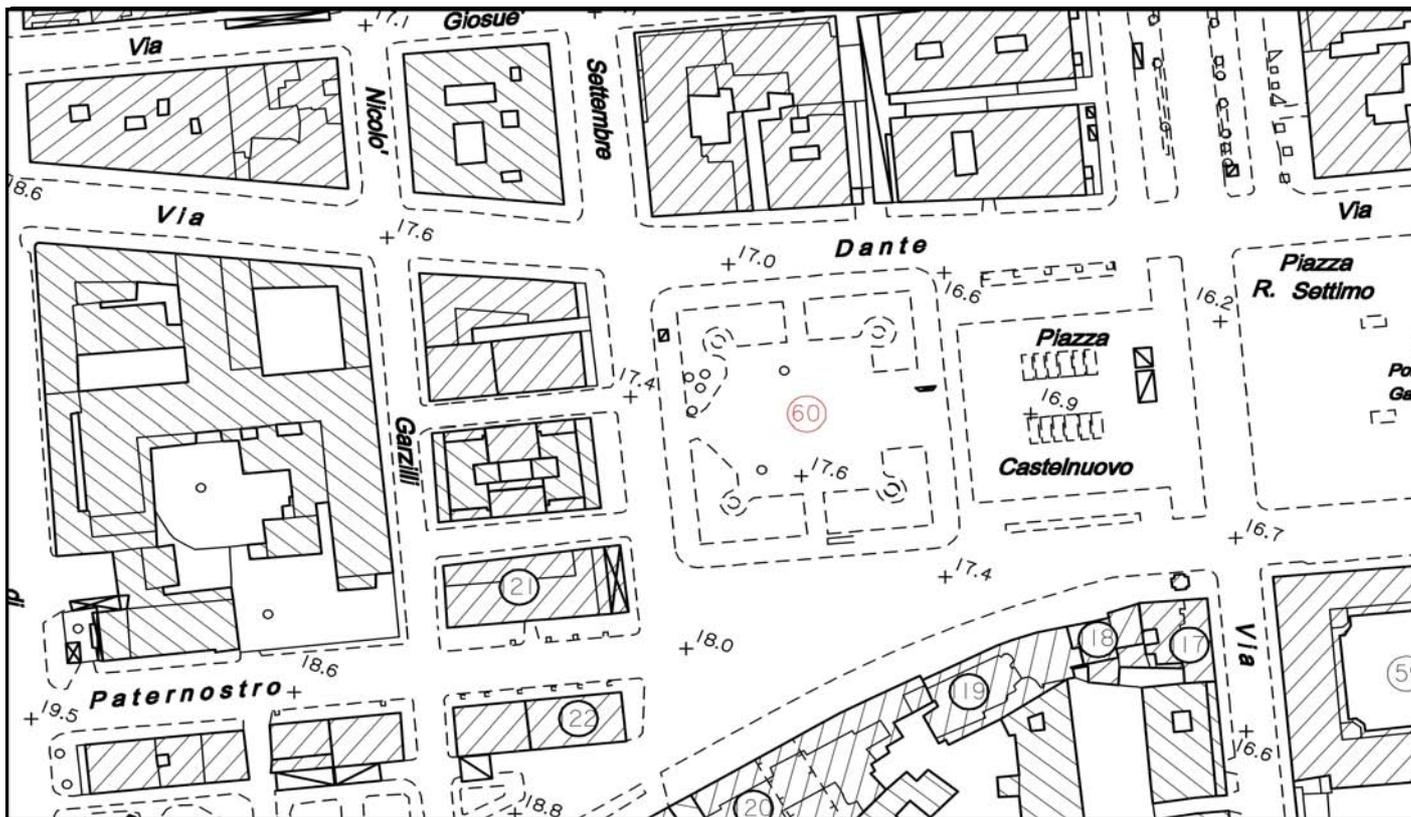

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	15/12/2009
UBICAZIONE:	P.zza Castelnuovo
DESTINAZIONE D'USO:	Monumento
EDIFICIO STORICO:	Si
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Piazza Castelnuovo
INGRESSO:	00/01/1900
PERIODO DI COSTRUZ.:	17/02/1905

PIANI FUORI TERRA: 1

PIANI INTERRATI: no

LUNGHEZZA: 12.12m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 60
CLASSE 0
TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	muratura	No	Ligneo
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	No	0	0	0	0

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: Nessuna

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: nessuno

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assenti

Corrosioni: assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -11.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Monumento denominato "Palchetto della Musica" progettato da Salvatore Valenti nel 1875.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO


ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	60
METROFERROVIA		CLASSE	0
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velezze con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità con o senza distacco di materiale
 - ▼ Cono ottico fotografia

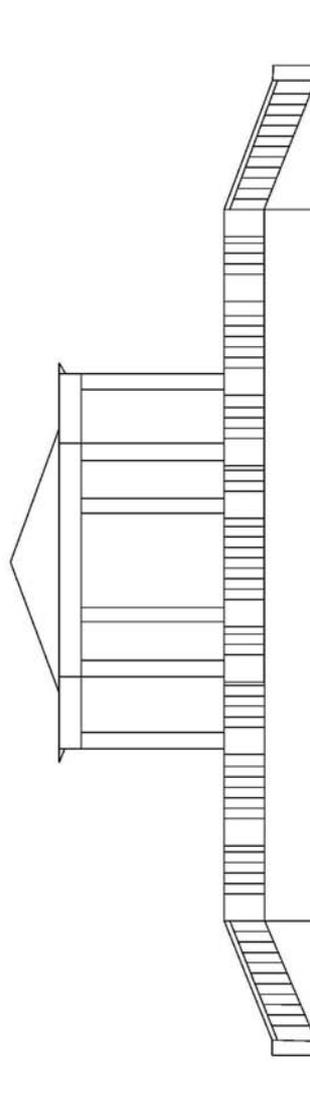

Prospetto P.zza Castelnovo
EDIFICIO N.60

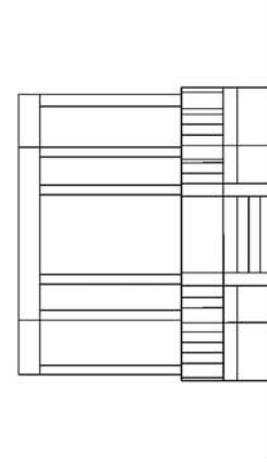

Prospetto Via E. Amari
EDIFICIO N.60



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	60
METROFERROVIA		CLASSE	0
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **104**
CLASSE **a**
TRATTA **FV01**
ZONA **LIBERTA'**

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI


S.A.S.TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 104

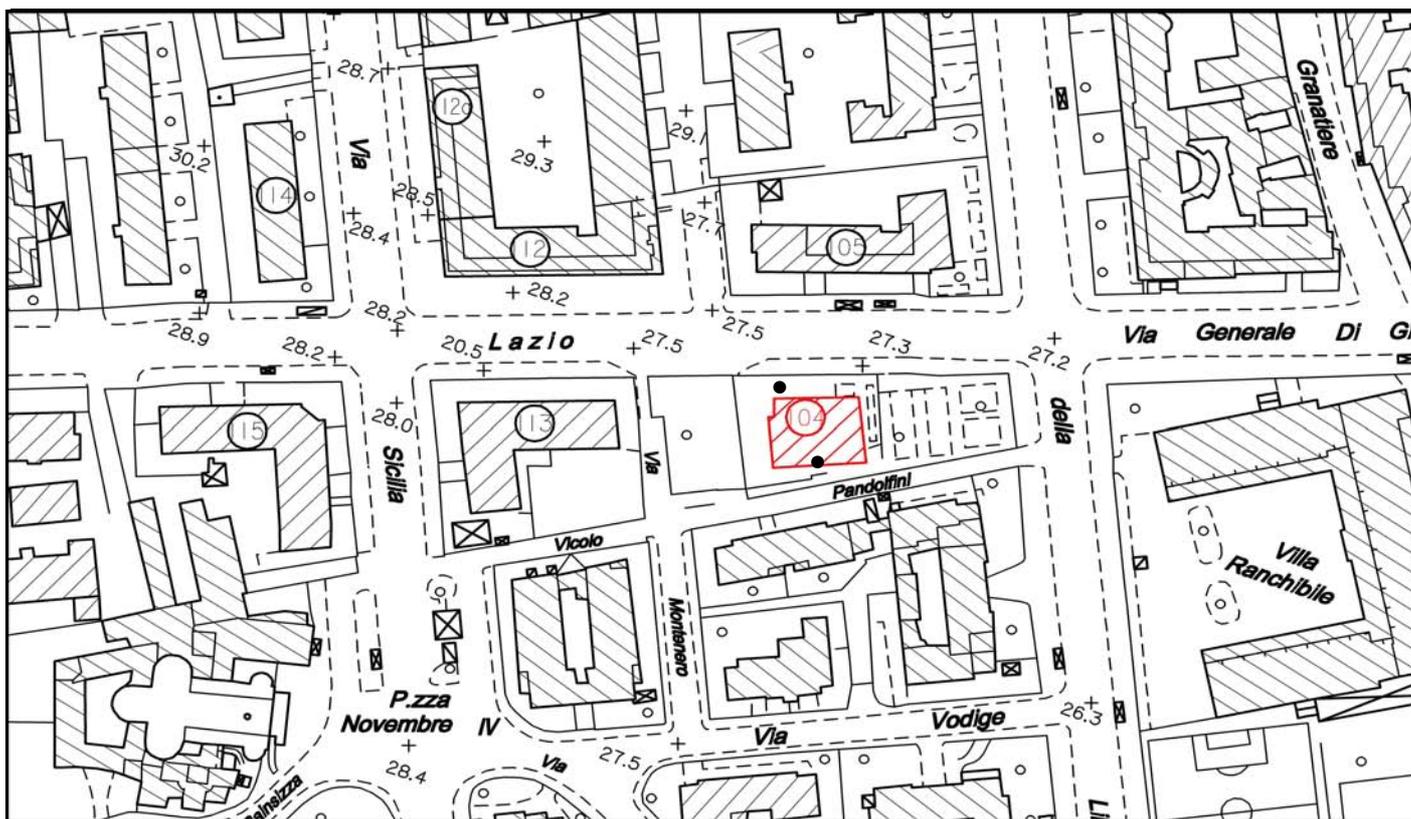

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO: 23/12/2009

UBICAZIONE: Viale Lazio

DESTINAZIONE D'USO: Abitazioni n°2

EDIFICIO STORICO: no

RECETTORE SENSIBILE: no

DELIMITATO DA: Viale Lazio, Via Libertà, Vicolo Pandolfini.

INGRESSO: Viale Lazio n°2, 2/a, e su vicolo Pandolfini n°3

PERIODO DI COSTRUZ.: 13/05/1905

PIANI FUORI TERRA: 8

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: 18.00m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 104
CLASSE a
TRATTA FV01
ZONA LIBERTA'

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	No	cls armato	No	Laterocemento
Piano terra	Si	No	Cls armato	No	Laterocemento
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Cls armato	no	Laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:	Nessuna
Modifiche alla struttura intelaiata:	nessuna
Corpi aggiuntivi:	nessuno
Modifiche ai setti murari:	0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	Lievi
Umidità:	Fondazioni-Balconi
Corrosioni:	Armature pilastri e travi-Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti (CL)
Quota di imposta:	-4.00m dal p.c.
Livello di falda:	Assente
Cavità sotterranee:	Probabili

NOTE:

Sul prospetto principale presenza di modeste lesioni verticali su alcuni compagni di facciata all'interno nel pozzo luce, distacco dell'intonaco su alcuni cornicioni de in alcuni solai dei balconi. Al piano cantinato, locali cantina e locali tecnici è presente un'indiana che si sviluppa tutt'attorno l'edificio e che sporge dal filo di quest'ultimo di circa un 100cm; il muro di contenimento dell'indiana presenta modeste lesioni sub verticali e rigonfiamento per notevole umidità, ed ha dei pilastri tipo contrafforti con corrosioni nell'armatura. Il giardino condominiale, che da su viale Libertà, è vincolato a verde pubblico dalla Variante del P.R.G di Palermo. Il terreno limitrofo a destra, di proprietà privata, era adibita distributore di carburante (presenza di cisterne sotterranee, rimosse dal concessionario, informazione data dl portiere), ora dimesso ed è attualmente sotto sequestro giudiziario. Si avvertono notevoli vibrazioni al passaggio del treno. Tutti i balconi presentano un stato di ammaloramento delle pellicole e dell'intonaco con bollature effluorescenze e distacchi, i frontalini presentano lioni diffuse per corrosione, il cornicione mostra un diffuso stato di degrado della pitturazione.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	104
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	LIBERTA'
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velelle con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia

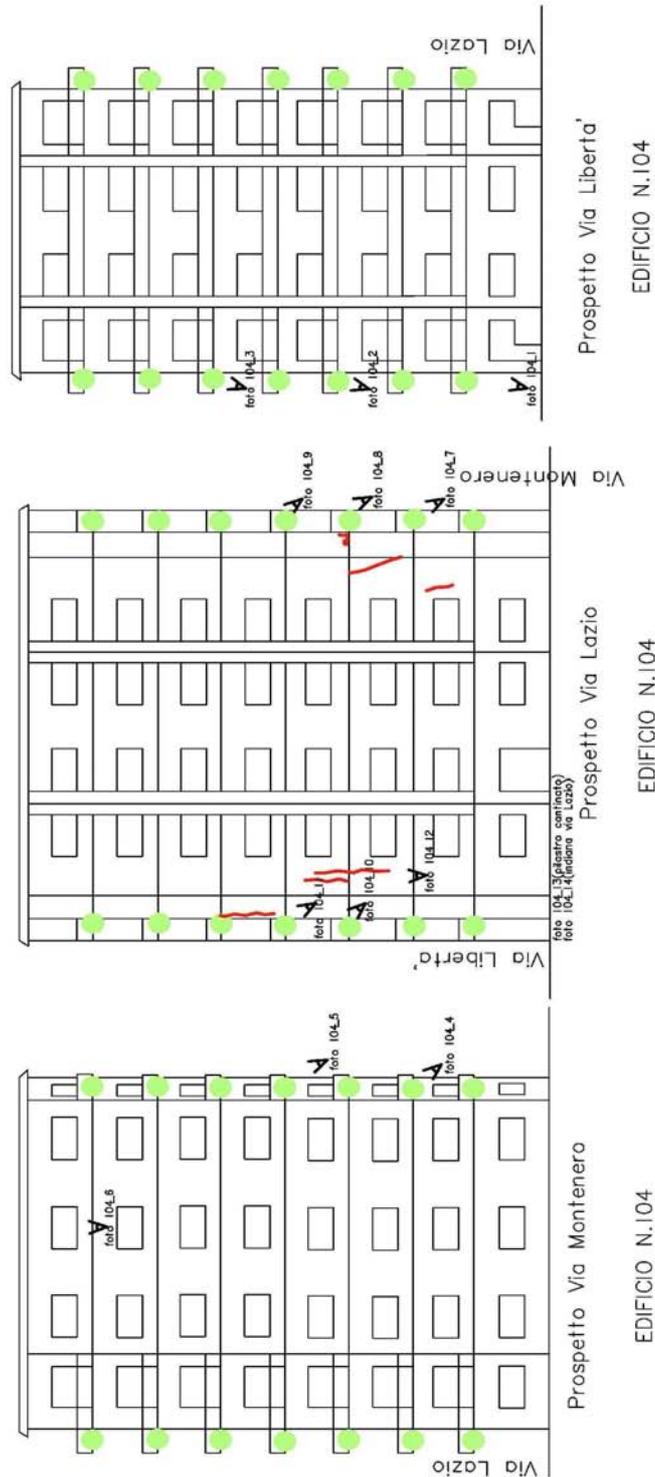

Prospetto edificio e quadro fessurativo evidenziato



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	104
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	LIBERTA'
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	105
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	LIBERTA'
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 105

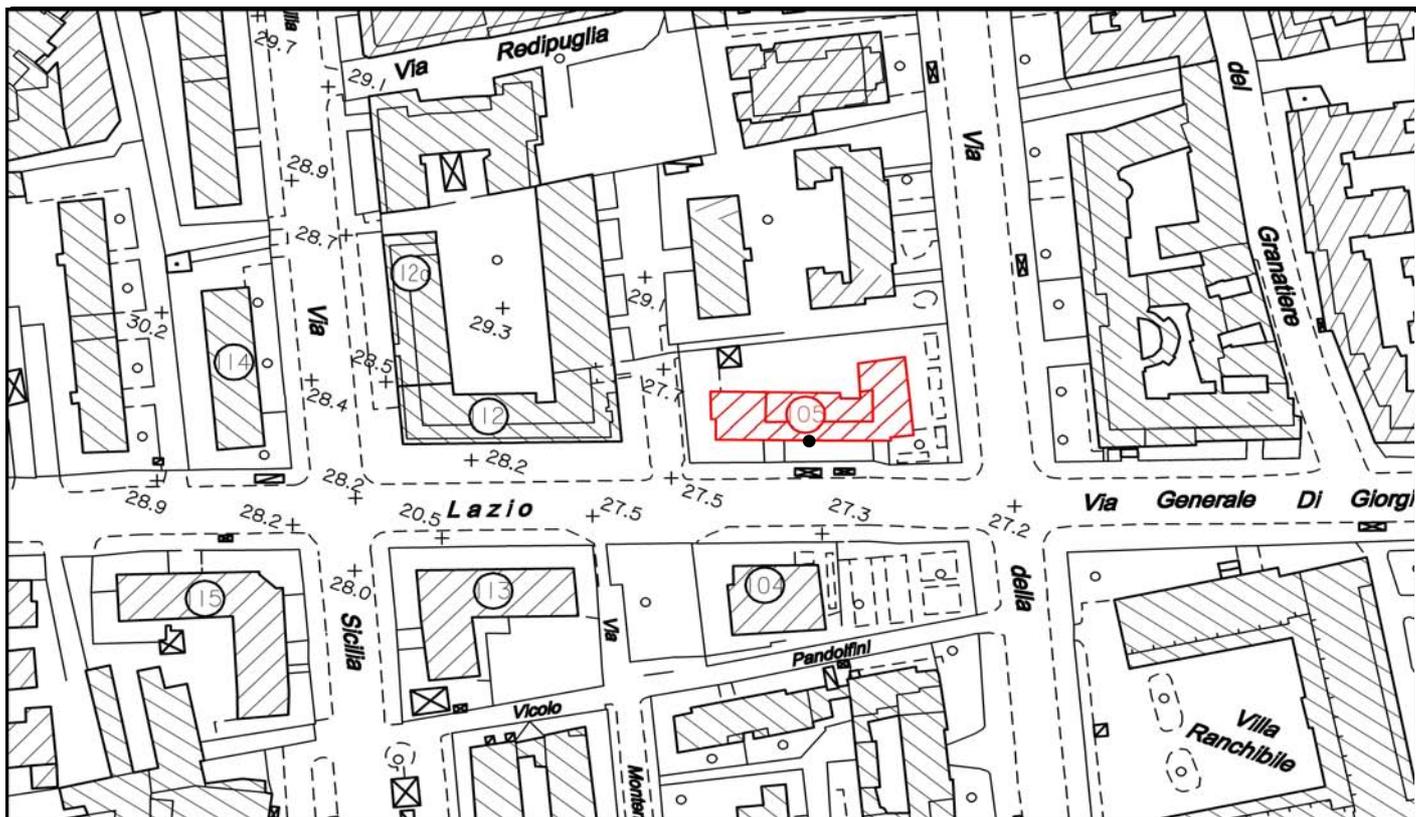

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Viale Lazio
DESTINAZIONE D'USO:	Abitazioni n° 1-3
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Viale Lazio, Via Libertà, strada privata, retro cortile condominiale.
INGRESSO:	Viale Lazio n° 3/a, viale Lazio n° 1
PERIODO DI COSTRUZ.:	12/05/1905

PIANI FUORI TERRA: 8

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: 20.00m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 105
CLASSE c
TRATTA FV01
ZONA LIBERTA'

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	No	cls armato	No	Laterocemento
Piano terra	Si	No	Cls armato	No	Laterocemento
Piano ammezzato	no	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Cls armato	no	Laterocemento

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:	Nessuna
Modifiche alla struttura intelaiata:	nessuna
Corpi aggiuntivi:	nessuno
Modifiche ai setti murari:	0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	Assenti
Umidità:	Fondazioni-Balconi
Corrosioni:	Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	Travi di c.a.
Terreni di fondazione:	Calcareniti (CL)
Quota di imposta:	-4.00m dal p.c.
Livello di falda:	Assente
Cavità sotterranee:	Probabili

NOTE:

L'edificio non ha giunti strutturali. Da informazioni verbali acquisite, durante i lavori di costruzione dell'immobile, sono state trovate delle cavità sotterranee. Sul prospetto principale ed interno, ed in alcuni solai dei balconi si riscontra il distacco dell'intonaco. Al piano cantinato, locali cantina locali tecnici è presente un indiana che corre tutt'attorno l'edificio e che sporge dal filo di quest'ultimo di circa 80 cm. Si avvertono notevoli vibrazioni al passaggio del treno.



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO


ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	105
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	LIBERTA'
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione: 10-nov-09	

LEGENDA

●	Lesione puntuale lieve
●	Lesione puntuale grave
●	Velette con distacco di mosaici
●	Marmi spaccati
●	Umidità' con ammaloramenti - grave
●	Cornicione a rischio caduta con telo verde
●	Balconi pericolanti con telo verde
●	Umidità' con ammaloramenti - lieve

—	Lesione lieve
—	Lesione grave
—	Lesione media
—	Umidità' con o senza distacco di materiale
—	Cono ottico fotografia


▲

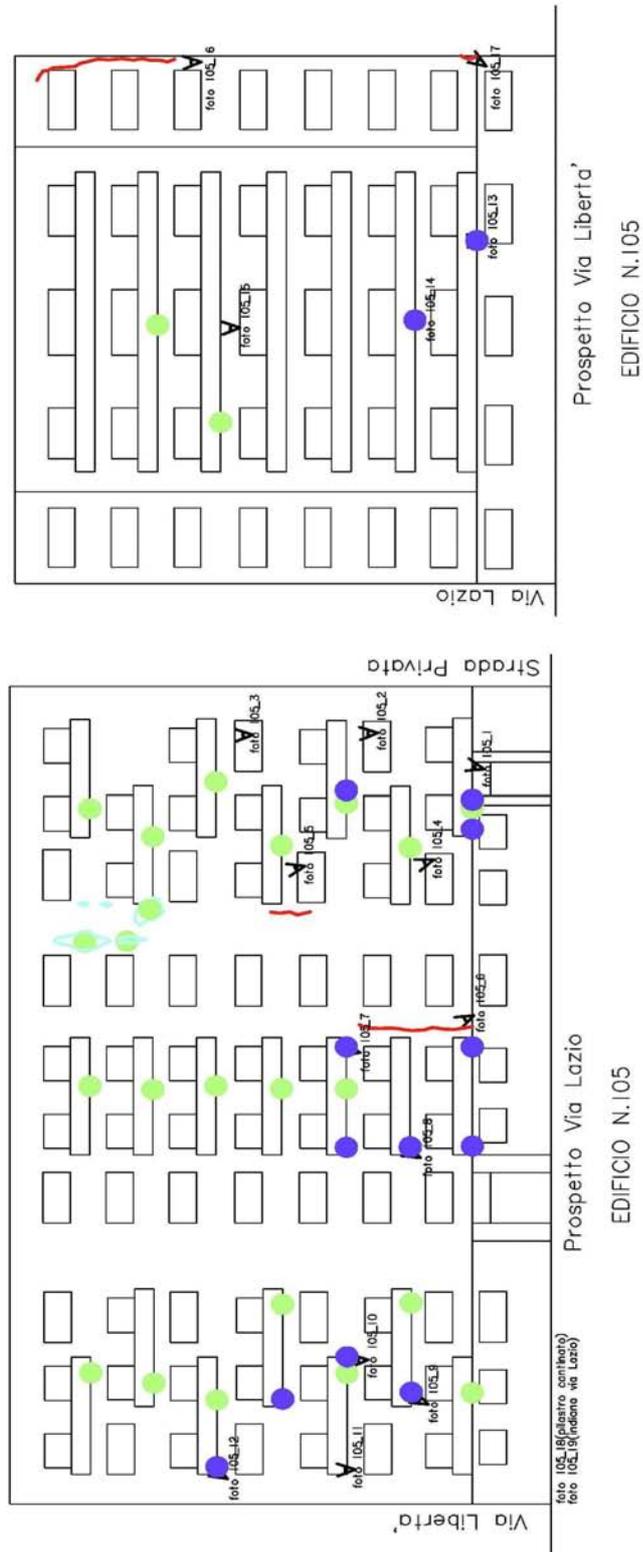



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	105
METROFERROVIA		CLASSE	c
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	LIBERTA'
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

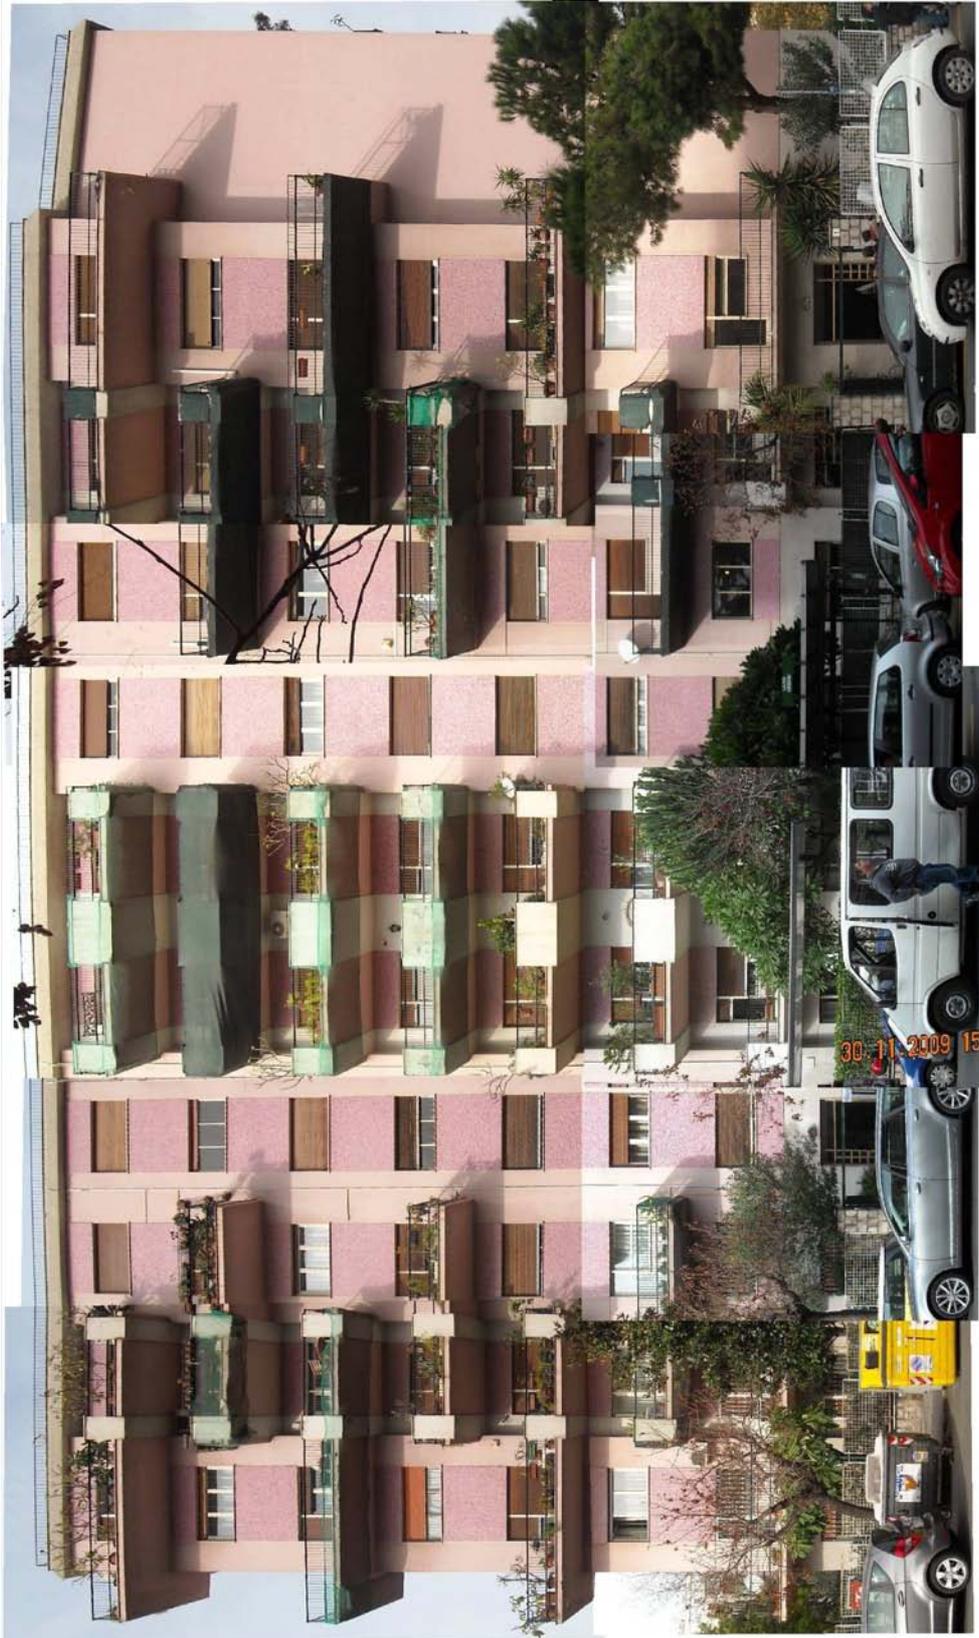

Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	112
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	LIBERTA'
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 112



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Viale Lazio
DESTINAZIONE D'USO:	Civile Abitaz., Ag. Pubblicitaria n°17, Videogames n°15, Neg. casalinghi n°13, Banca n°9
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Dx strada privata, sx Via Sicilia.
INGRESSO:	Viale Lazio n°13
PERIODO DI COSTRUZ.:	Anni '70

PIANI FUORI TERRA: 11

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: 14.79m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 112
CLASSE a
TRATTA FV01
ZONA LIBERTA'

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	Si	C.A.	Si	Laterocementizio
Piano terra	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	C.A.	no	Laterocementizio

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: 0

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni-Balconi

Corrosioni: Armature pilastri e travi - Solai latero-cementizi - Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di c.a.

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -5.70m dal p.c

Livello di falda: Assente

Cavità sotteranee: Probabili

NOTE:

E' stato fatto un reclamo alle ferrovie per notevoli vibrazioni che si avvertono al passaggio del treno. Il piano terra è adibito ad esercizi commerciali. Le ultime due elevazioni sono rientrate rispetto al filo del prospetto e sono appartamenti duplex. Le fondazioni a plinti isolati sono state posate su unico getto di cls di spessore variabile fra 20 e 40 cm. E' presente un modesto quadro fessurativo indotto essenzialmente dal degrado del calcestruzzo e conseguente corrosione delle barre di armatura. Il fenomeno si presenta sia nella struttura intelaiata che negli orizzontamenti. I balconi sono spesso in lieve stato fessurativo nei frontalini e intradossi.



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 112
CLASSE a
TRATTA FV01
ZONA LIBERTA'

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI


S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574

Creazione: 10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velezze con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità con o senza distacco di materiale
 - ◀ Cono ottico fotografia

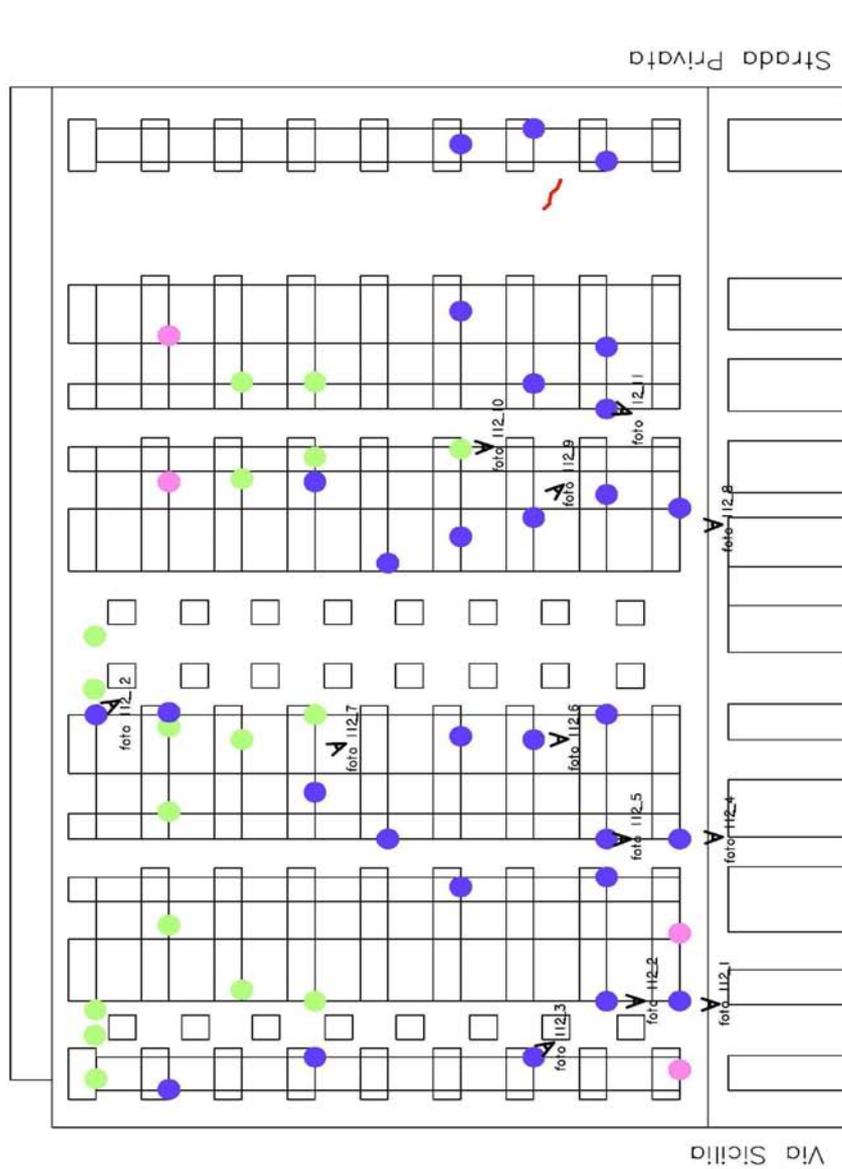


Prospetto edificio e quadro fessurativo evidenziato



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	112
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	LIBERTA'
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

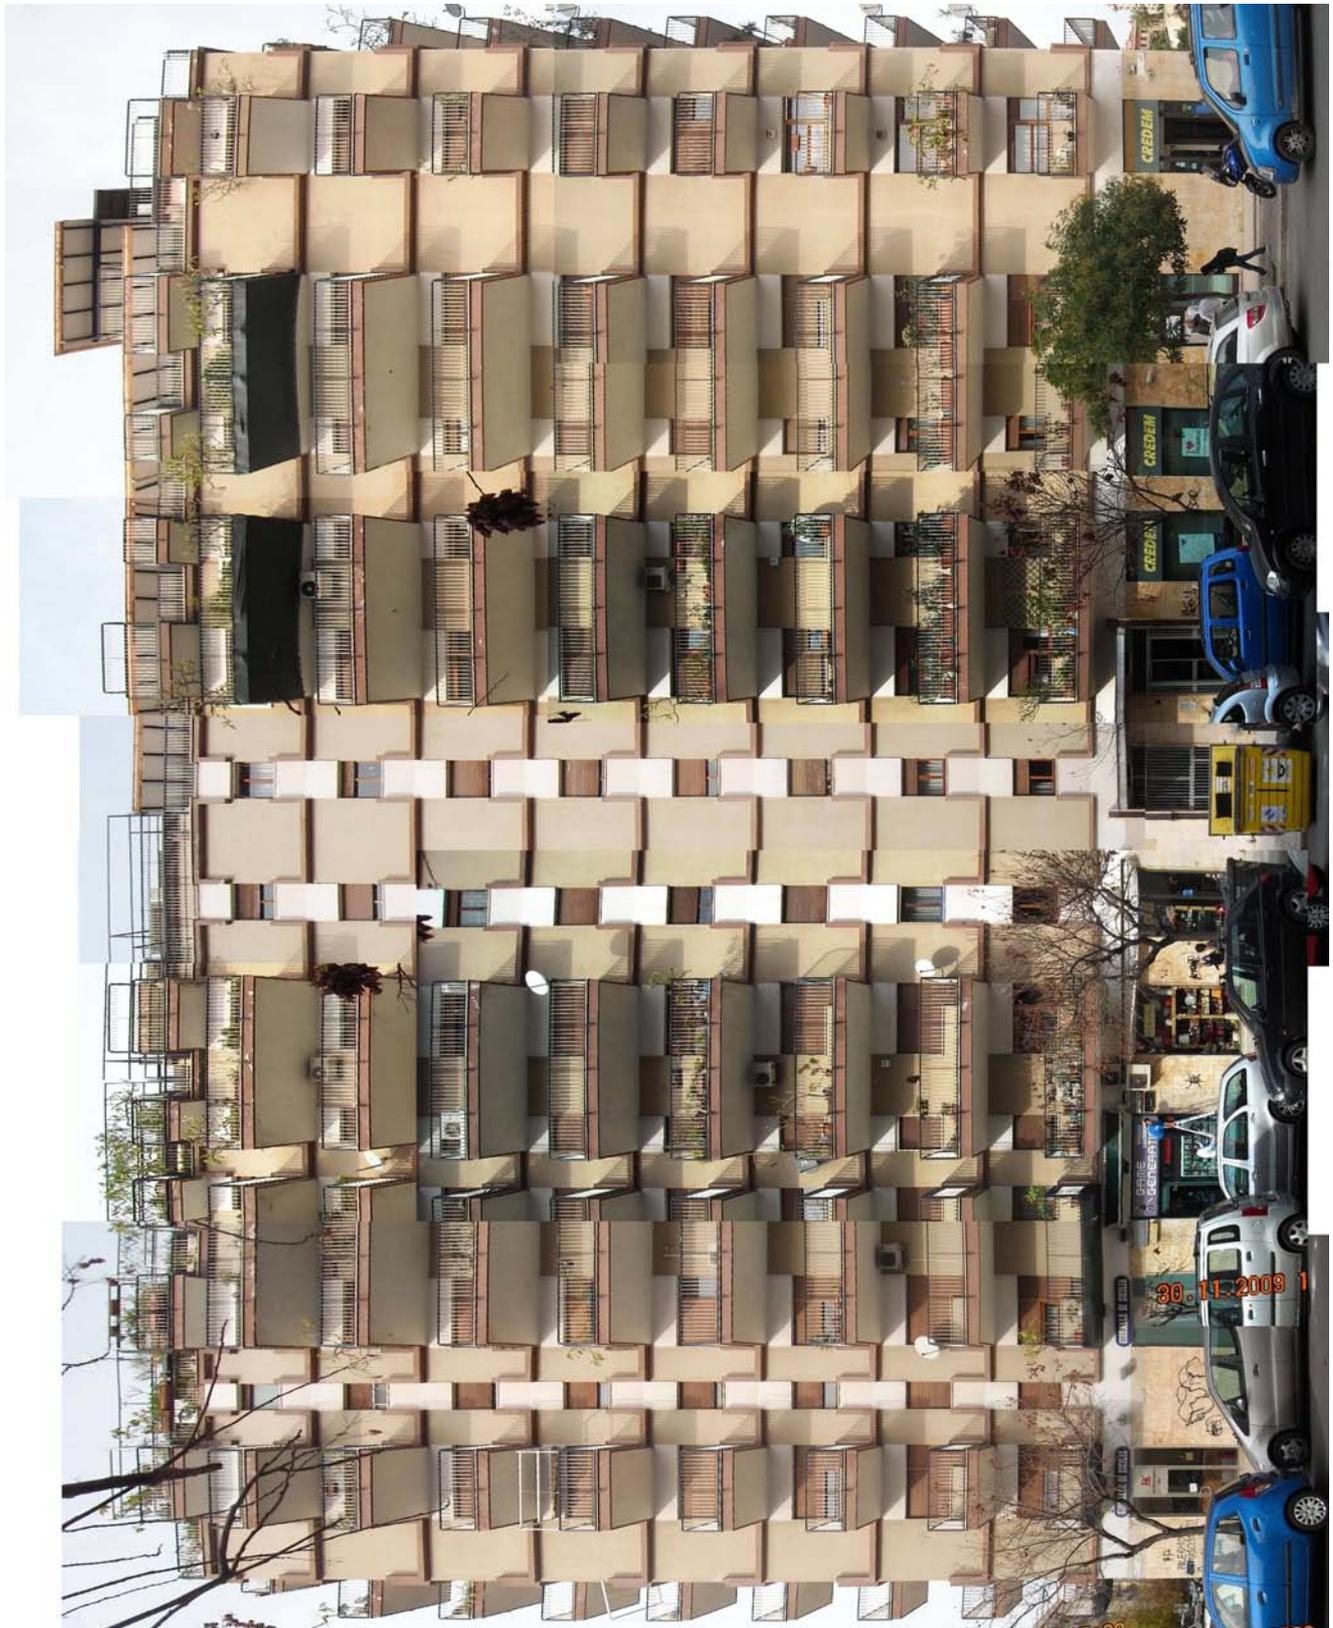

Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 112a
CLASSE a
TRATTA FV01
ZONA LIBERTA'

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI


S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 112a

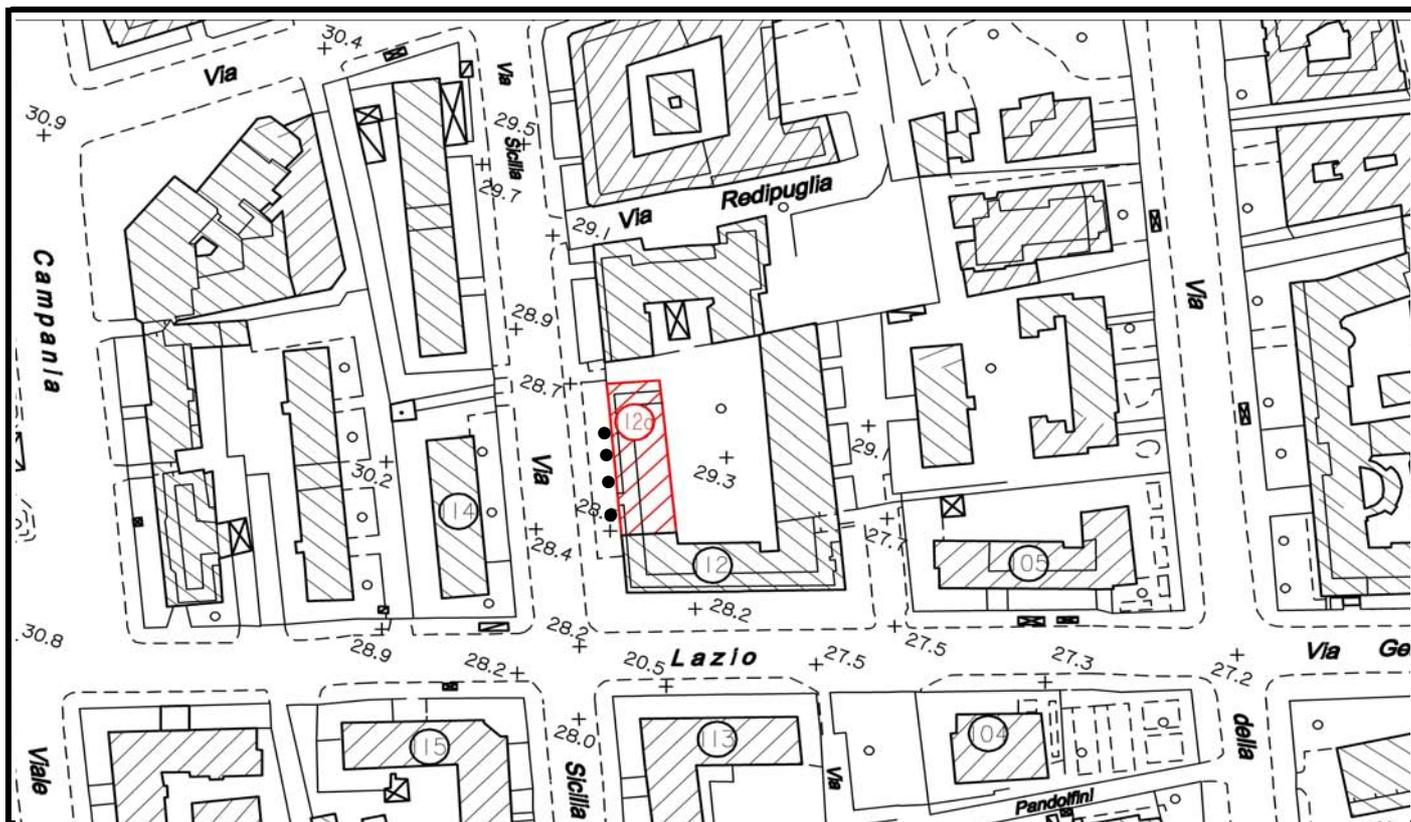

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO: 23/12/2009

UBICAZIONE: Via Sicilia

DESTINAZIONE D'USO: Banca n°8, Negozio di quadri n°4/d, Parrucchiere n°4/c

EDIFICIO STORICO: no

RECETTORE SENSIBILE: no

DELIMITATO DA: Dx edificio, sx scivolo carrabile.

INGRESSO: Via Sicilia n°6

PERIODO DI COSTRUZ.: Anni '70

PIANI FUORI TERRA: 11

PIANI INTERRATI: 1

LUNGHEZZA: 13.40m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **112a**
CLASSE **a**
TRATTA FV01
ZONA LIBERTA'

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	Si	C.A.	Si	Laterocementizio
Piano terra	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:	0
Modifiche alla struttura intelaiata:	Nessuna
Corpi aggiuntivi:	No
Modifiche ai setti murari:	0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	Assenti
Umidità:	Fondazioni
Corrosioni:	Solai latero-cementizi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti (CL)
Quota di imposta:	-5.70m dal p.c.
Livello di falda:	Assente
Cavità sotterranee:	Probabili

NOTE:

Alcuni campi dei solai di copertura del piano cantinato sono fortemente ammalorati,...



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 112a
CLASSE a
TRATTA FV01
ZONA LIBERTA'


RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

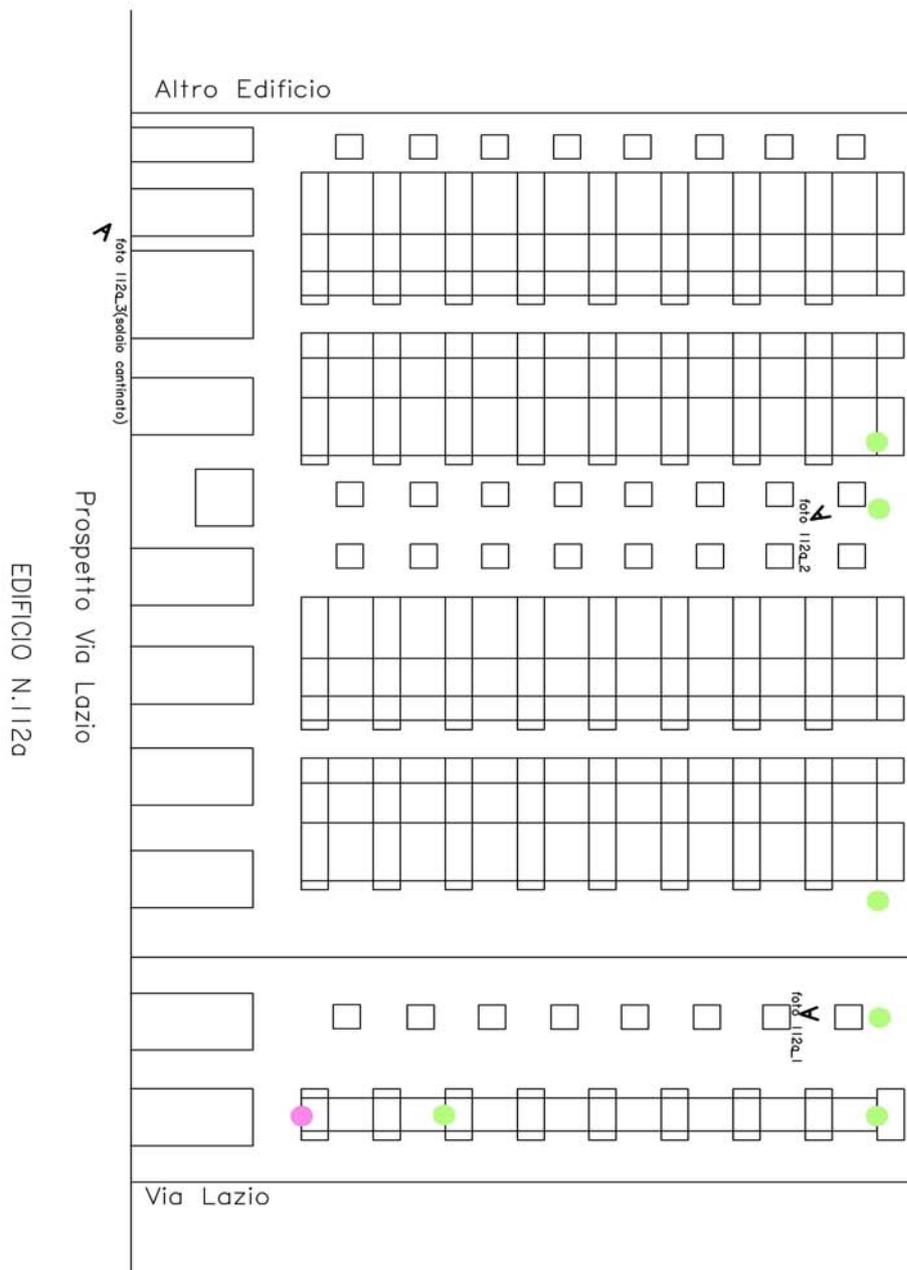

A
Cono ottico fotografia


LEGENDA

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia
- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marni spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	112a
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	LIBERTA'
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

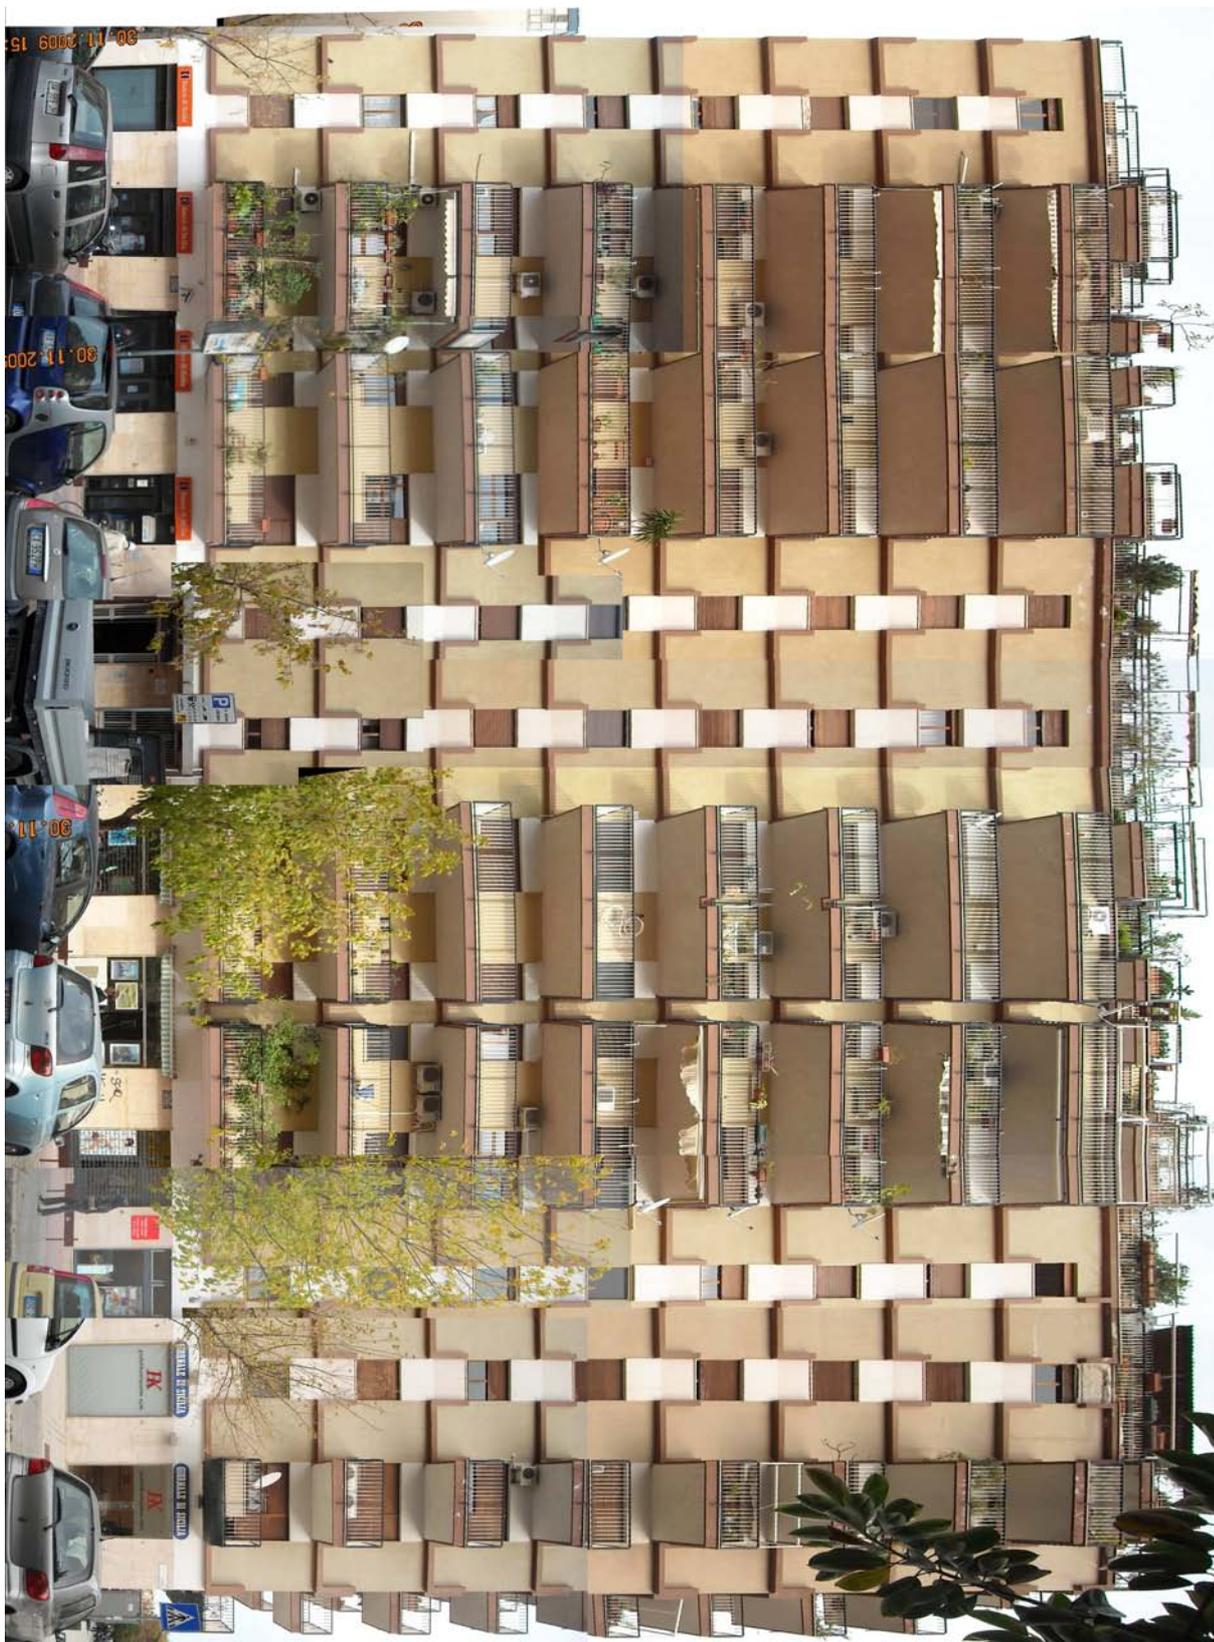

Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **113**
CLASSE **a**
TRATTA FV01
ZONA LIBERTA'

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio
Piano terra	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:	0
Modifiche alla struttura intelaiata:	nessuna
Corpi aggiuntivi:	No
Modifiche ai setti murari:	0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	Lievi
Umidità:	Fondazioni-Balconi
Corrosioni:	assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	Plinti di C.A
Terreni di fondazione:	Calcareniti (CL)
Quota di imposta:	-5.00m dal p.c.
Livello di falda:	Assente
Cavità sotterranee:	Probabili

NOTE:

Il piano cantinato presenta una camera d'aria che si sviluppa per l'intero perimetro dell'edificio e sporge di circa 80 cm rispetto al filo dei prospetti. Il muro controterra della camera d'aria è in muratura con speroni di c.a.. La muratura presenta lesioni di apertura modesta sub-verticali e distacco dell'intonaco mentre gli speroni mostrano sollevamenti del copriferro e corrosione delle barre di armatura. Si avvertono notevoli vibrazioni al passaggio del treno. I frontalini e i muretti dei balconi presentano lesioni e mancanza degli intonaci di rivestimento, bollature delle coloriture e degrado. Il pilastro dell'angolo di viale Lazio e via Sicilia presenta uno stato di degrado con distacco del copriferro e lesioni degli intonaci.



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 113
CLASSE a
TRATTA FV01
ZONA LIBERTA'

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S.TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574

Creazione: 10-nov-09



Prospetto Via Lazio

EDIFICIO N.113



Prospetto Via Sicilia

EDIFICIO N.113

A

LEGENDA

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità' con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografico

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Volette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità' con ammaloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	113
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	LIBERTA'
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **114**
CLASSE **a**
TRATTA FV01
ZONA LIBERTA'

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI


S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 114

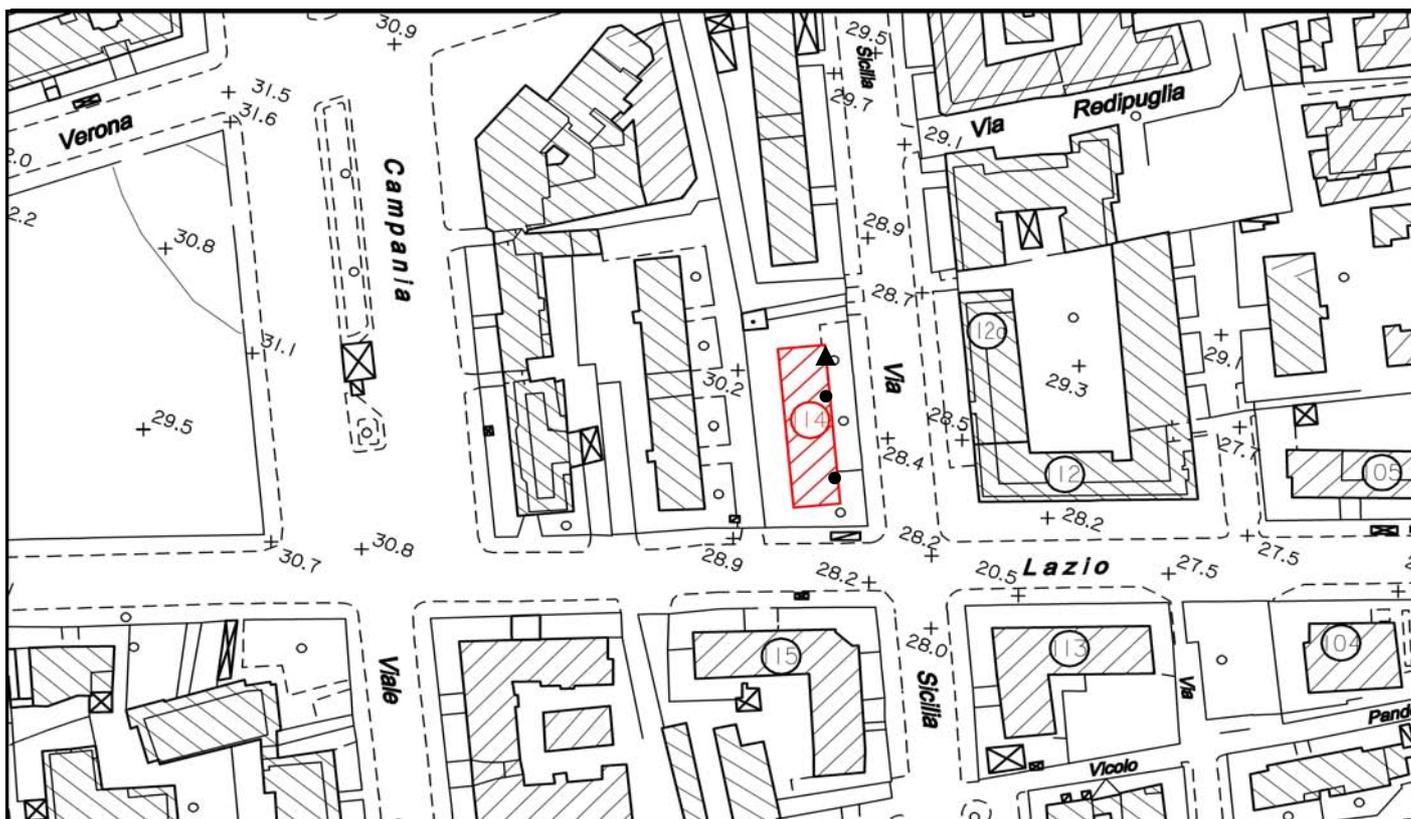

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Via Sicilia angolo Viale Lazio
DESTINAZIONE D'USO:	Civile Abitazione
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Stradine interne private
INGRESSO:	Via Sicilia n°5-7
PERIODO DI COSTRUZ.:	1950 circa

PIANI FUORI TERRA: 6

PIANI INTERRATI: 1 a filo edificio (-3.00m)

LUNGHEZZA: 39.06m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 114
CLASSE a
TRATTA FV01
ZONA LIBERTA'

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio
Piano terra	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio
Piano ammezzato	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio
Piano Primo	Si	No	C.A.	no	Laterocementizio

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:	0
Modifiche alla struttura intelaiata:	nessuna
Corpi aggiuntivi:	No
Modifiche ai setti murari:	0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	Lievi
Umidità:	Fondazioni-Balconi
Corrosioni:	Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	Plinti di C.A
Terreni di fondazione:	Calcareniti (CL)
Quota di imposta:	-4.00m dal p.c.
Livello di falda:	Assente
Cavità sotteranee:	Probabili

NOTE:

Sono presenti lesioni sub-verticali negli elementi della struttura intelaiata per degrado del calcestruzzo e conseguente corrosione delle barre di armatura. Nei balconi gli ammaloramenti sono dovuti allo smaltimento delle acque meteoriche. Degrado del frontalino e dell'intonaco di diversi balconi dei prospetti di via Lazio e via Sicilia con distacco della pellicola, lesioni negli intonaci.



Città di Palermo


SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	114
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	LIBERTA'
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione:	10-nov-09

LEGENDA

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidita' con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidita' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidita' con ammaloramenti - lieve

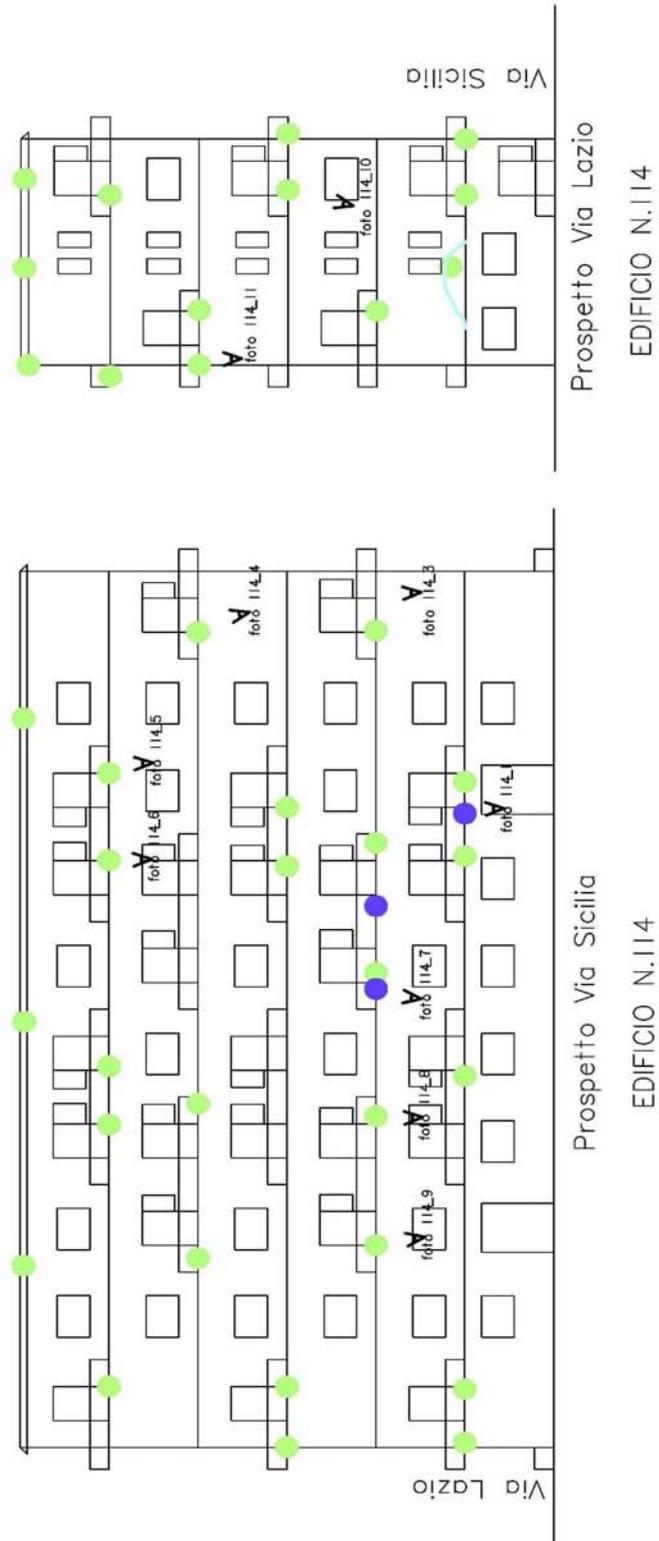

Prospetto edificio e quadro fessurativo evidenziato



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	114
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	LIBERTA'
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO METROFERROVIA TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		EDIFICIO N. 115
		CLASSE a
		TRATTA FV01
		ZONA LIBERTA'
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 115

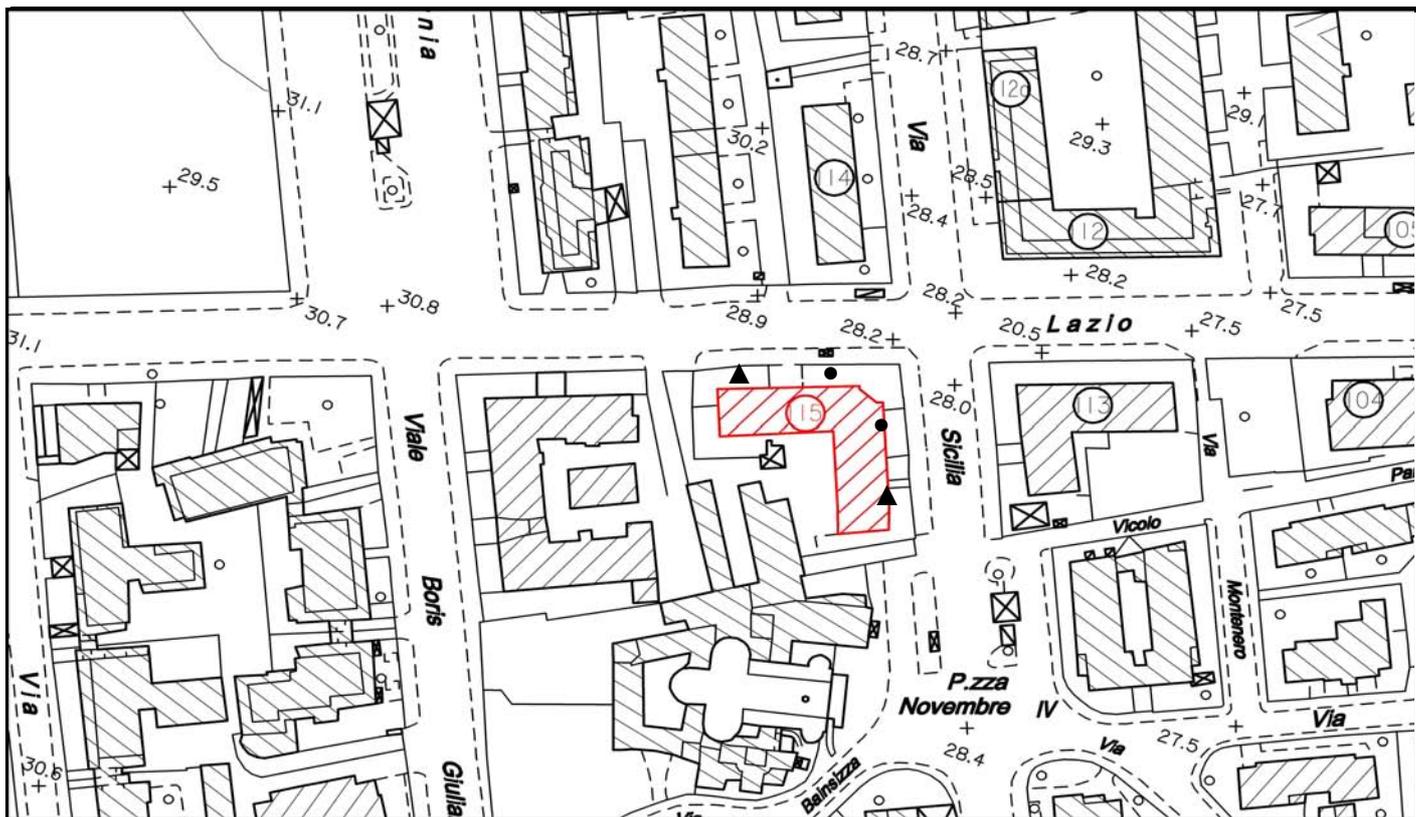

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

- Ingresso PEDONALE
- ▲ Ingresso CARRABILE
- Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Viale Lazio angolo via Sicilia
DESTINAZIONE D'USO:	Civile Abitazione
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Dx strada privata, sx strada privata.
INGRESSO:	Via Lazio n°6, via Sicilia n°3
PERIODO DI COSTRUZ.:	1960 circa

PIANI FUORI TERRA: 7

PIANI INTERRATI: 1 a filo edificio con indiana sporgente di 0.80m circa

LUNGHEZZA: 30.00m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 115
CLASSE a
TRATTA FV01
ZONA LIBERTA'

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio
Piano terra	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	C.A.	no	Laterocementizio

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: 0

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Assenti

Umidità: Assente

Corrosioni: assenti

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Plinti di C.A

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -4.50m dal p.c.

Livello di falda: Assente

Cavità sotterranee: Probabili

NOTE:


Il piano cantinato presenta una camera d'aria che si sviluppa per l'intero perimetro dell'edificio e sporge di circa 80 cm rispetto al filo dei prospetti. Il muro contro-terra della camera d'aria è in muratura con speroni di c.a.. La muratura presenta lesioni d'apertura modesta sub- verticali e distacci dell'intonaco mentre gli speroni mostrano sollevamenti del copriferro e corrosione delle barre di armatura. Si avvertono notevoli vibrazioni al passaggio del treno. Amm. Sig. Oliva tel. 091307690



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	115
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	LIBERTA'
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione: 10-nov-09	

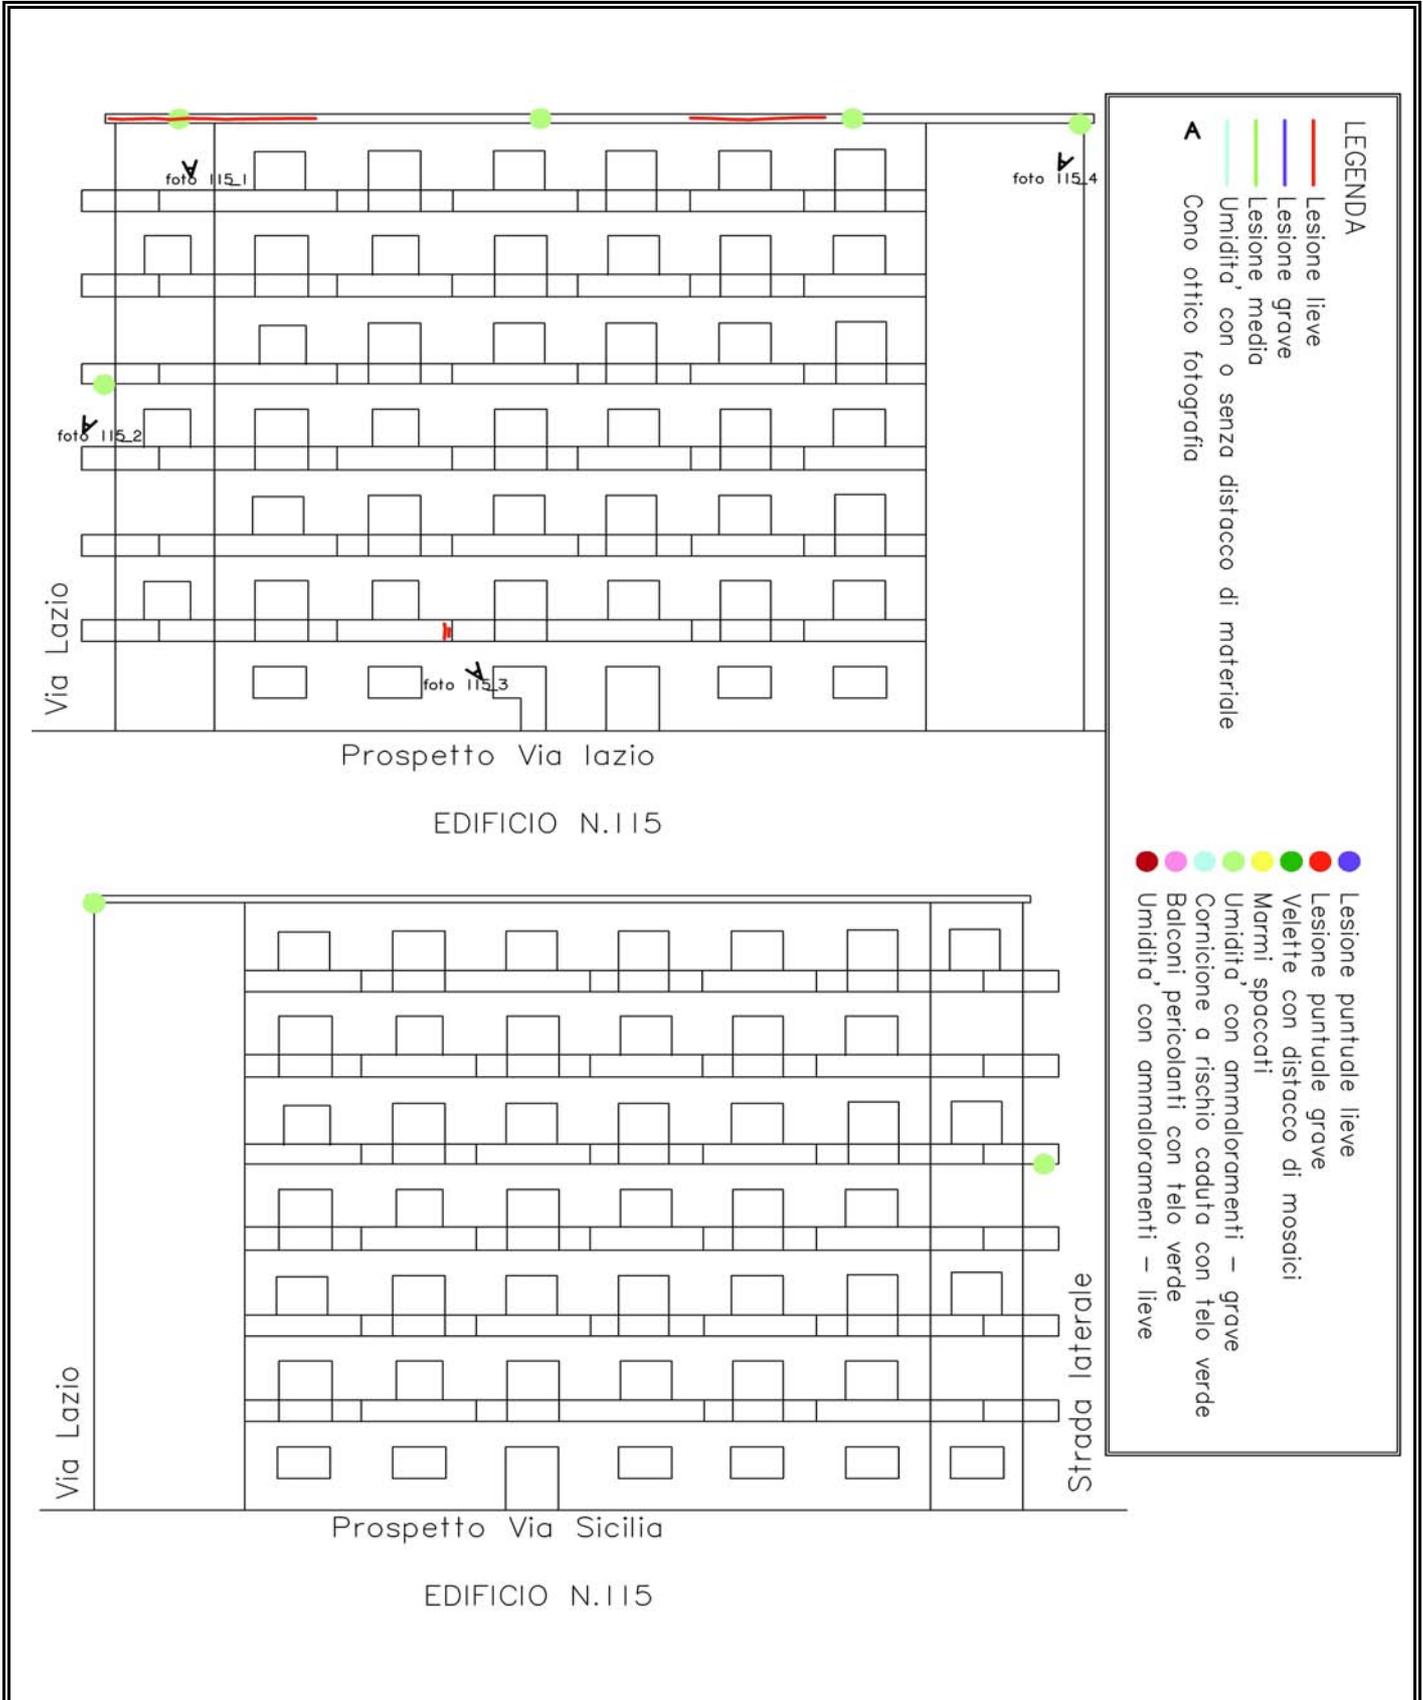

Prospetto edificio e quadro fessurativo evidenziato



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	115
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV01
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	LIBERTA'
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	116
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV02/GA12
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	PORTO
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 116

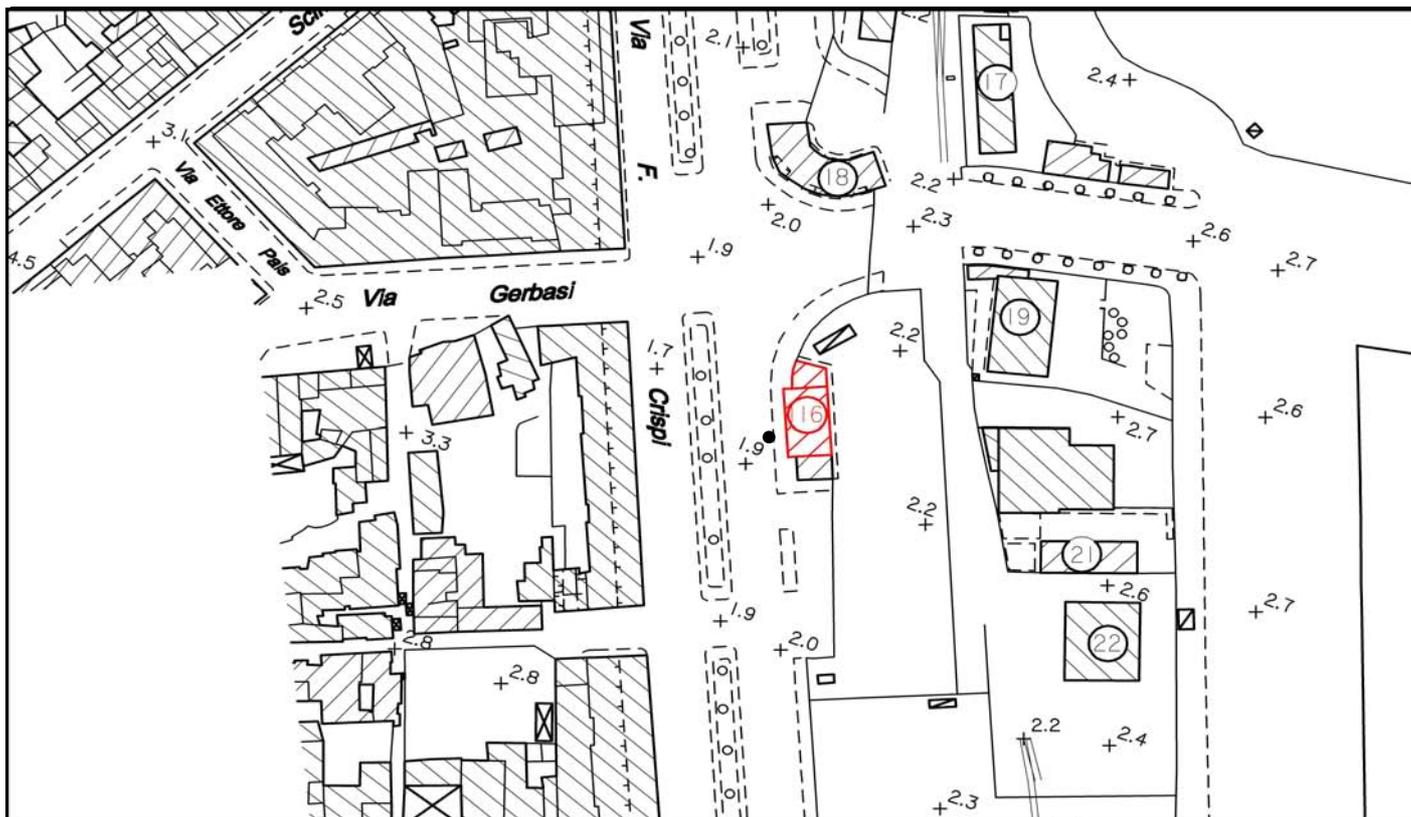

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Via F.sco Crispi
DESTINAZIONE D'USO:	ex. Uffici Guardia di Finanza
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Via F.sco Crispi, Porto di Palermo
INGRESSO:	Via F.sco Crispi n° 155
PERIODO DI COSTRUZ.:	1950-60

PIANI FUORI TERRA: **1**

PIANI INTERRATI: **no**

LUNGHEZZA: 9.63m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 116
CLASSE b
TRATTA FV02/GA12
ZONA PORTO

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	muratura	No	Laterocementizio
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	No	0	0	0	0

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: 0

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: no

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni-solai latero-cementizi

Corrosioni: Solai latero-cementizi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura

Terreni di fondazione: Riporti (R)

Quota di imposta: -0.50m dal p.c.

Livello di falda: -2.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

E' prevista la demolizione parziale dell'edificio (corpo di minor altezza posto lato politeama). Qualche ammaloramento dell'intonaco in corrispondenza del cornicione e parte sottostante. Degrado degli intonaci a rivestimento del piano terra in contatto con l'asfalto, esteso per umidità di risalita




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	116
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV02/GA12
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	PORTO
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione:	10-nov-09

LEGENDA	
	Lesione lieve
	Lesione grave
	Lesione media
	Umidità' con o senza distacco di materiale
	Cono ottico fotografia
	Lesione puntuale lieve
	Lesione puntuale grave
	Velette con distacco di mosaici
	Marmi spaccati
	Umidità' con ammaloramenti - grave
	Cornicione a rischio caduta con telo verde
	Balconi pericolanti con telo verde
	Umidità' con ammaloramenti - lieve

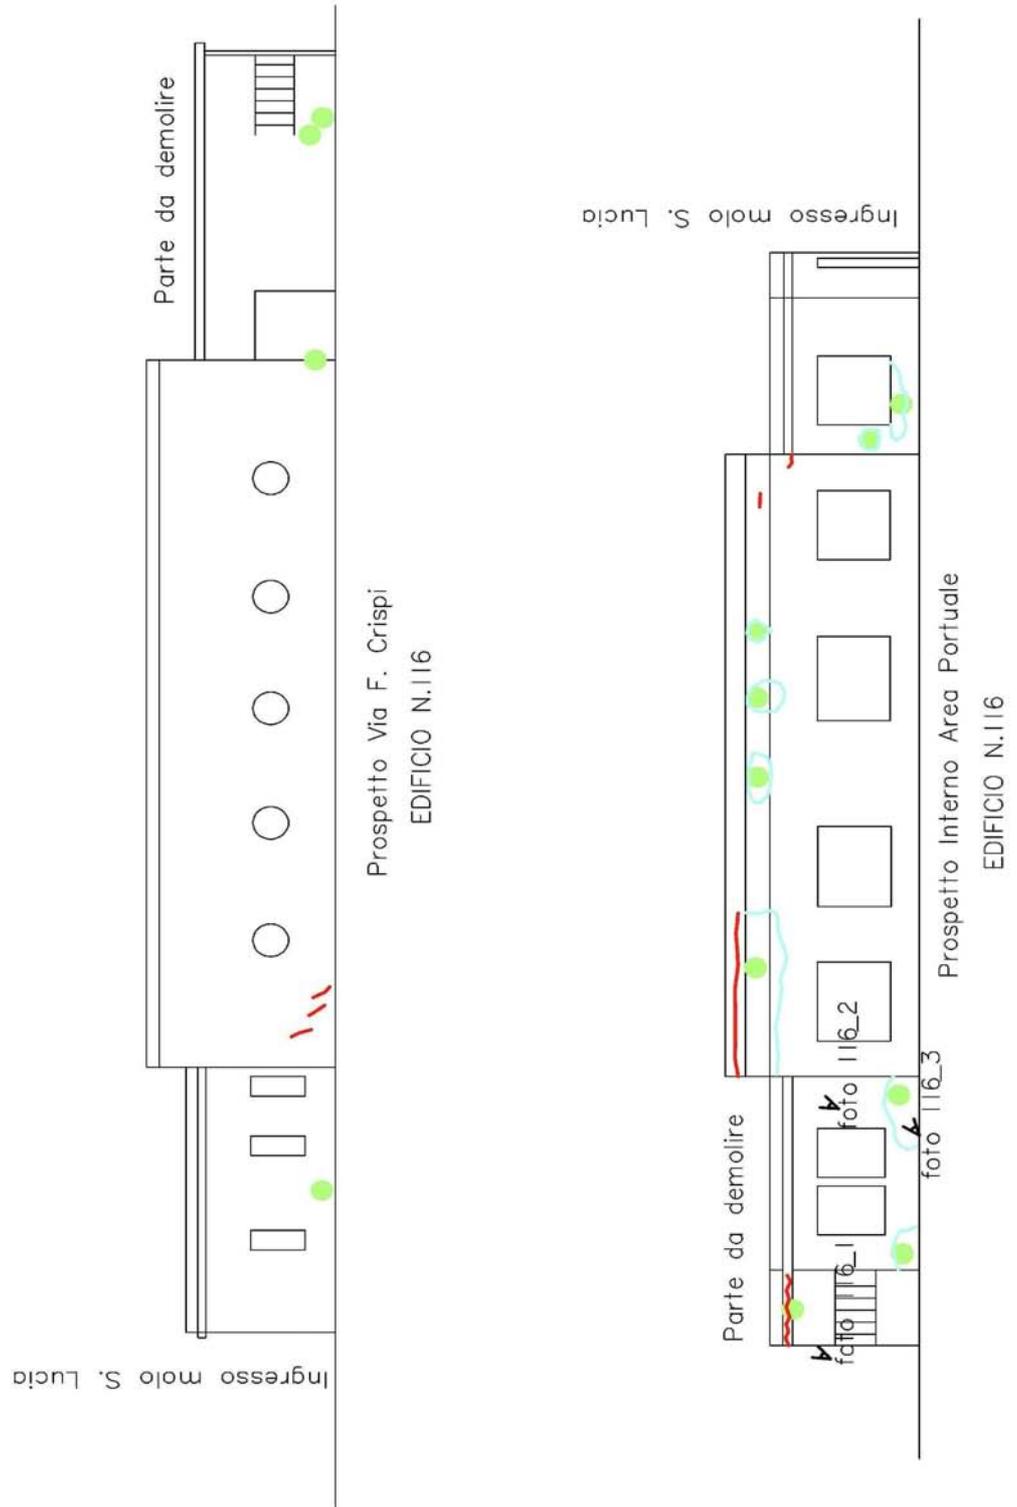



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	116
METROFERROVIA		CLASSE	b
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV02/GA12
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	PORTO
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	117
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 117

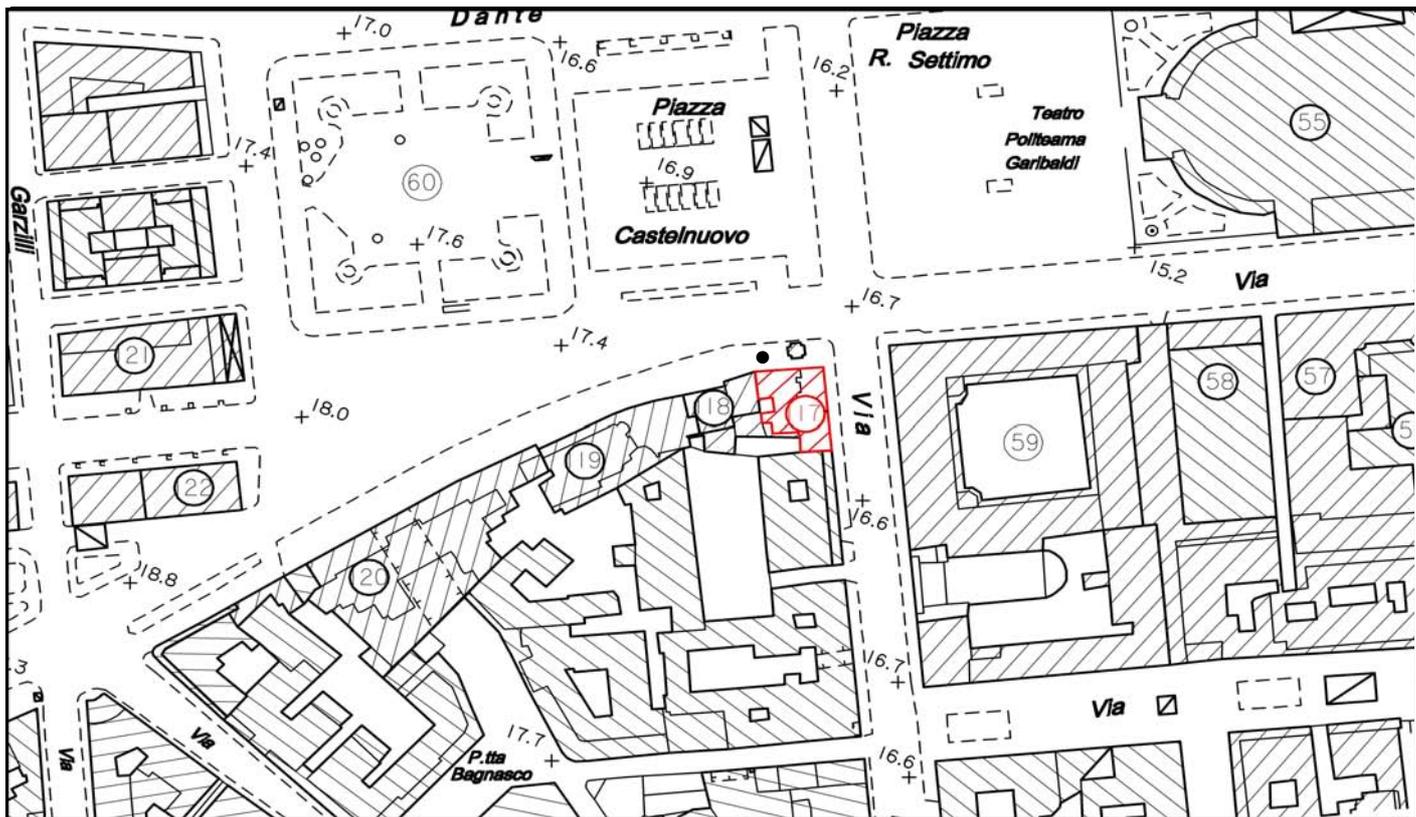

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	P.zza Castelnuovo angolo via R. Settimo
DESTINAZIONE D'USO:	Civile Abitazione n°4, Giornalaio n°2, Telefonia n°3
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Dx edificio 4 piani f.t; sx via R. Settimo
INGRESSO:	P.zza Castelnuovo n°4
PERIODO DI COSTRUZ.:	15/04/1905

PIANI FUORI TERRA: **6**

PIANI INTERRATI: **no**

LUNGHEZZA: 16.09m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **117**
CLASSE **a**
TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	0	0	0	0	0
Primo seminterrato	0	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	muratura	No	Laterocementizio
Piano ammezzato	Si	No	Muratura	No	Laterocementizio
Piano Primo	Si	No	muratura	no	Laterocementizio

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi:	0
Modifiche alla struttura intelaiata:	0
Corpi aggiuntivi:	Si
Modifiche ai setti murari:	Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure:	Lievi
Umidità:	Balconi
Corrosioni:	Solai latero-cementizi - Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione:	Cordolo in muratura
Terreni di fondazione:	Calcareniti (CL)
Quota di imposta:	-2.00m dal p.c.
Livello di falda:	-9.00m dal p.c.
Cavità sotterranee:	Assenti

NOTE:


E' presente una sopraelevazione non rilevata precedentemente



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	117
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione: 10-nov-09	

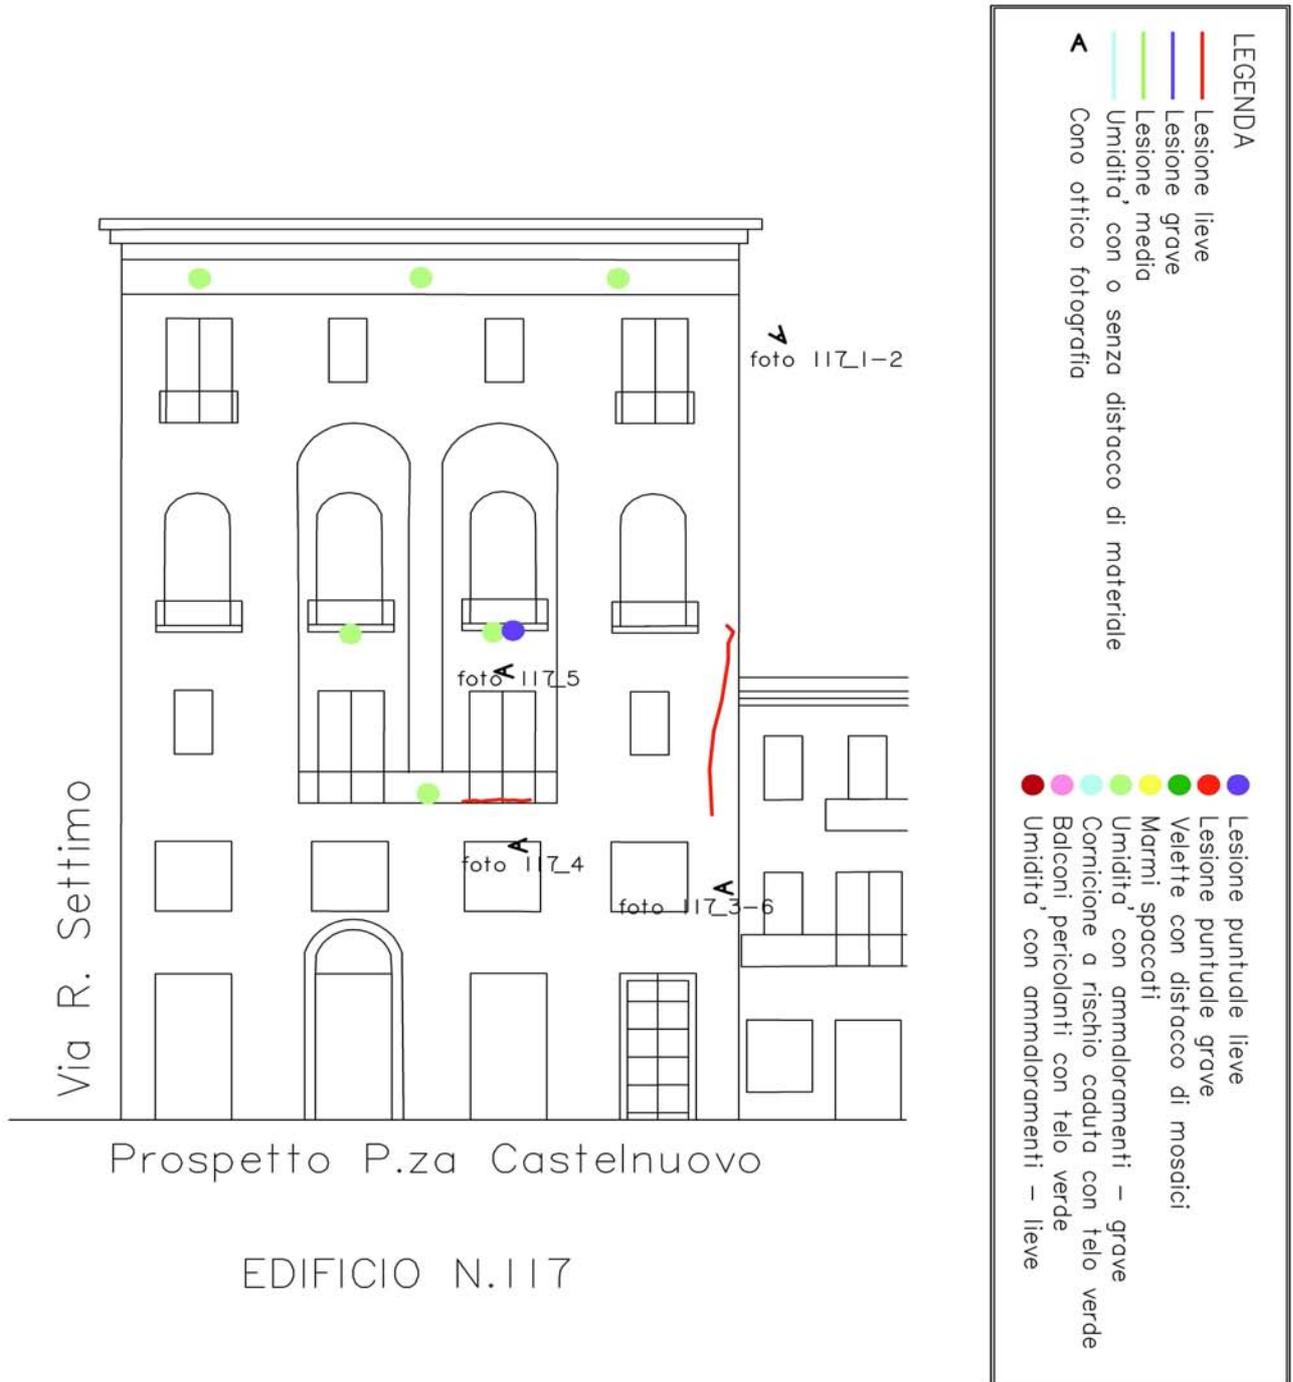



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	117
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	118
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 118

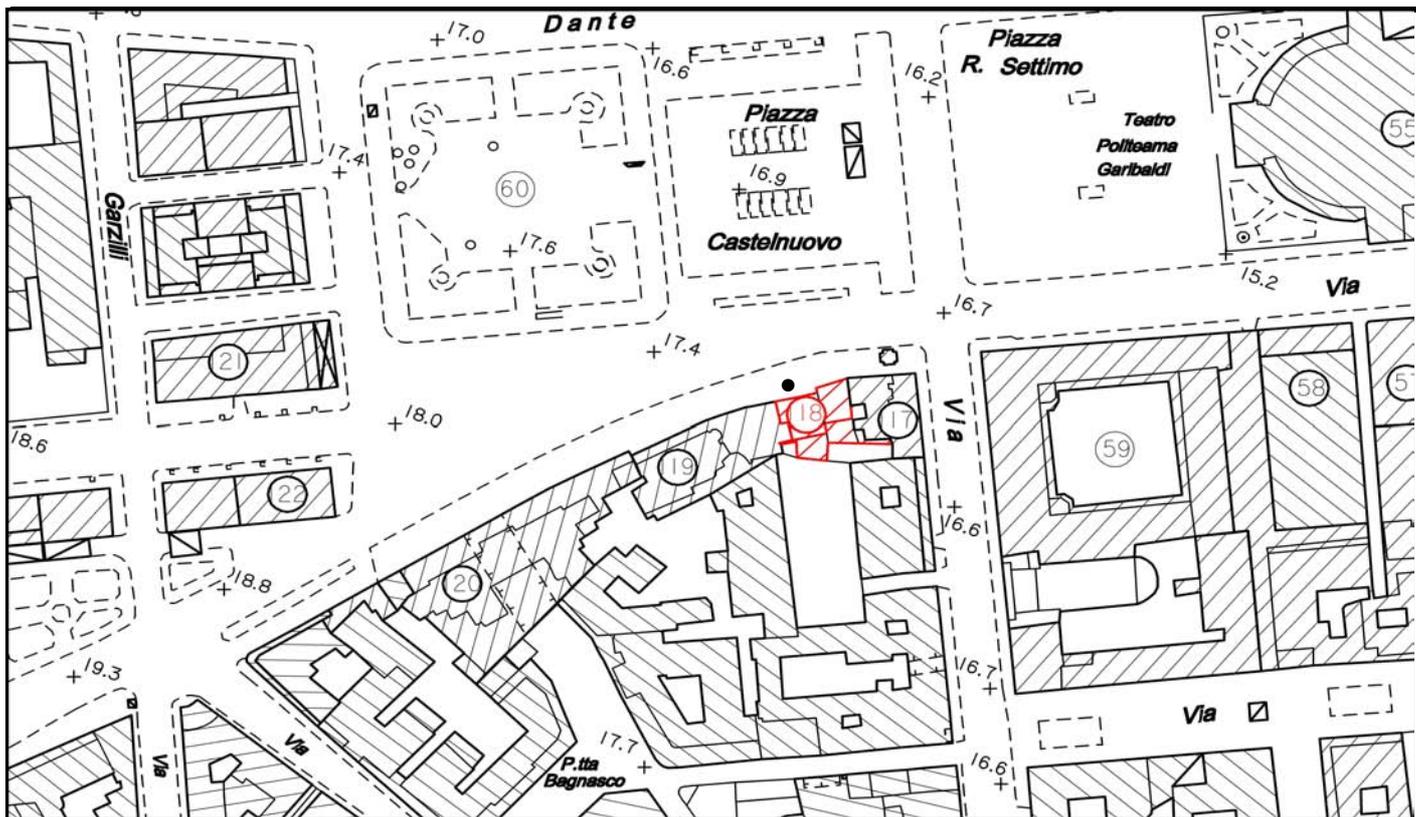

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	P.zza Castelnuovo
DESTINAZIONE D'USO:	Civile Abitazione , Negozio n°5
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	Dx edificio 9 piani f.t. sx edificio 5 paini f.t.
INGRESSO:	P.zza Castelnuovo n°6
PERIODO DI COSTRUZ.:	1950 circa

PIANI FUORI TERRA: 4

PIANI INTERRATI: No

LUNGHEZZA: 12.68m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. **118**
CLASSE **a**
TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	C.A.	no	Laterocementizio

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: 0

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Si, sopraelevazione

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Assente

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: 00/01/1900

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -9.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:


Lesioni lievi degli architravi varchi di facciata lesioni nella soletta del balcone da corrosione.



Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	118
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione: 10-nov-09	

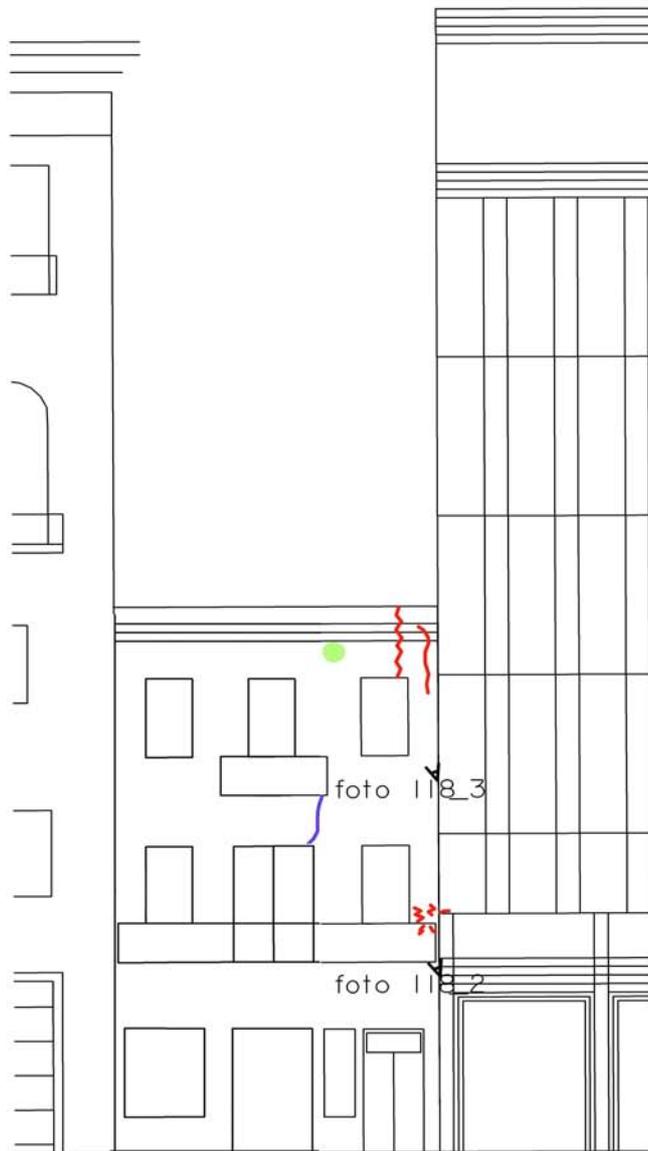

Prospetto P.za Castelnuovo

EDIFICIO N.118

LEGENDA	
	Lesione lieve
	Lesione grave
	Lesione media
	Umidità' con o senza distacco di materiale
	Cono ottico fotografia
	Lesione puntuale lieve
	Lesione puntuale grave
	Vallette con distacco di mosaici
	Marni spaccati
	Umidità' con ammaloramenti - grave
	Cornicione a rischio caduta con telo verde
	Balconi pericolanti con telo verde
	Umidità' con ammaloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	118
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09



Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 119
CLASSE a
TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI


S.A.S.TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

EDIFICIO N. 119

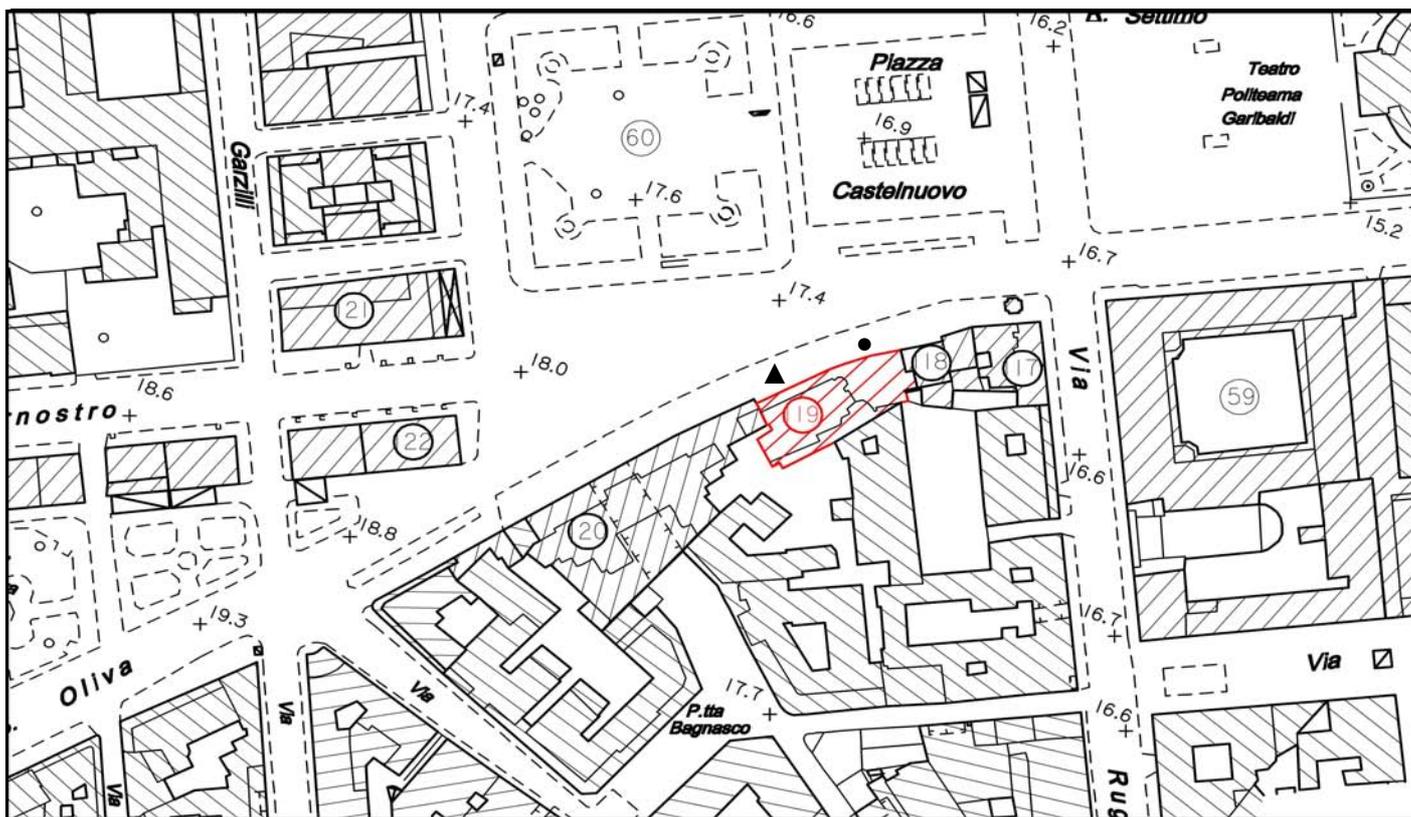

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO: 23/12/2009

UBICAZIONE: P.zza Castelnuovo

DESTINAZIONE D'USO: Civile abitazioni, negozio di abbigliamento n°7, telefono n°8, Spinnato 9-10-11, Ass. Libera n°13

EDIFICIO STORICO: no

RECETTORE SENSIBILE: no

DELIMITATO DA: dx edificio 10 piani f.t.; sx edificio 4 piani f.t.

INGRESSO: P.zza Castelnuovo n°12

PERIODO DI COSTRUZ.: 31/05/1905

PIANI FUORI TERRA: 9

PIANI INTERRATI: 2 ad una profondità di circa -9.00m sporgenti dal filo edificio di circa 2.00m su P.zza Castelnuovo

LUNGHEZZA: 14.90m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 119
CLASSE a
TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	Si	Si	C.A	no	Laterocementizio
Primo seminterrato	Si	Si	C.A.	No	Laterocementizio
Piano terra	Si	No	C.A	No	Laterocementizio
Piano ammezzato	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio
Piano Primo	Si	No	C.A	no	Laterocementizio

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: 0

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni-Balconi

Corrosioni: Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Travi di c.a.

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -11.00m dal p.c.

Livello di falda: -9.00m dal p.c.

Cavità sotterranee: Assenti

NOTE:

Il portiere, che ha visto costruire il palazzo, afferma che la fondazione è del tipo a platea con spessore di 1.80m. Un quadrofessurativo è presente nei balconi dove a causa di un imperfetto smaltimento delle acque meteoriche si è verificato l'ammaloramento dei frontalini.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	119
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velelle con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità con ammaloramenti - lieve

- LEGENDA**
- Lesione lieve
 - Lesione grave
 - Lesione media
 - Umidità con o senza distacco di materiale
 - Cono ottico fotografia

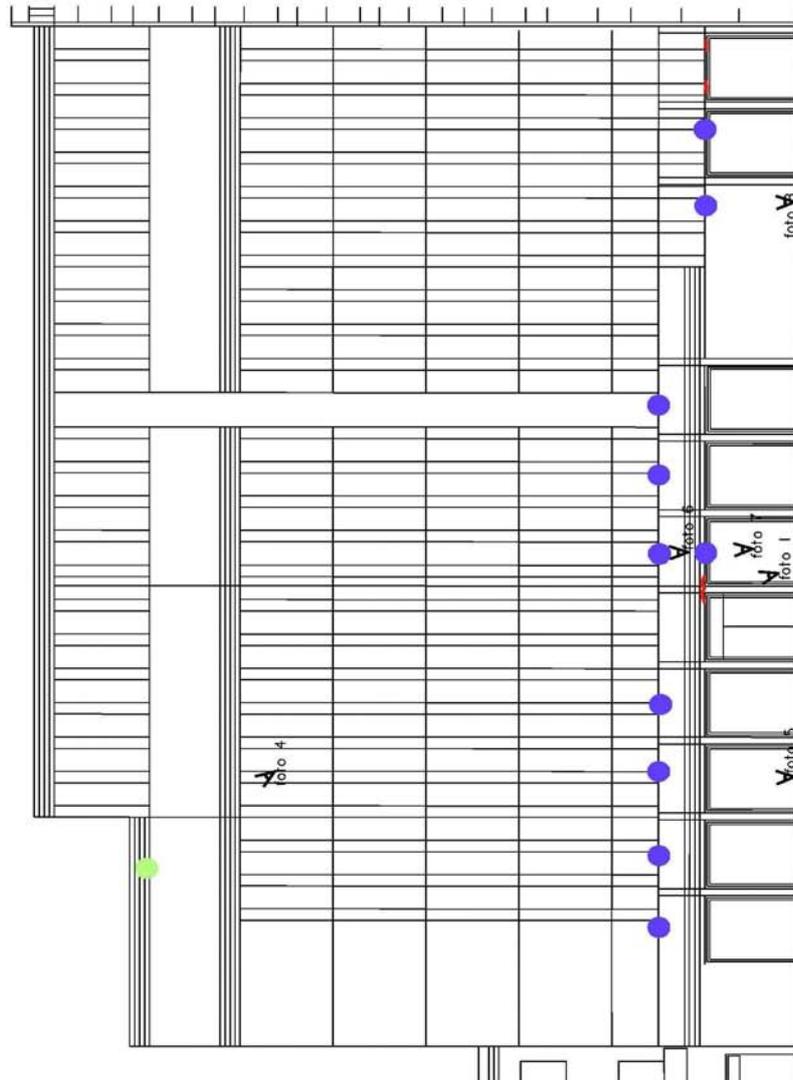


Prospetto P.za Castelnuevo

EDIFICIO N.119



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	119
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

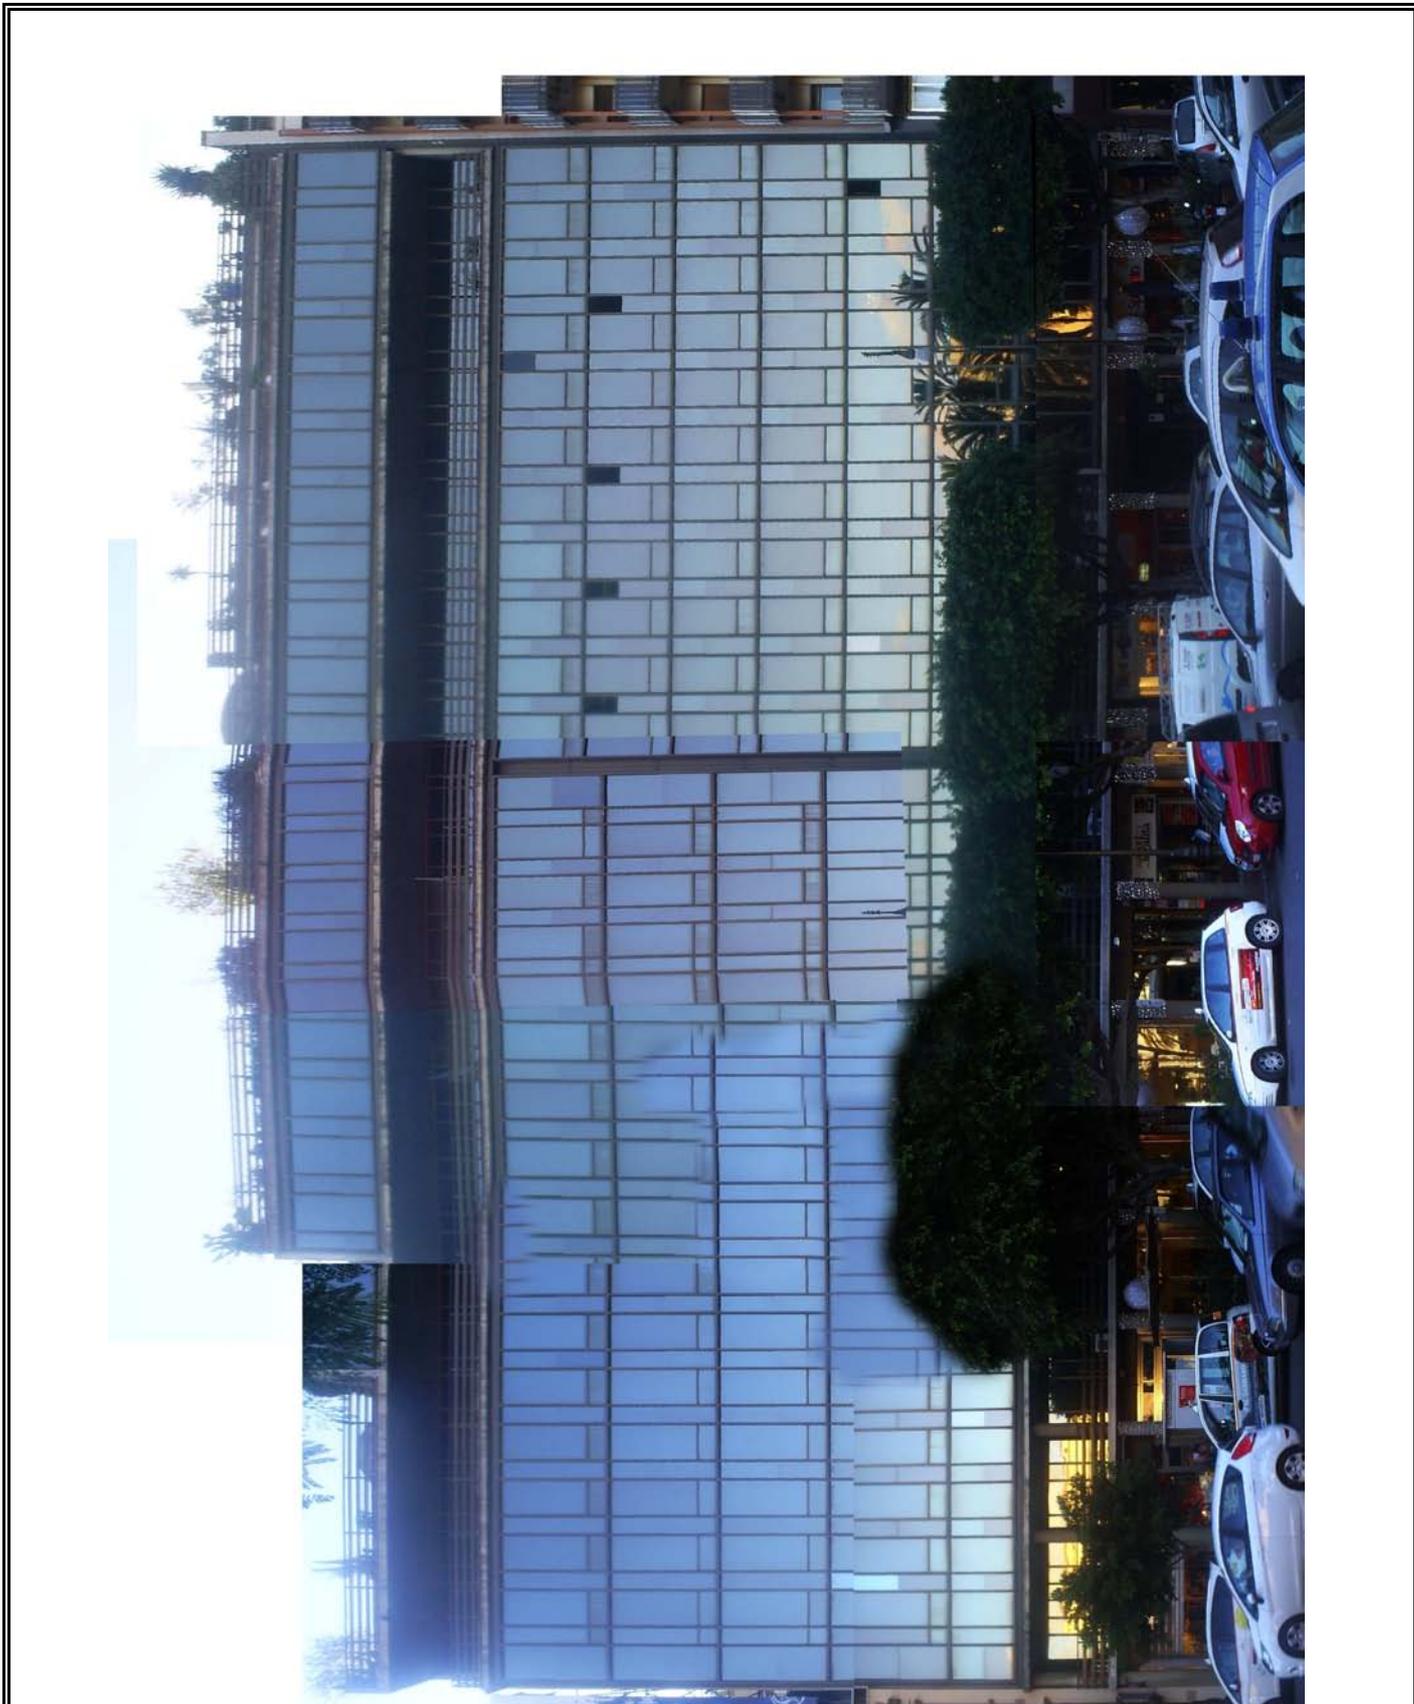

Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	120
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 120



Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	P.zza Castelnuovo
DESTINAZIONE D'USO:	Civile abitazioni, articoli sportivi n°20, Farmacia n°22, Gelateria n°23, Mc Donald's n°25-26, Banca
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	dx edificio 8 piani f.t.; sx edificio 9 piani f.t.
INGRESSO:	P.zza Castelnuovo n°26/a/b
PERIODO DI COSTRUZ.:	21/05/1905

PIANI FUORI TERRA: 10

PIANI INTERRATI: 2 ad una profondità di circa 9.00m a filo edificio

LUNGHEZZA: 23.88m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 120
CLASSE a
TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	Si	Si	C.A.	no	Laterocementizio
Primo seminterrato	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio
Piano terra	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio
Piano ammezzato	Si	No	C.A.	No	Laterocementizio
Piano Primo	Si	No	C.A.	no	Laterocementizio

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: 0

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: no

Modifiche ai setti murari: 0

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni-solai latero-cementizi

Corrosioni: Solai latero-cementizi - Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Travi di c.a.

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -11.00m dal p.c.

Livello di falda: -9.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

A causa di una perdita fognaria localizzata si è verificato l'ammaloramento di una porzione del solaio del piano ammezzato. I balconi presentano gravi di corrosione delle armature esplosione dei tondelli e distacco di intonaco e rischio di caduta di materiale. Alcuni setti di facciata rivestite in piastrelle presentano distacchi e mancanze.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	120
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione: 10-nov-09	

LEGENDA

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità' con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia
- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità' con ammaloramenti - lieve

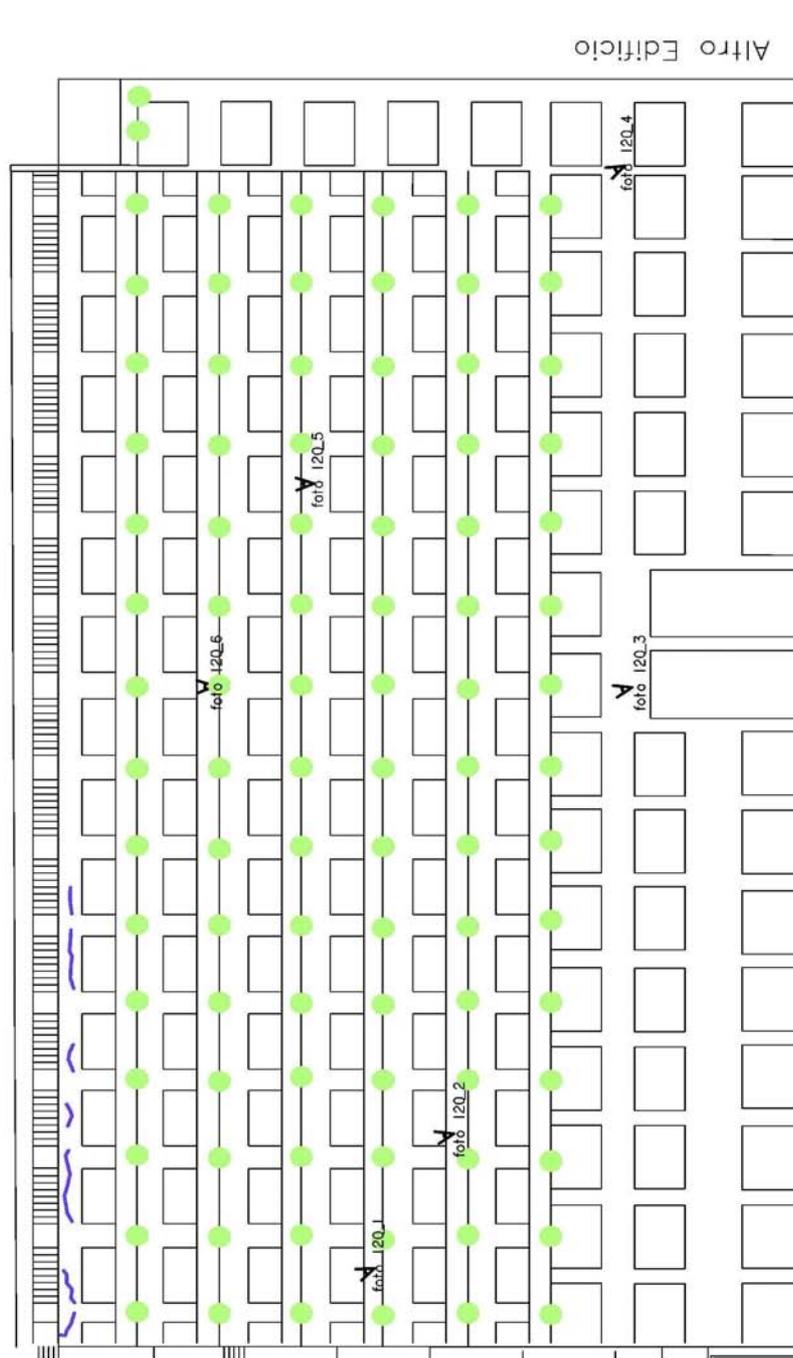

Prospetto P.za Castelnuovo - Via S. Oliva

EDIFICIO N.120



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	120
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	121
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 121

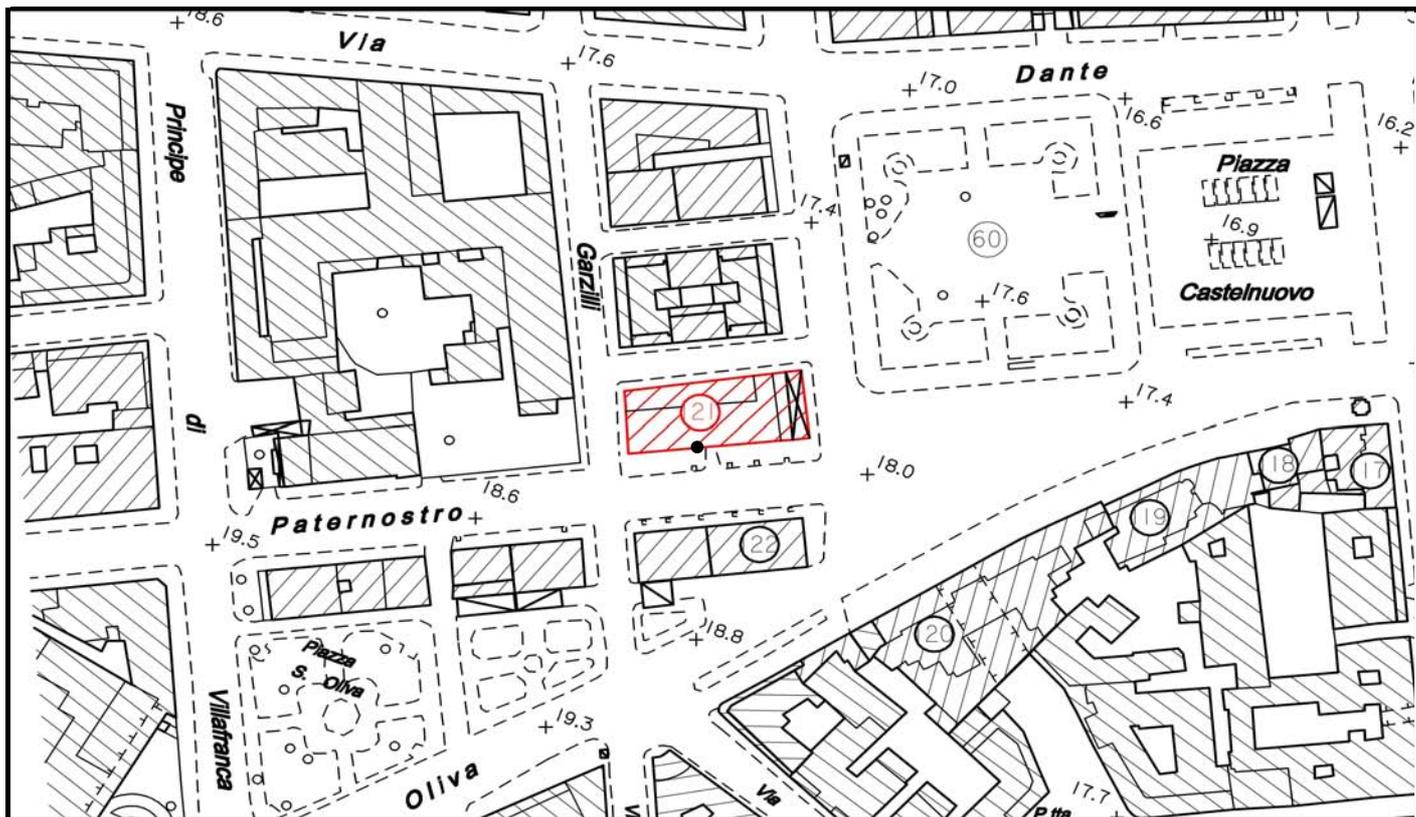

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Via P. Paternostro
DESTINAZIONE D'USO:	Civile abitazione, pizzeria n°1, ferramenta n°3, ma gazzino n°5, neg. Fotografico n°7
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	strade
INGRESSO:	Via P. Paternostro n°1
PERIODO DI COSTRUZ.:	Primi dell'900

PIANI FUORI TERRA: **6**

PIANI INTERRATI: Si, uno a filo edificio su P.zza Castelnovo ad una profondità di circa -4.00m;
uno a filo edificio su via N. Garzilli ad una profondità di circa -4.00m.

LUNGHEZZA: 17.97m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 121
CLASSE a
TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	Si	No	Muratura	No	Laterocementizio
Piano terra	Si	No	muratura	No	Laterocementizio
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	Muratura	no	Laterocementizio

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: 0

Modifiche alla struttura intelaiata: 0

Corpi aggiuntivi: Si

Modifiche ai setti murari: Allargamento di aperture

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: Fondazioni-Balconi-Solai latero-cementizi

Corrosioni: Solai latero-cementizi - Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in muratura - Travi di c.a.

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -1.50 / -5.00m dal p.c.

Livello di falda: -9.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

Si sono rilevati allargamenti nelle aperture esistenti realizzati nel corso delle ristrutturazioni dei locali commerciali di piano terra ed in alcuni appartamenti. L'umidità è presente sia in copertura che nei forntalini dei balconi a causa di un imperfetto smaltimento delle acque meteoriche. L'umidità ha provocato distacchi dell'intonaco e dei copriferro. E' probabile che i due scantinati rilevati siano stati realizzati successivamente alla realizzazione del fabbricato.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	121
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 526574	Creazione:	10-nov-09

Via P. Paternostro

Via G.G. Amella

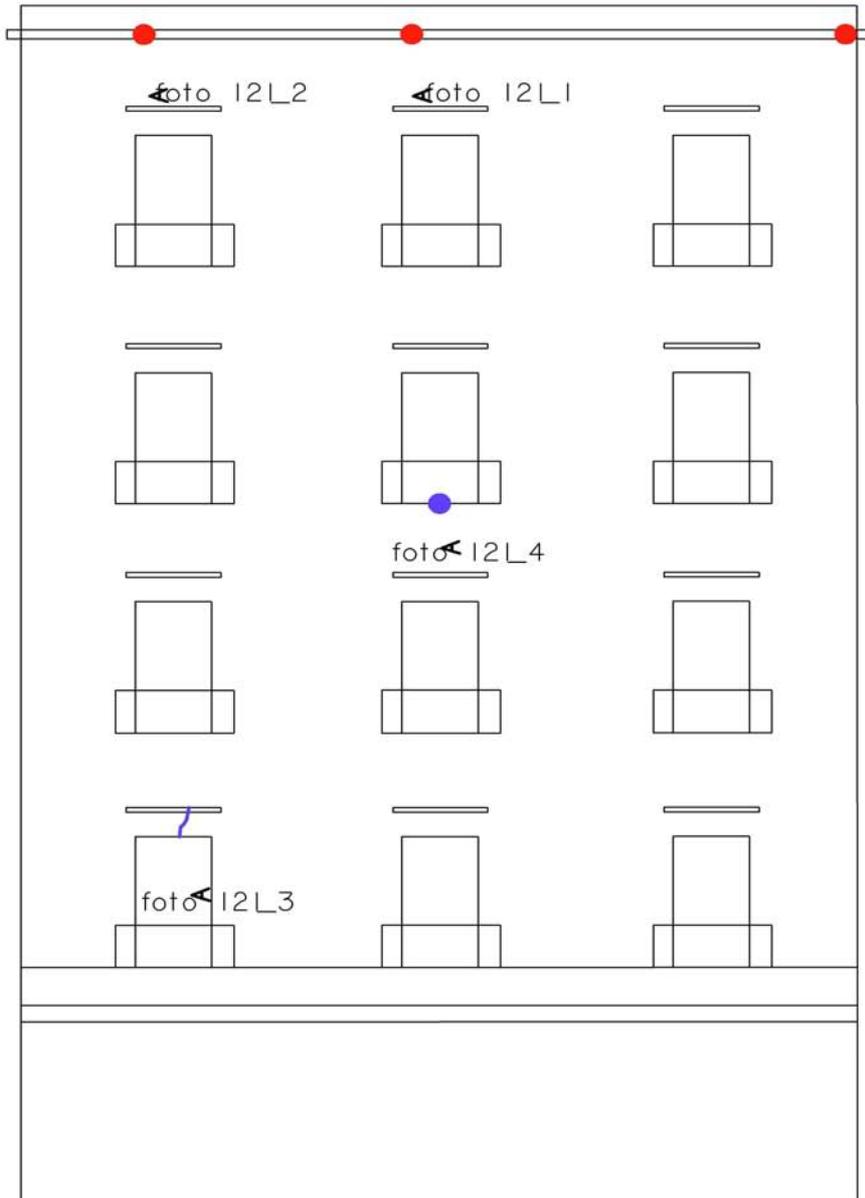

Prospetto P.zza Castelnuovo

EDIFICIO N.121

LEGENDA

A

Cono ottico fotografia

Umidità' con o senza distacco di materiale

Lesione media

Lesione grave

Lesione lieve

Lesione puntuale lieve

Lesione puntuale grave

Velette con distacco di mosaici

Marmi spaccati

Umidità' con ammaloramenti - grave

Cornicione a rischio caduta con telo verde

Balconi pericolanti con telo verde

Umidità' con ammaloramenti - lieve



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	121
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09




Vista fotografica prospetto edificio



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	122
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

EDIFICIO N. 122

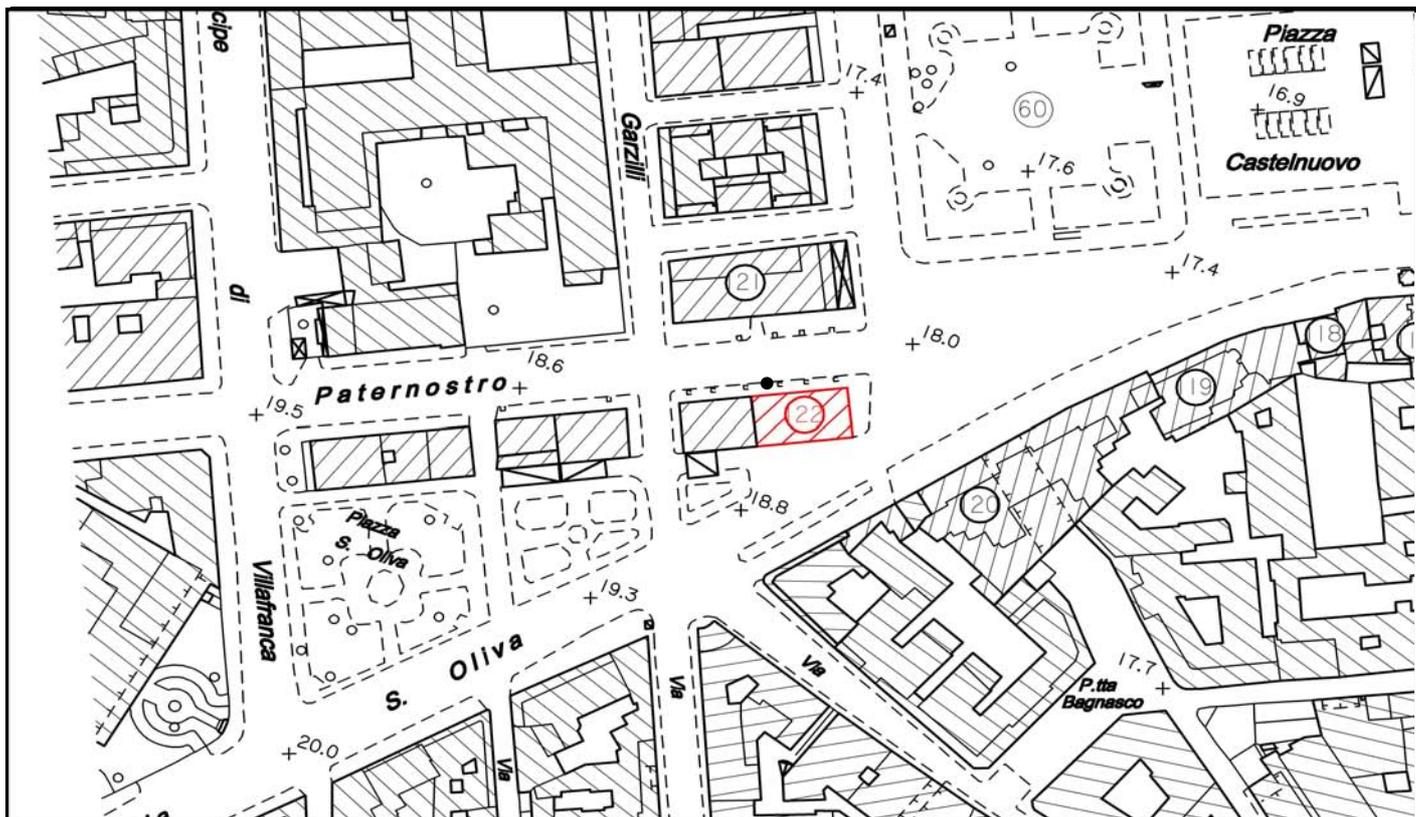

Stralcio cartografia CARTOPALERMO2004 - copyright S.A.S.TD srl - Palermo - SCALA 1:2.000

● Ingresso PEDONALE ▲ Ingresso CARRABILE ■ Ingresso PEDONALE E CARRABILE

DATA RILIEVO:	23/12/2009
UBICAZIONE:	Via P. Paternostro angolo P.zza Castelnuevo
DESTINAZIONE D'USO:	Civile abitazioni, negozio di gadget n°6, antiquariato
EDIFICIO STORICO:	no
RECETTORE SENSIBILE:	no
DELIMITATO DA:	dx edificio 6 piani f.t. sx P.zza Castelnuevo
INGRESSO:	Via P. Paternostro n°8
PERIODO DI COSTRUZ.:	Prima metà dell'900

PIANI FUORI TERRA: **6**

PIANI INTERRATI: **no**

LUNGHEZZA: 12.15m



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO
METROFERROVIA
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA

EDIFICIO N. 122
CLASSE a
TRATTA FV03/GA13
ZONA POLITEAMA

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

S.A.S. TD
Società Aerofotogrammetrica Siciliana
TECNOLOGIE DIGITALI

S.A.S.TD s.r.l. Palermo

Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574

Creazione: 10-nov-09

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	ESISTENTE	STRUTTURA A VISTA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SOLAIO SUPERIORE A VISTA	TIPOLOGIA SOLAIO
Secondo seminterrato	No	0	0	0	0
Primo seminterrato	No	0	0	0	0
Piano terra	Si	No	muratura	No	Laterocementizio
Piano ammezzato	No	0	0	0	0
Piano Primo	Si	No	muratura	no	Laterocementizio

MODIFICAZIONI STRUTTURALI

Variazioni dei carichi: 0

Modifiche alla struttura intelaiata: nessuna

Corpi aggiuntivi: No

Modifiche ai setti murari: nessuna

STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

Fessure: Lievi

Umidità: solai latero-cementizi

Corrosioni: Solai latero-cementizi - Balconi

FONDAZIONI

Tipo di fondazione: Cordolo in Muratura

Terreni di fondazione: Calcareniti (CL)

Quota di imposta: -2.00m dal p.c.

Livello di falda: -9.50m dal p.c.

Cavità sotteranee: Assenti

NOTE:

Il palazzo risulta essere abitato da un solo condomino nonché proprietario dell'intero immobile, sig. Bruno, il quale non si riesce a contattare; le informazioni sono state fornite da un commerciante con attività trentennale nell'edificio stesso. L'umidità è presente sia in copertura che nei frontalini dei balconi a casusa di un imperfetto smaltimento delle acque meteoriche. L'umidità ha provocato distacchi dell'intonaco e dei copriferro. L'edificio è in stato di manutenzione per l'eliminazione degli ammaloramenti. L'edificio ha avuto fatti lavori che hanno eliminato i problemi ai balconi.




Città di Palermo

SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	122
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S.TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

LEGENDA

- Lesione lieve
- Lesione grave
- Lesione media
- Umidità' con o senza distacco di materiale
- Cono ottico fotografia
- Lesione puntuale lieve
- Lesione puntuale grave
- Velette con distacco di mosaici
- Marmi spaccati
- Umidità' con ammaloramenti - grave
- Cornicione a rischio caduta con telo verde
- Balconi pericolanti con telo verde
- Umidità' con ammaloramenti - lieve

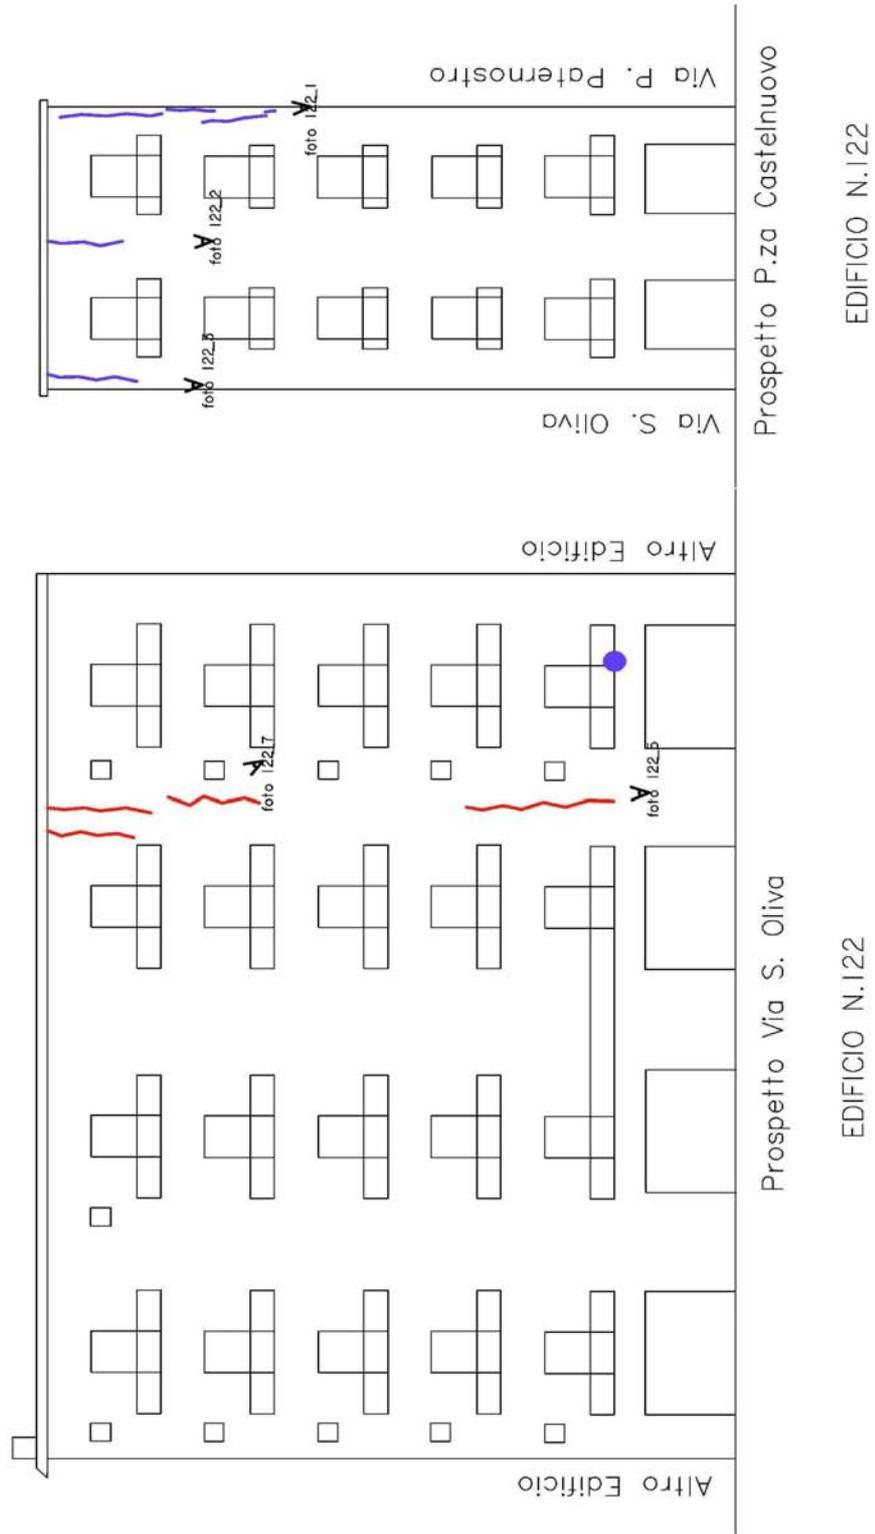


Prospetto edificio e quadro fessurativo evidenziato



SCHEDE EDIFICI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO

ANELLO FERROVIARIO DI PALERMO		EDIFICIO N.	122
METROFERROVIA		CLASSE	a
TRATTA GIACHERY - POLITEAMA		TRATTA	FV03/GA13
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI	S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Siciliana TECNOLOGIE DIGITALI	ZONA	POLITEAMA
S.A.S.TD s.r.l. Palermo	Valdemone n.44 - 90144 Palermo Tel 091 528574	Creazione:	10-nov-09

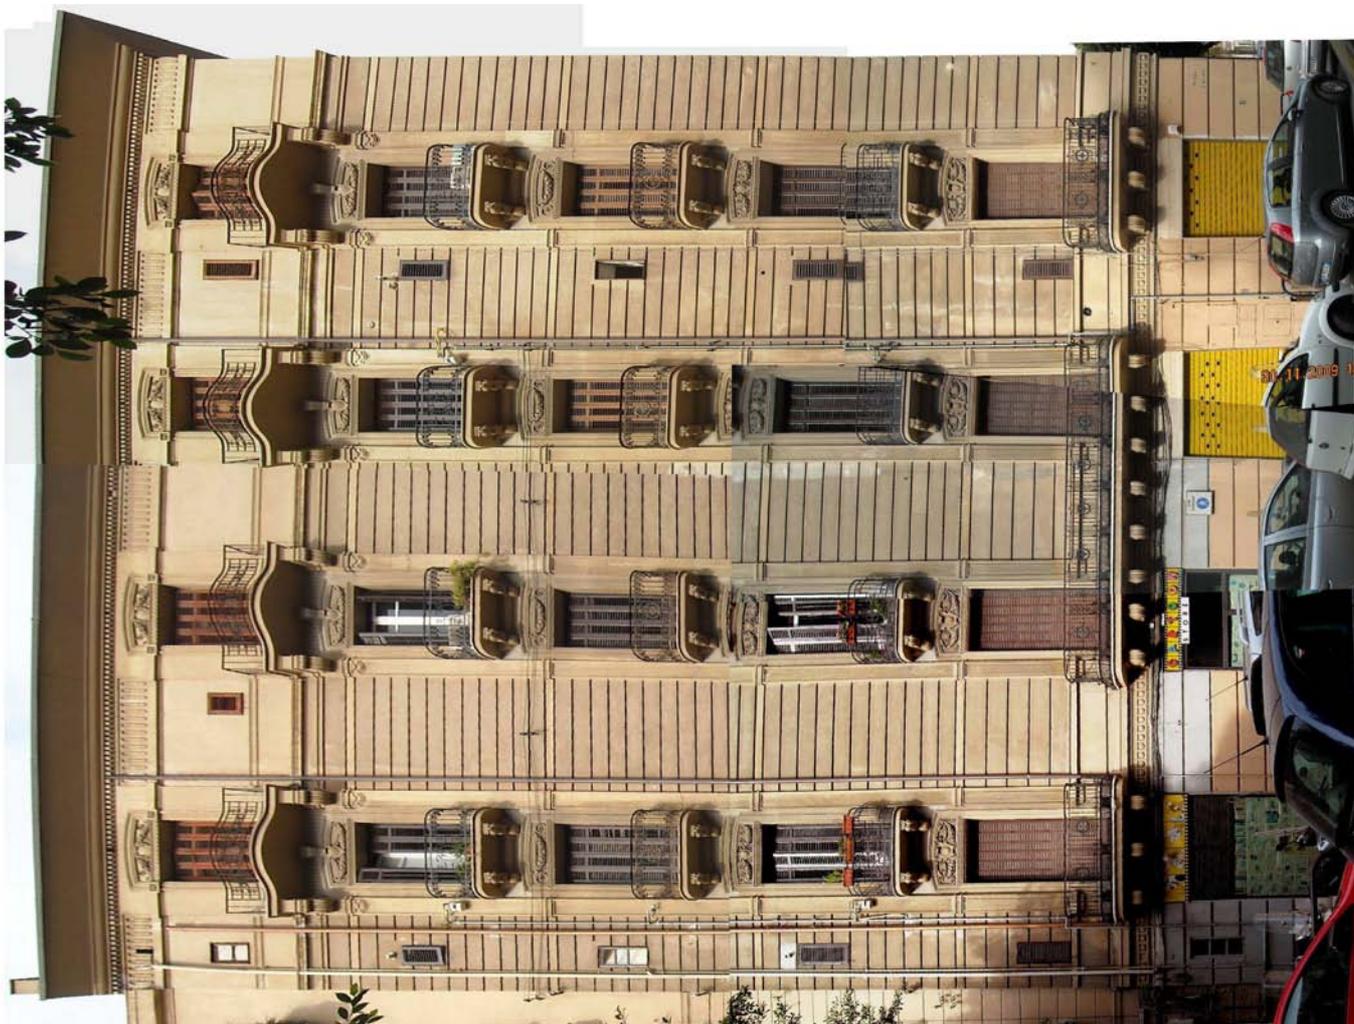

Vista fotografica prospetto edificio